



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.06.2021 14:53  
Rapor No: 34-05-1022040  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:53

Sayfa: 1/7  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2021 14:53

# Full Ekspertiz



## 34DGR089

Eksper / İmza



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.06.2021 14:53  
Rapor No: 34-05-1022040  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:53

Sayfa: 2/7  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2021 14:53

## Araç Bilgileri

Plaka	34DGR089	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11058	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDF4702311G015982	Motor Gücü	139 kw
Motor Hacmi	2298cc	Marka	Mercedes-Benz
Renği	KIRMIZI	Model	X
Sonraki Muayene Tar.	2021-12-25	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)

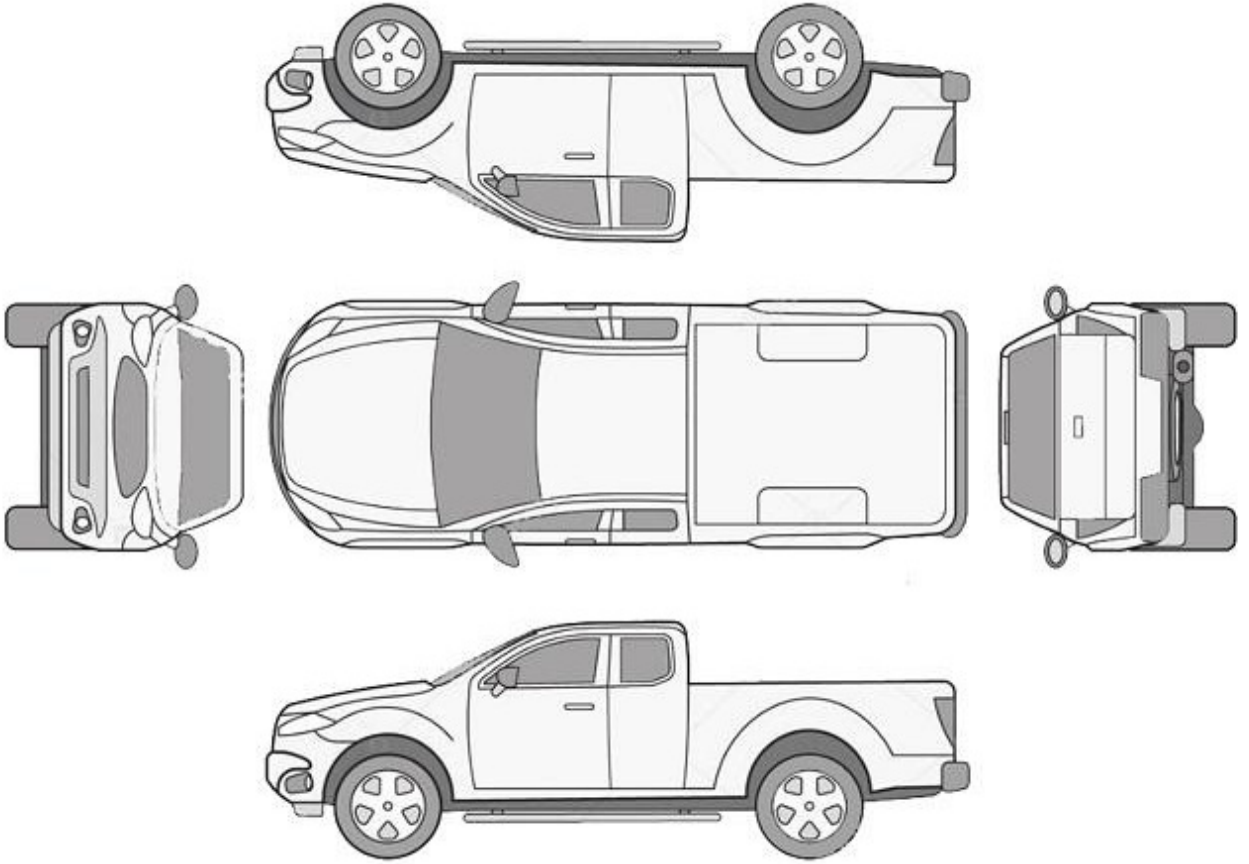

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

\*\*\*Araçta deđişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.06.2021 14:53  
Rapor No: 34-05-1022040  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:53

Sayfa: 3/7  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2021 14:53


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	79	2
2. Aks	79	76	3

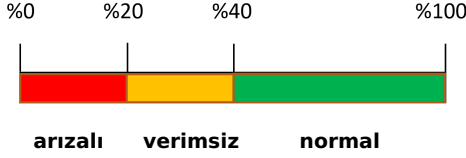

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	341	360	5
2. Aks	420	395	6
El Freni	230	196	15

### Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	315/75/16	121Q	14 mm	4 Mevsim
Sol Arka	315/75/16	121Q	14 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	315/75/16	121Q	14 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	315/75/16	121Q	14 mm	4 Mevsim



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.06.2021 14:53  
Rapor No: 34-05-1022040  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:53

Sayfa: 4/7  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2021 14:53

## OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

21.06.2021

Araç: Mercedes X 250 d 2.3 16V CDI (470) 4x4

Motor kodu: 699.301 (YS23)

Uretim yılı: 17-18

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34DGR089

VIN: WDF4702311GO15982 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 21 .06.2021 14:44:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel motor 2

Hata kodu P0226F1:

Gaz pedalı modülü

>Fonksiyon hatalıdır, sistem fonksiyonu kısıtlıdır

Hata kodu P056429:

Hız\_ kontrol sistemi giriş sinyali

>SINYAL HATALI VEYA EKSIK

Motor SCR: Egzoz gazı redüksiyon 0

ABS ESP: Elektronik stabilite programı 0

Hava yastığı SRS: Supplemental Restraint System 0

AIC sistemi KLA Klima 0

Güvenlik SGR: "Steuergerât Radarsensoren" 0

Konfor ADAS Sürücü destek sistemi 0

Konfor MFK: Çok fonksiyonlu kamera 0

Konfor KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu 0

Konfor TPAD: Touchpad 0

Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0

Konfor SRM: "Sicherungs- und Relaismodul" 0

Konfor SAM (Sinyal toplama + kumanda modülü) 0

Konfor LWR OBD 0

Konfor BMS: Akü yönetim sistemi 0

Konfor SAM OBD 0

Konfor 360" Kamera O\*

Konfor ZGW OBD 0

Şanzıman HAO 164 0

Şanzıman VG 164 0

Şanzıman EGS 3 08- CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo HU: Head Unit 1\*

Hata kodu U111000:

SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.

.. 0

SesNideo ZAN OBD 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



**D-Expert**

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.06.2021 14:53  
Rapor No: 34-05-1022040  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:53

Sayfa: 5/7  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2021 14:53

## **Tramer Sorgulaması**

WDF4702311G015982 şase nolu ve 34DGR089 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.06.2021 14:53  
Rapor No: 34-05-1022040  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:53

Sayfa: 6/7  
Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2021 14:53

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Muhtelif yerlerinde noktasal ezikler ve çizikler mevcuttur



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.06.2021 14:53 Bayi No: 3405 Sayfa: 7/7  
Rapor No: 34-05-1022040 Araç Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 21.06.2021 14:53  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası