



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 10:37
Rapor No: 34-05-1029707
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:43

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 10:37

Full Plus Ekspertiz



34AS6034

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 10:37
Rapor No: 34-05-1029707
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:43

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 10:37

Araç Bilgileri

Plaka	34AS6034	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	189246	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SALLMAM249A301506	Motor Gücü	200 kw
Marka	Land Rover	Motor Hacmi	3630cc
Rengi	SİYAH METALİK	Model	Range Rover
Sonraki Muayene Tar.	2021-05-29	Model Yılı	2009
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

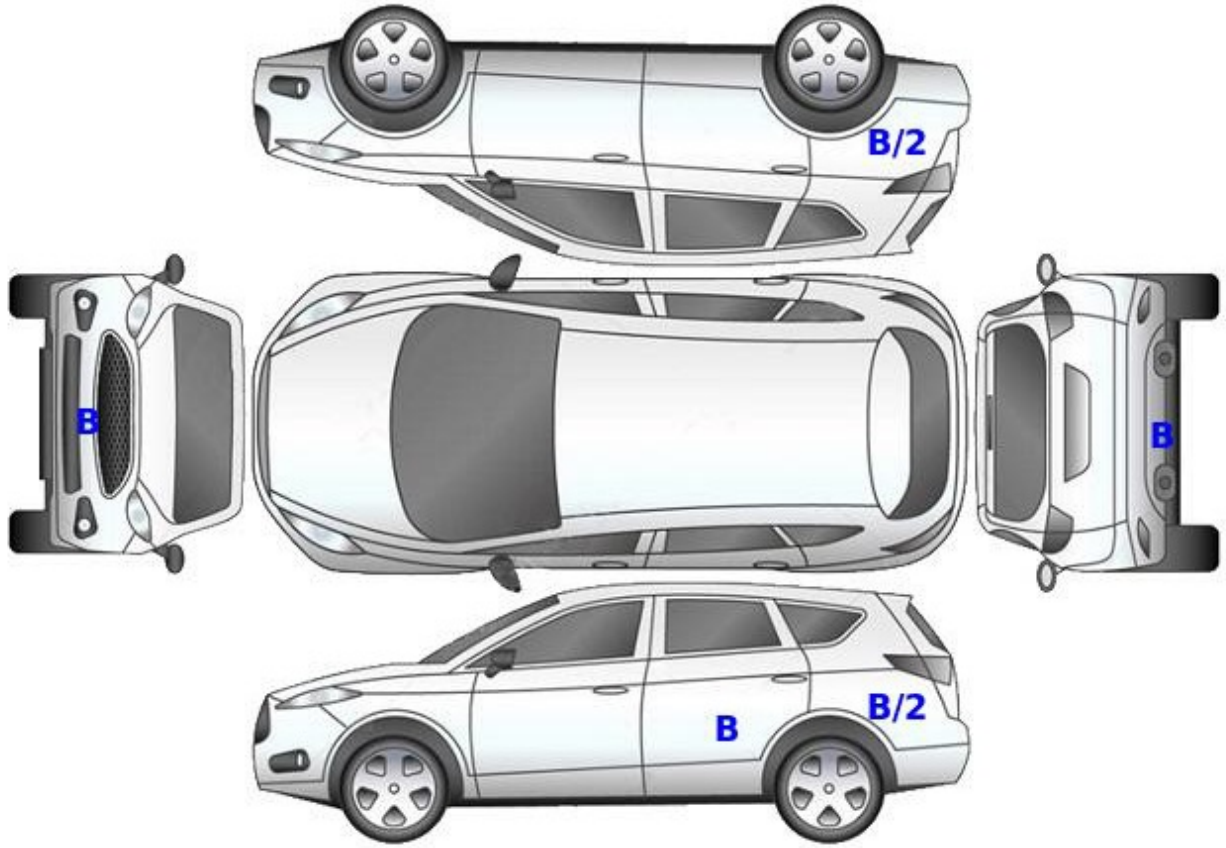

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 10:37
Rapor No: 34-05-1029707
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:43

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 10:37

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 10:37
Rapor No: 34-05-1029707
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:43

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 10:37


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.3 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	70	4
2. Aks	80	76	4

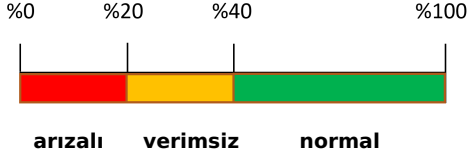

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	452	407	10
2. Aks	395	343	13
El Freni	351	331	6

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/40/22	108Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	275/40/22	108Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/40/22	108Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/40/22	108Y	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 02.09.2021 10:37
Rapor No: 34-05-1029707
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:43

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 10:37

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
419	594,87	167,4	110
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
200	195,5	4,5	97,75
KW	KW	KW	

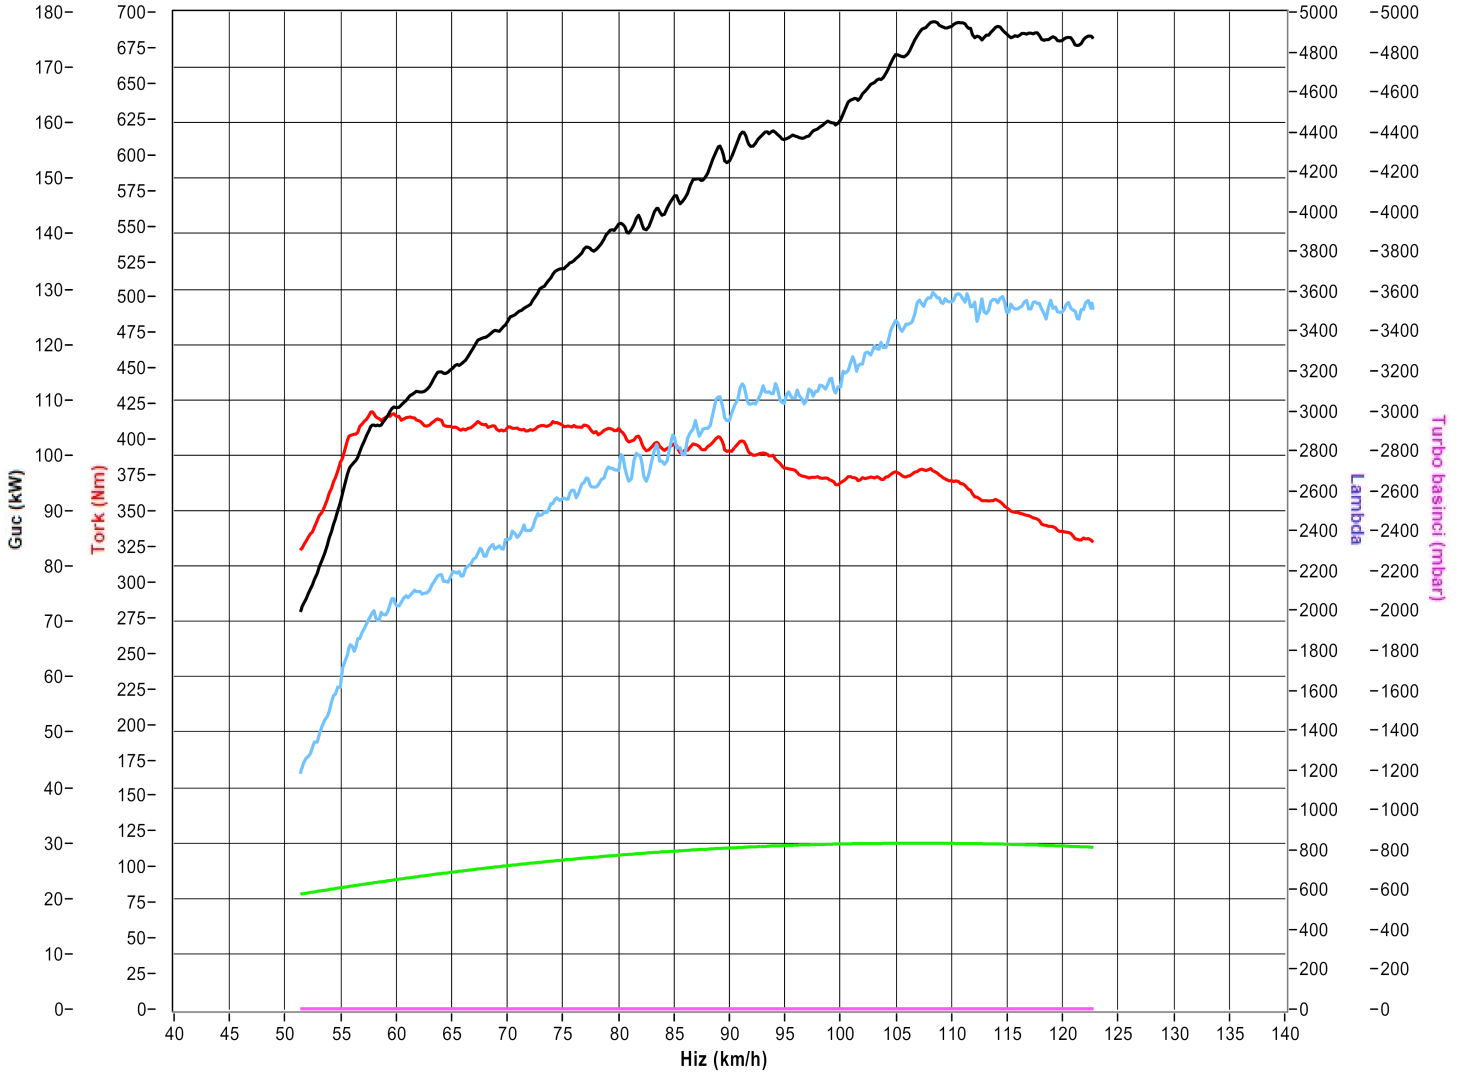RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 10:37
Rapor No: 34-05-1029707
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:43

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 10:37

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

02.09.2021

Araç: Land—Rover Range Rover 3.6 32V TD—V8 (L322)

Motor kodu: 36 8 DT

Üretim yılı: 06—09

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34AS6034

VIN: SALLMAM249A301506 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 02.09.2021 09:57:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor EMS dizel motor kumanda ünitesi 0

ABS PBM elektromekanik el freni kumanda ü.. 0

Hava yastığı RCM pasif güvenlik sistemi kumanda ün

i... 0

Konfor IPC gösterge panosu kumanda ünitesi 0

Şanzıman TCM şanzıman kumanda ünitesi 0

Şanzıman TCCM dağıtıcı şanzıman 0

Süspansiyon RLC havalı süspansiyon 0

Süspansiyon ATCM dinamik süspansiyon kontrolü ku..

. 0

Direksiyon SASM direksiyon açısı sensörü kumanda 0

SesNideo ACM ses modülü 0

SesNideo AAM ses yükseltici 0

SesNideo TMC Trafik bilgi kanalı kumanda ünitesi 0

SesNideo TVM Televizyon kumanda üniteli 0

SesNideo TEL Araç telefonu kontrolörü 0

SesNideo FEM Multimedya sistemi kumanda ünites...

0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Tramer Sorgusu Yapılmamıştır



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 10:37
Rapor No: 34-05-1029707
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:43

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 10:37

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

ÖN KAPUT SÖKME TAKMA. TAVAN VE FRANGARTLARI KAPLAMA MEVCUT. ARAÇ GENELİNDE NOKTASAL EZİKLER VE ÇİZİKLER MEVCUT. ARKA PANEL MİNİ EZİK MEVCUT. KAPI DÖŞEMELERİ DEFORME. SAĞ SOL ARKA KÜLLÜK DEFORME. KLİMA IZGARALARI DEFORME.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.09.2021 10:37
Rapor No: 34-05-1029707
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:43

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2021 10:37

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası