



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10

Full Plus Ekspertiz



46AG985

Eksper / İmza




34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10**Araç Bilgileri**

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Plaka | 46AG985 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 134652 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | WVWZZZAUZH023526 | Motor Gücü | 81 kw |
| Motor Hacmi | 1598cc | Marka | Volkswagen |
| Rengi | BEYAZ | Model | Golf |
| Sonraki Muayene Tar. | 2023-07-08 | Model Yılı | 2016 |
| Araç Tipi | Hatchback (Station Wagon**) | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | | |

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

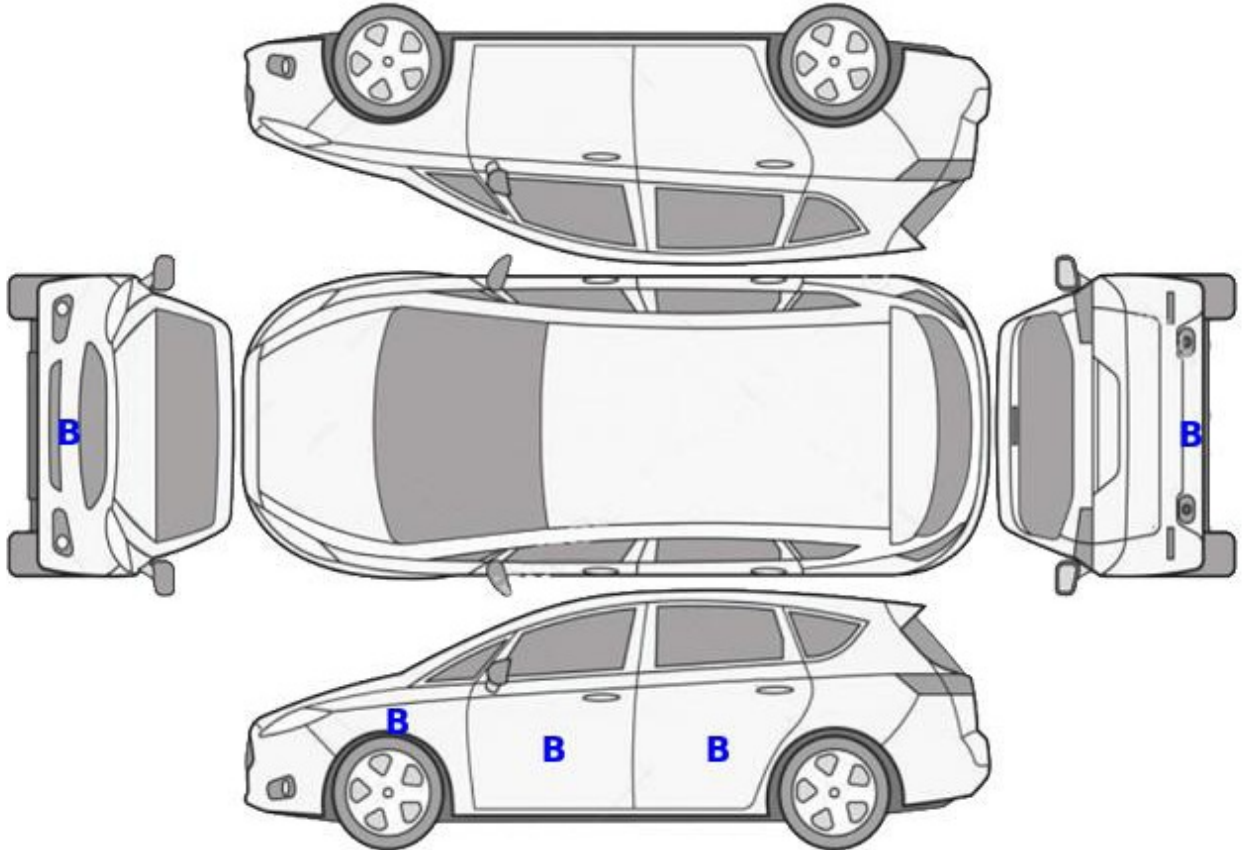Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları | | |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|---------|
| -4.3 m/km | -3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 73 | 71 | 2 |
| 2. Aks | 65 | 64 | 1 |

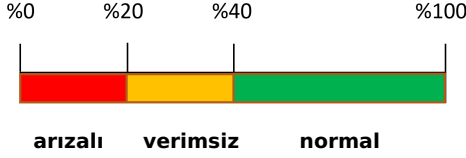

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 341 | 356 | 4 |
| 2. Aks | 185 | 210 | 12 |
| El Freni | 57 | 60 | 5 |

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 225/45/17 | 94W | 5 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 225/45/17 | 94W | 5 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 225/45/17 | 94W | 5 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 225/45/17 | 94W | 5 mm | Yazlık |



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 141 NM | Teker Torku 50,25 NM | Teker Gücü 23,2 KW | Test Hızı 121 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 81 KW | Test Sonucu Güç 66,9 KW | Kayıp Güç 36,34 KW | Performans % 82,59 |

RPM (Devir/dk) Grafiği

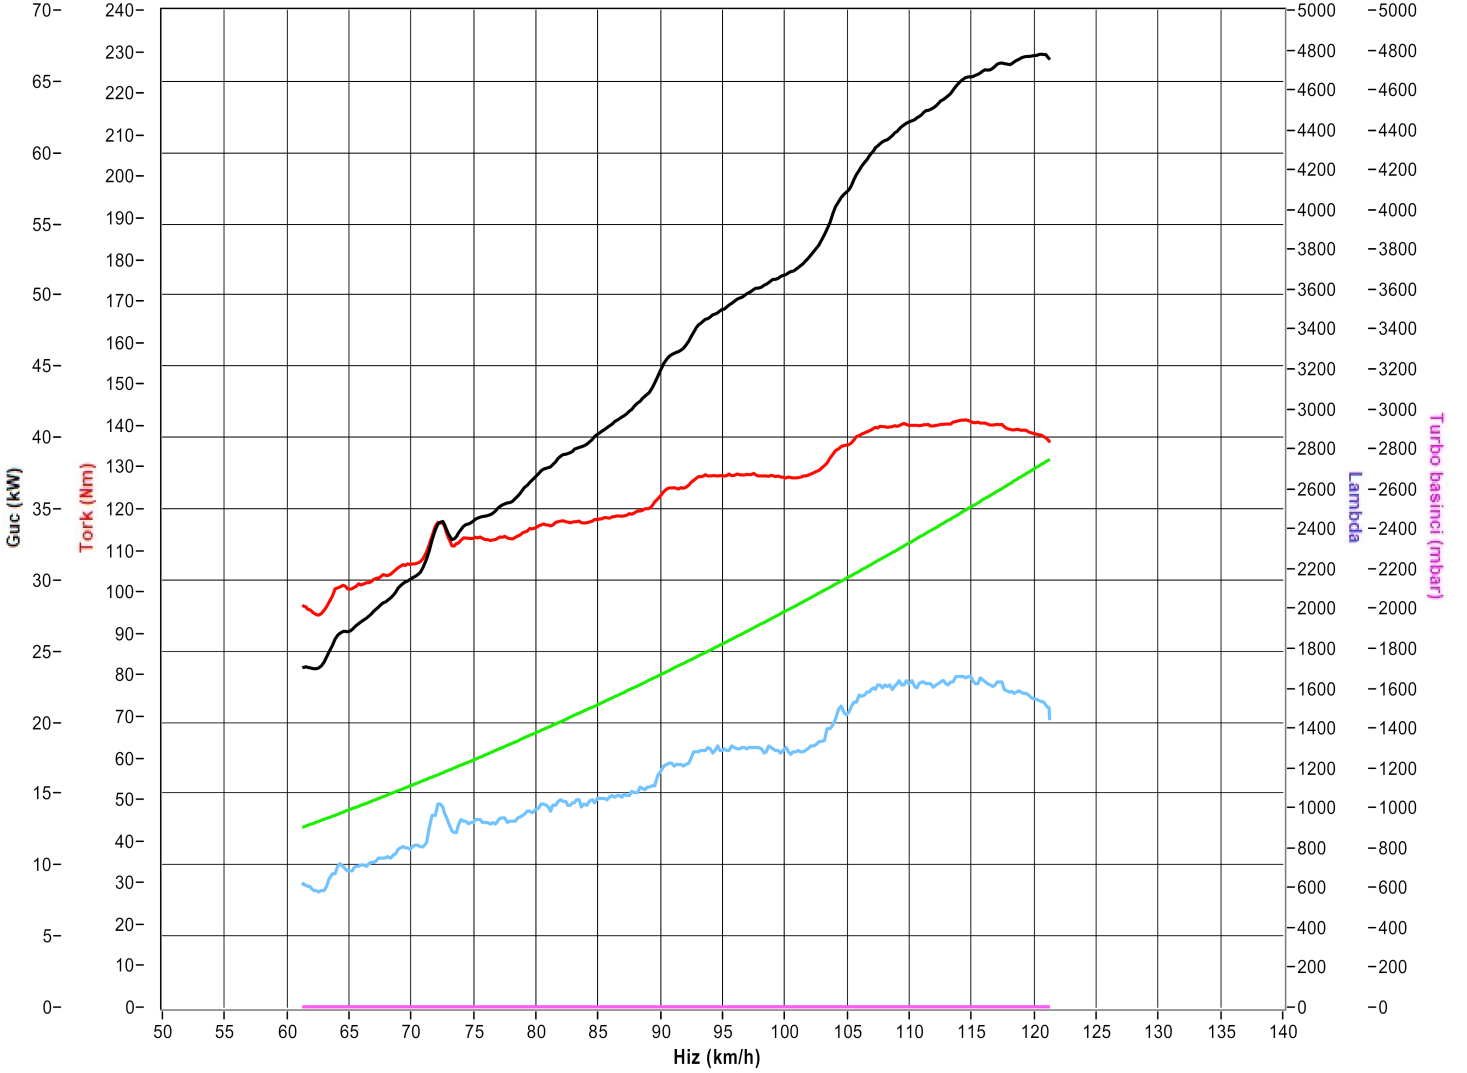



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

14.12.2021

Araç: Volkswagen Golf7 1.6 16V TDI

Motor kodu: DBKA

Üretim yılı: 15-17

Kilometre durumu134652 (kumanda ünitesinden okunan

)

Lisans numarası: 46AG985

VIN: WVVZZZAUZHWO23526 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 14.12.2021 13:31:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 1

Hata kodu 16401:

Lastik basıncı uyarısı

>HATALI FONKSİYON

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor FAR AYARI 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor S_ürücü kapısı elektronik 0

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 1

Hata kodu 65588:

Cam krikosu aktüatörü

>TEMEL AYARLAR YO K/HATALI

Konfor Diyak. arayüzü veri yolu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 15.11.2019 | | ERP-Carpma | Hayır | 1926.22 | TL |
| 01.04.2017 | | ERP-Çarpisma | Hayır | 3090.52 | TL |



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10

Araç Resimleri



Diğer

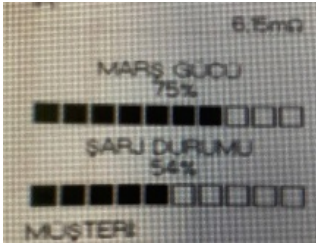

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

| Parça Grubu | Parça ve Hasar |
|--------------------|---|
| Marşbiyel, sağ | Marşbiyel, sağ - Boyalı |
| Camlar | Ön cam - Değişmiş |
| Camlar | Ön cam - Çatlak |
| Kalorifer/Klima | Havalandırma ızgarası - Kırılmış |
| Koltuklar, arka | Arka koltuk - Standart Dışı Onarım |
| Koltuklar, ön | Koltuk, sağ ön - Standart Dışı Onarım |
| Döşemeler/Kapaklar | A-direk iç kaplaması, sol - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş |
| Taban | Taban halısı - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş |

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı civatalarında işlem var. Sol ön kapı iç dış boşanmış. Sol arka kapı civatalarında işlem var. Sol güneşlik ayna çerçevesi kırılmış. Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 15:10
Rapor No: 34-04-2044359
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:35

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 15:10

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiğı gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeğı yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası