



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02

# Full Plus Ekspertiz



## 26AAF348

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02

## Araç Bilgileri

Plaka	26AAF348	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	36048	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	YV1MV29L0J2507115	Motor Gücü	112 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Volvo
Renji	MAVİ	Model	V40
Alt Model	1.5 T3 Momentum Geartronic 152HP	Sonraki Muayene Tar.	2023-11-01
Model Yılı	2018	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

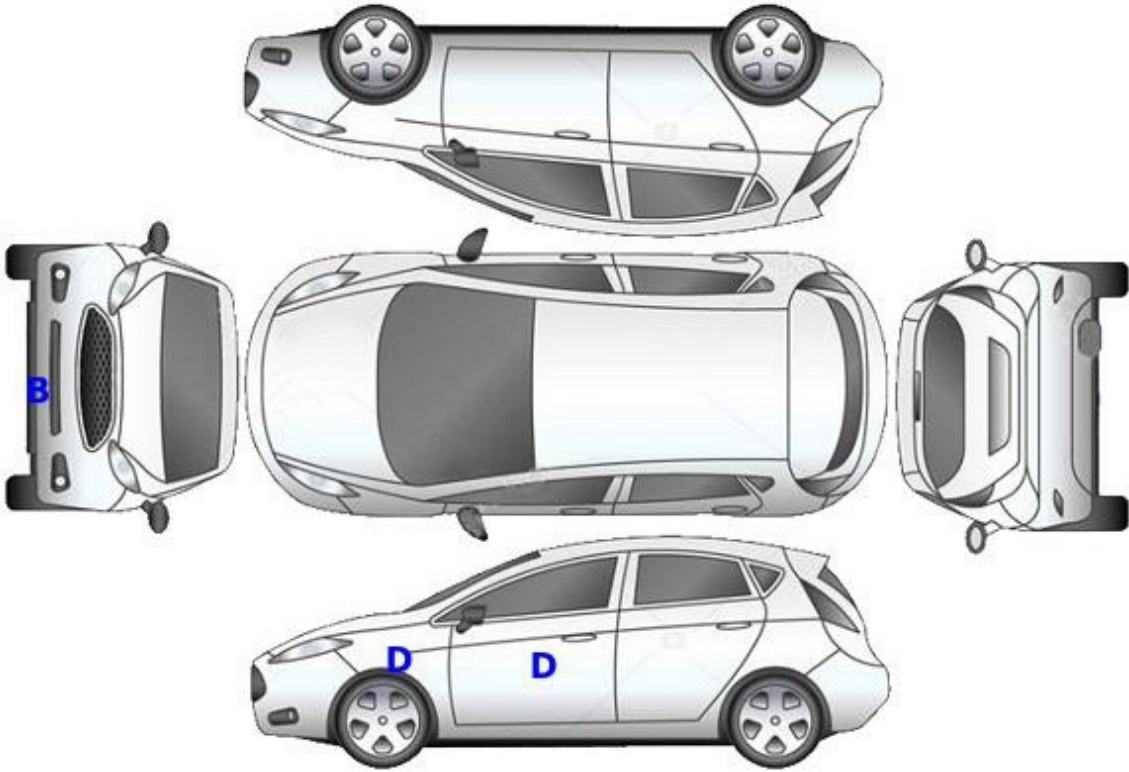

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	75	2
2. Aks	68	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	329	354	7
2. Aks	198	227	12
El Freni	178	201	11

### Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	91W	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	91W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	91W	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	91W	5 mm	Yazlık



Rapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 266 NM	Teker Torku 188,84 NM	Teker Gücü 68,6 KW	Test Hızı 120 km/h
Ruhsat Verisi Güç 112 KW	Test Sonucu Güç 103,3 KW	Kayıp Güç 23,34 KW	Performans % 92,23

## RPM (Devir/dk) Grafiği

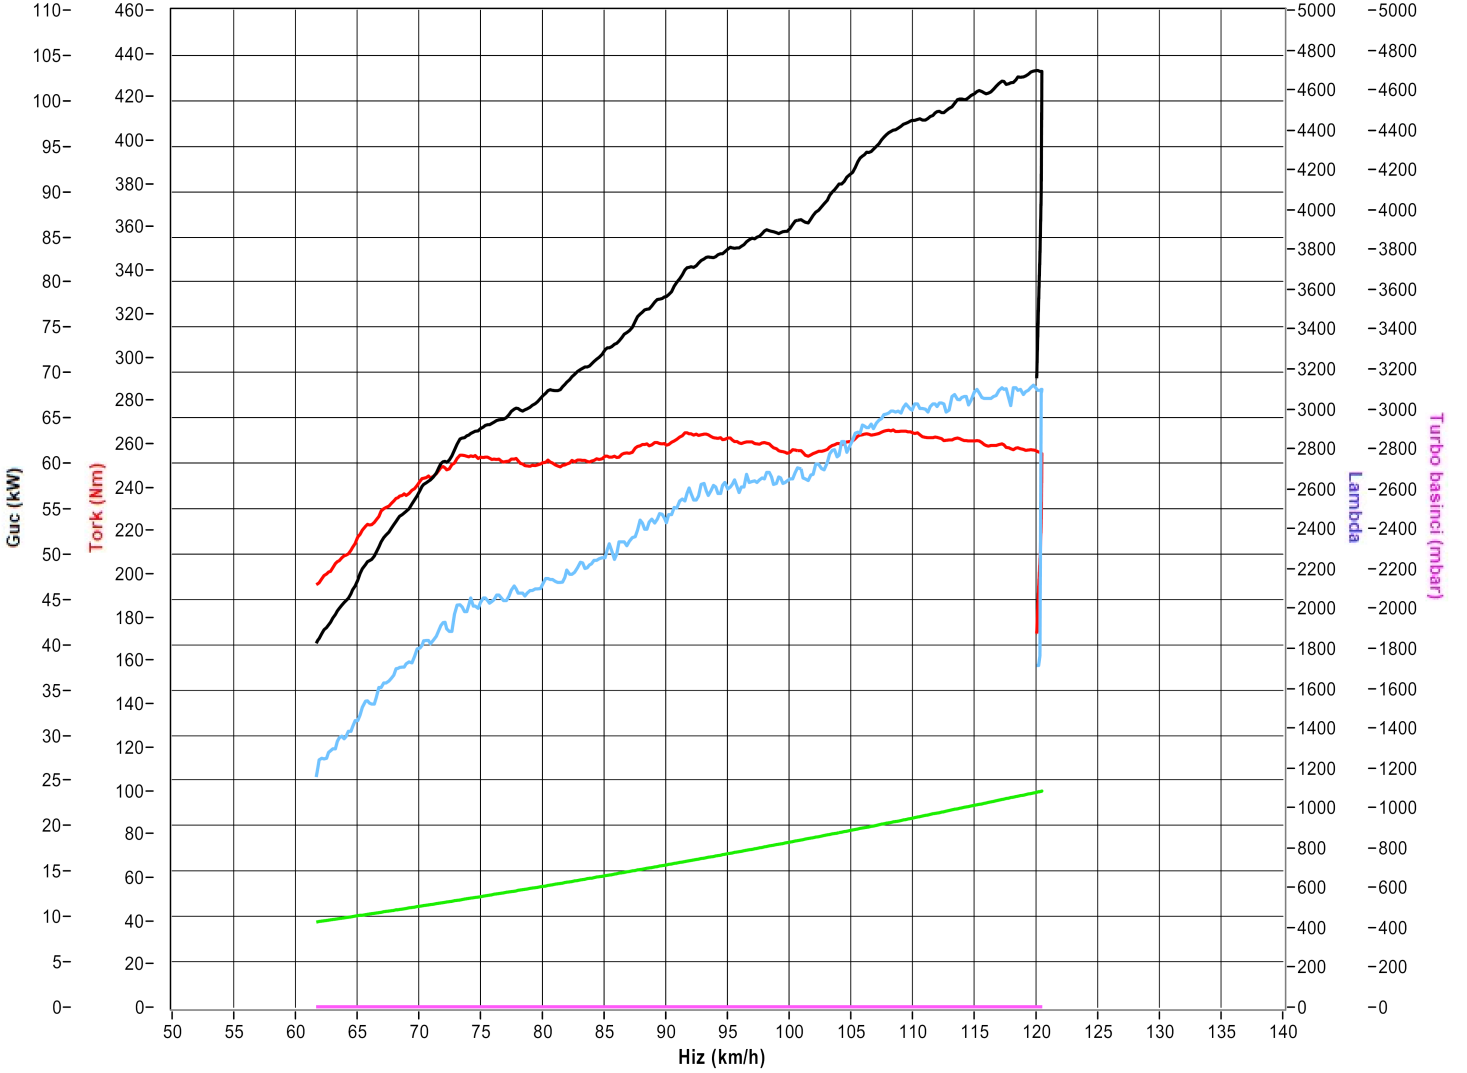



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

26.05.2022  
Araç: Volvo V40 Cross Country T3 1.5i 16V GTDI  
Motor kodu: B 4154 T2  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 26AAF348  
VIN: YV1MV29LOJ2507115 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 26.05.2022 12:16:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / Şanzıman / Şanzıman

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 1

Hata kodu P0723:

ŞANZIMAN ÇIKIŞI DEVİR SAYISI SENSORU  
>DÜZENSİZ ARIZA!

Motor Benzinli motor 0  
ABS ABS BCM 0  
ABS SAS Direksiyon Açısı Sensörü 0  
Hava yastığı ZAE Airbag 0  
AIC sistemi CCM Klima kontrolü 0

Güvenlik Çarpışma hızı modülü 0

Konfor CEM Merkezi elektrik modülü 0

Konfor Gösterge grubu 0  
Konfor Sürücü kapısı modülü 0  
Konfor Yolcu kapısı modülü 0

Konfor PAM Park asistanı 0  
Konfor PAC Arka görüş kamerası 0  
Konfor Elektrik ayarlı koltuk 0  
Şanzıman Şanzıman 3\*  
Hata kodu P0723:

ŞANZIMAN ÇIKIŞI DEVİR SAYISI SENSORU  
>DUZENSİZ ARIZA!

Hata kodu C003\_1\_:

TEKERLEK SENSORU ON SOL  
>HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hata kodu C003\_4:

TEKERLEK SENSORU ON SAĞ  
>HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon 0  
SesNideo Kontrol paneli ICM 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.12.2021		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	13554.9	TL
25.12.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	0	TL
07.11.2020		Çarpisma	Hayır	2208.96	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02

## Araç Resimleri



## Diğer

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol  
Elektrik donanımı/Pano

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı  
Akü - Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka çamurluklar boyasız onarım yapılmıştır. Sağ ön kapı ve sağ ön çamurlukta boyasız onarım yapılmıştır.



**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 26.05.2022 13:02  
Rapor No: 34-04-1082940  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:48Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 26.05.2022 13:02**Açıklama**

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası