



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.09.2021 12:44
Rapor No: 34-04-1031076
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:24

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2021 12:44

Full Plus Ekspertiz



34E9134

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.09.2021 12:44
Rapor No: 34-04-1031076
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:24

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2021 12:44

Araç Bilgileri

Plaka	34E9134	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	194342	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SALFA2BB9AH212523	Motor Gücü	118 kw
Motor Hacmi	2179cc	Marka	Land Rover
Rengi	SİYAH	Model	Freelander
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-05	Model Yılı	2011
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

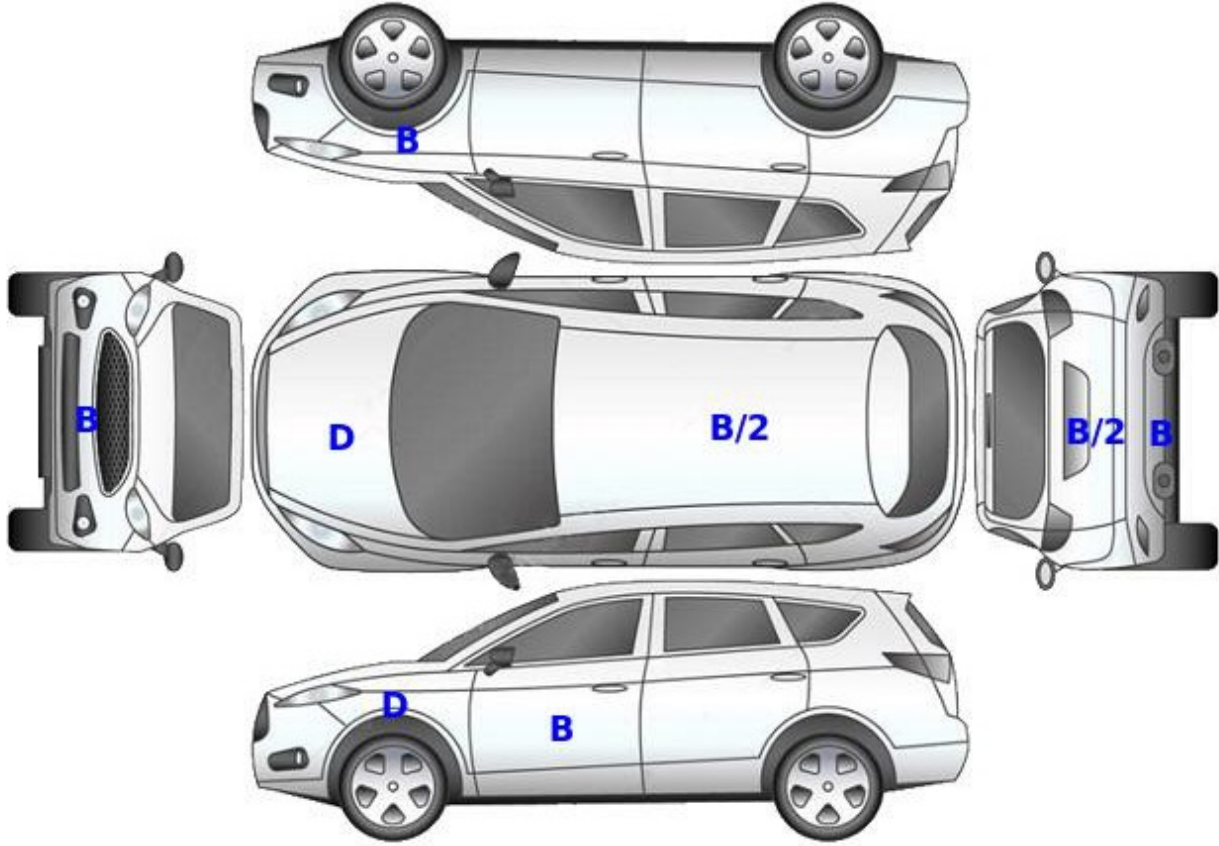

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.09.2021 12:44
Rapor No: 34-04-1031076
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:24

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2021 12:44

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.09.2021 12:44
Rapor No: 34-04-1031076
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:24

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2021 12:44


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	75	1
2. Aks	68	66	2

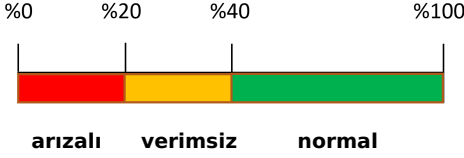

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	464	525	12
2. Aks	342	336	2
El Freni	300	193	36

Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/17	108W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/17	108W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/17	108W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/17	108W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.09.2021 12:44
Rapor No: 34-04-1031076
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:24

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2021 12:44

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 448 NM	Teker Torku 345,94 NM	Teker Gücü 77,2 KW	Test Hızı 106 km/h
Ruhsat Verisi Güç 118 KW	Test Sonucu Güç 126,2 KW	Kayıp Güç 35,12 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği

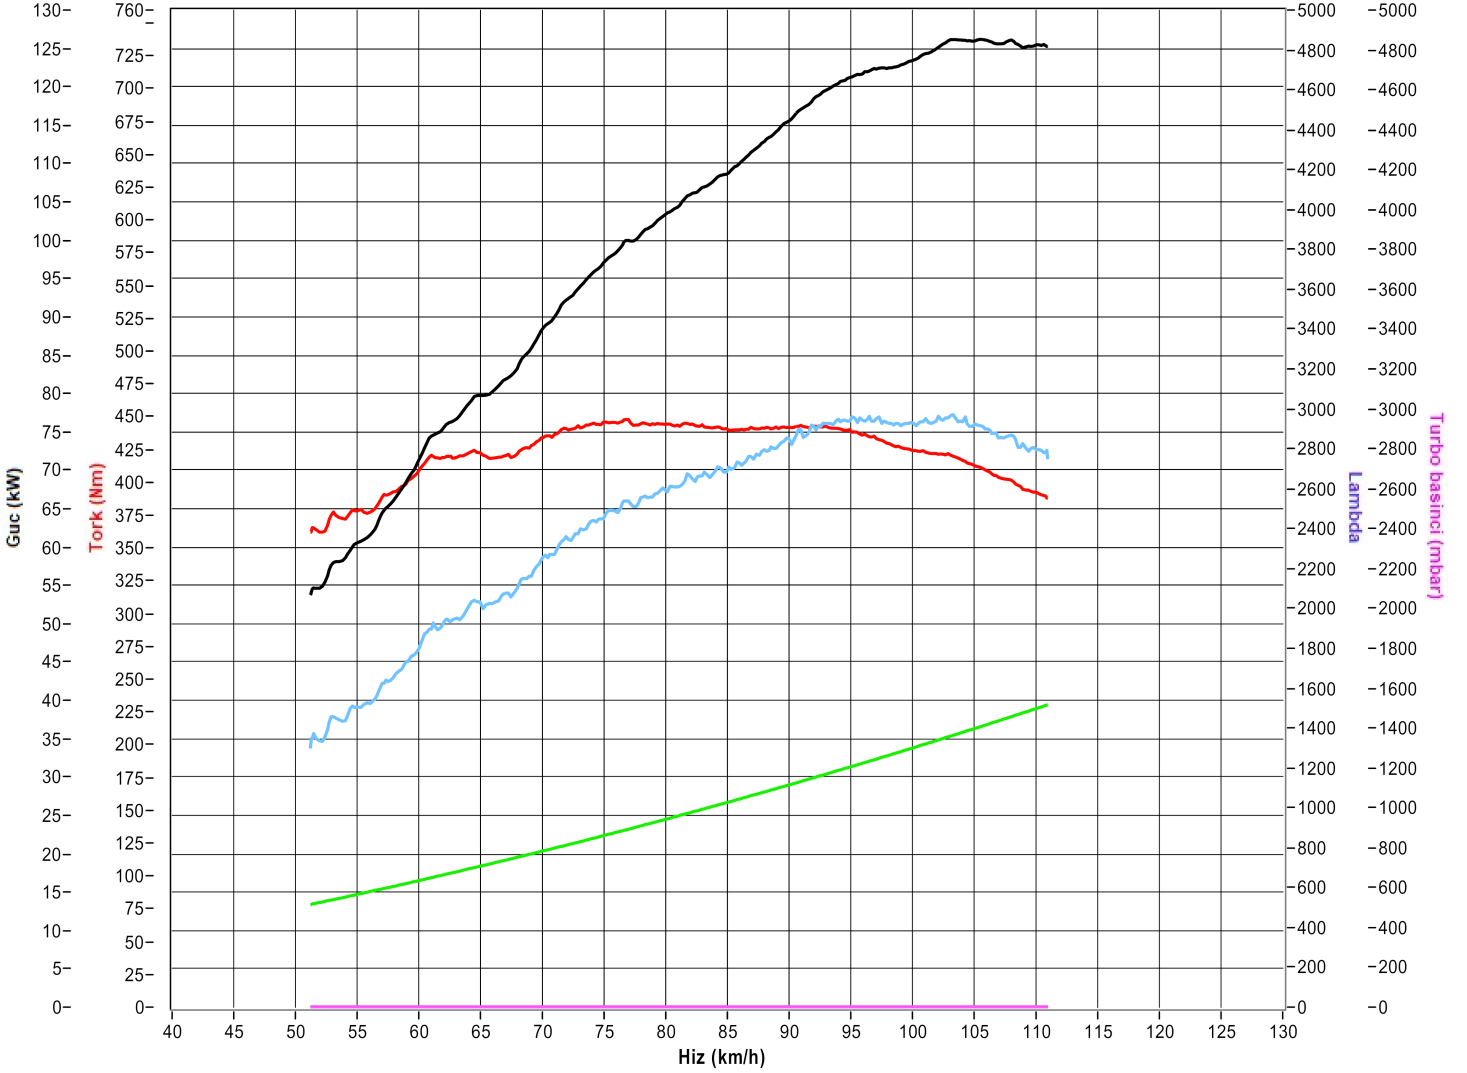

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 13.09.2021 12:44
Rapor No: 34-04-1031076
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:24Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2021 12:44

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
80 U IONS13.09.2021
Araç: Land—Rover Freelander 2.2 16V TD—4 (L359)
Motor kodu: 22 4 DT
Üretim yılı: 06—12
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34E9134
VIN: SALFA2BB9AH212523 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.09.2021 11:54:45 / Standard

Hata kodu I Genel sorgulama I -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor DEMS dizel motor kumanda ünitesi CAN
ABS ABS anti blokaj sistemi VDCM 000Hava yastığı RCM pasif güvenlik sistemi kumanda ün
i... 0AIC sistemi HVAC klima otomatığı kumanda ünitesi
AIC sistemi FBH yakıtla çalışan ilave kalorifer
AIC sistemi AHCM yakıtla çalışan ilave kalorifer C
AN
Konfor BCM karoseri kumanda ünitesi CAN
Konfor IPC gösterge panosu kumanda ünitesi
Konfor DDM sürücü kapısı modülü
Konfor PDM yolcu kapısı modülü 0000000Konfor PAM park yardımı kumanda ünitesi CAN
Şanzıman TCM otomatik şanzıman kumanda ünites...
Şanzıman RDCM arka diferansiyel kilidi kumanda ü..
000Direksiyon SASM direksiyon açısı sensörü kumanda
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Hasar Maliyeti Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.06.2019	Hayır	Park Halinde Çarpılma	Hayır	1095.16	TL
04.04.2014	Hayır	KTT-Carpma	Hayır	0	
23.09.2012	Evet	ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	4718.2	TL
30.07.2012	Evet	ERP-Çarpisma	Hayır	6406.34	TL
18.02.2012	Hayır	KTT-Carpma	Hayır	0	



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.09.2021 12:44
Rapor No: 34-04-1031076
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:24

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2021 12:44

Araç Resimleri



Diğer

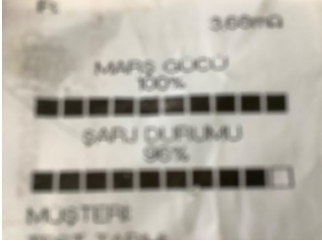

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ve sol arka tavan direği sonradan kaplanmış. Klima ızgaralarında kırık var. Motorda terleme var. Sağ farda sararma var. Orta konsol teyp tuşlarında eksik var. Sağ ve sol güneşlik kırılmış. Ön tampon alt difüzör hatalı sabitleme. Vites topuzu kilit tuşu arızalı. El freni tabancası ayar gereklidir. Start tuşu yazısı deforme.

Diğer notlar;

Aracın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.09.2021 12:44
Rapor No: 34-04-1031076
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:24

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2021 12:44

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası