



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160295  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:20

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:13

# Full Plus Ekspertiz



## 34KZ9513

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160295  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:20

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:13

## Araç Bilgileri

Plaka	34KZ9513	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	75738	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ6RZFY249558	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1422cc	Marka	Volkswagen
Renği	BEYAZ	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	2024-01-29	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

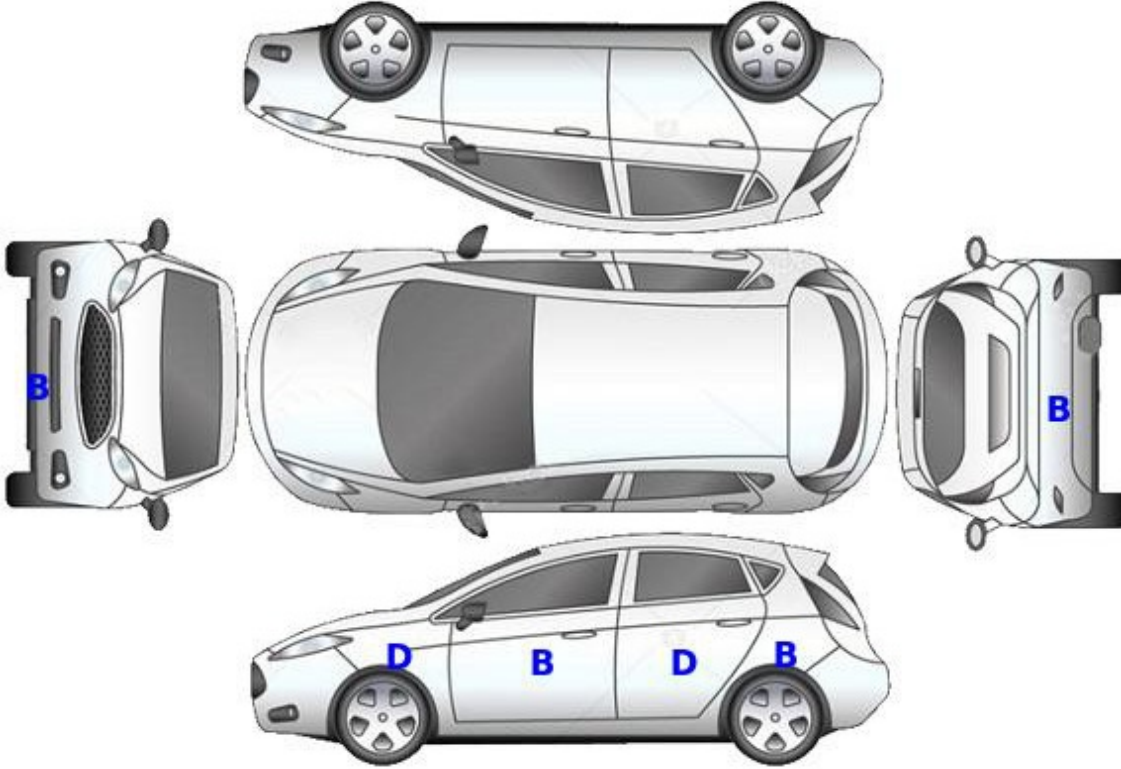

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160295  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:20

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:13

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160295  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:20

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:13


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.6 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	58	2
2. Aks	66	65	1

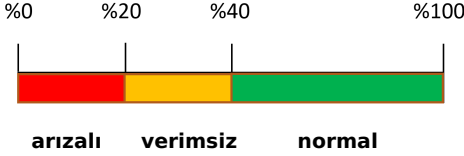

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	340	334	2
2. Aks	236	228	3
El Freni	177	220	19

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	84H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/15	84H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/15	84H	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160295  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 25.04.2023 12:20

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkıř Tarihi: 25.04.2023 13:13

## Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 190 NM	Teker Torku 132,12 NM	Teker Gücü 37,8 KW	Test Hızı 136 km/h
Ruhsat Verisi Güç 66 KW	Test Sonucu Güç 54,7 KW	Kayıp Güç 10,88 KW	Performans % 82,88

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

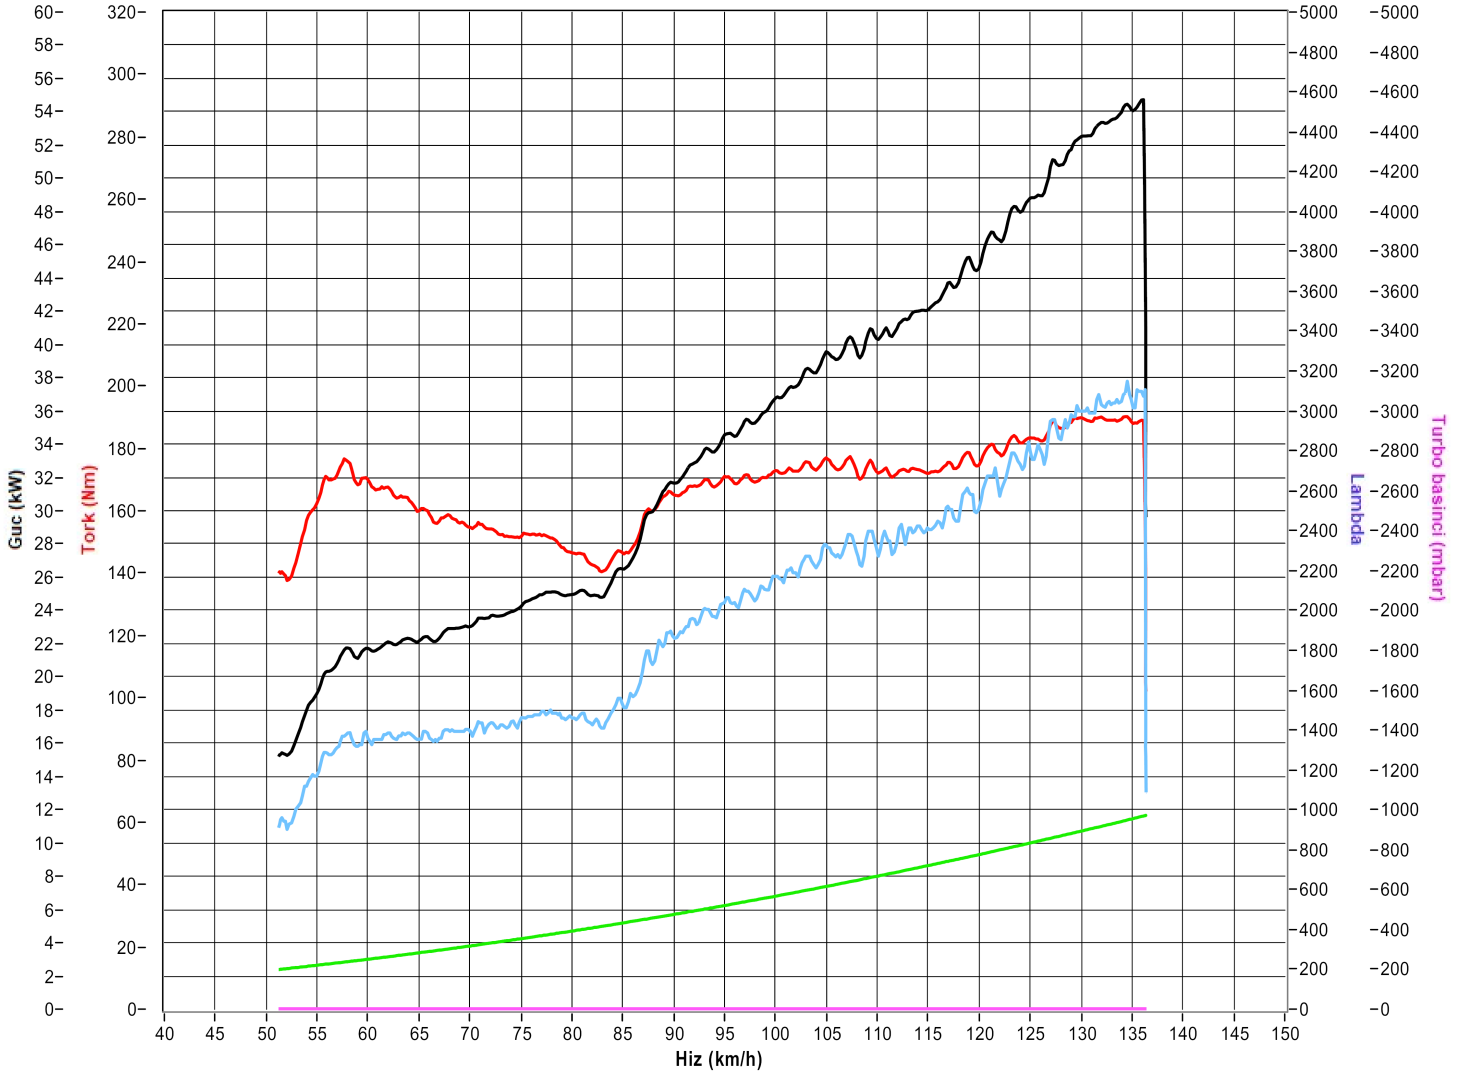



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160295  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:20

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:13

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN  
"SOLUTIONS

25.04.2023

Araç: Volkswagen Polo 1.4 12V TDI BlueMotion

Motor kodu: CUSB

Üretim yılı: 14-17

Kilometre durumu75738 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34KZ9513

VIN: WVWZZZ6RZFY249558 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 25.04.2023 12:56:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.12.2018		Çarpisma	Hayır	2019.47	TL
11.05.2015		Carpma	Hayır	3969.67	TL





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160295  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:20

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:13

## Araç Resimleri



## Diğer

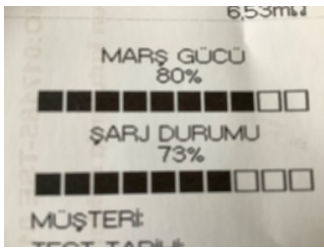

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Kaporta

Kapı, sağ arka

Çamurluk, sağ arka

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

C-direk, sol - Lokal Boya

Kapı, sağ arka - Rötüş

Çamurluk, sağ arka - Rötüş

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.04.2023 13:13 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1160295 Araç Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:20 Araç Çıkış Tarihi: 25.04.2023 13:13  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası