



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32
Rapor No: 34-04-1039824
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32

Full Plus Ekspertiz



34PU7569

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32
Rapor No: 34-04-1039824
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32

Araç Bilgileri

Plaka	34PU7569	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	105585	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA8D5100GK752151	Motor Gücü	125 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ METALİK	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-04-19	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

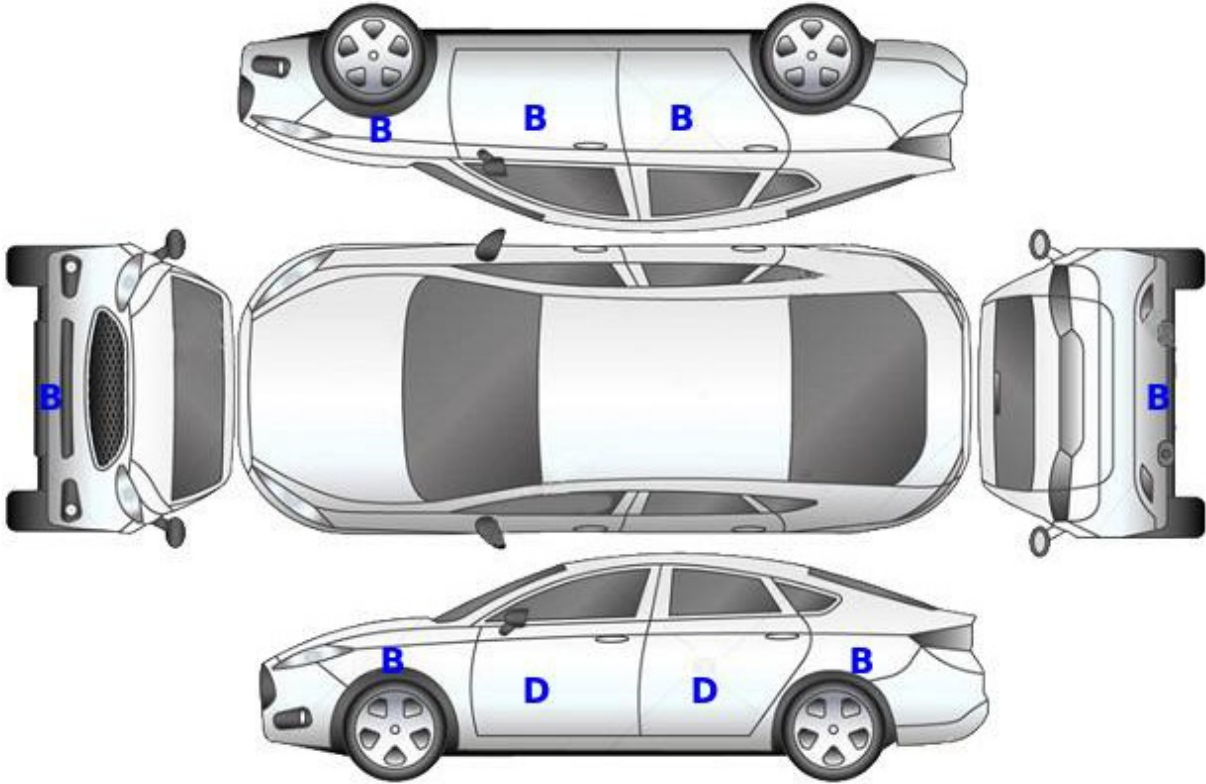

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32
Rapor No: 34-04-1039824
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32
Rapor No: 34-04-1039824
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	-3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	66	1
2. Aks	66	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	255	288	11
2. Aks	235	271	13
El Freni	209	151	27

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	94W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32
Rapor No: 34-04-1039824
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 235 NM	Teker Torku 166,26 NM	Teker Gücü 75,3 KW	Test Hızı 109 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 114,5 KW	Kayıp Güç 26,61 KW	Performans % 91,60

RPM (Devir/dk) Grafiği

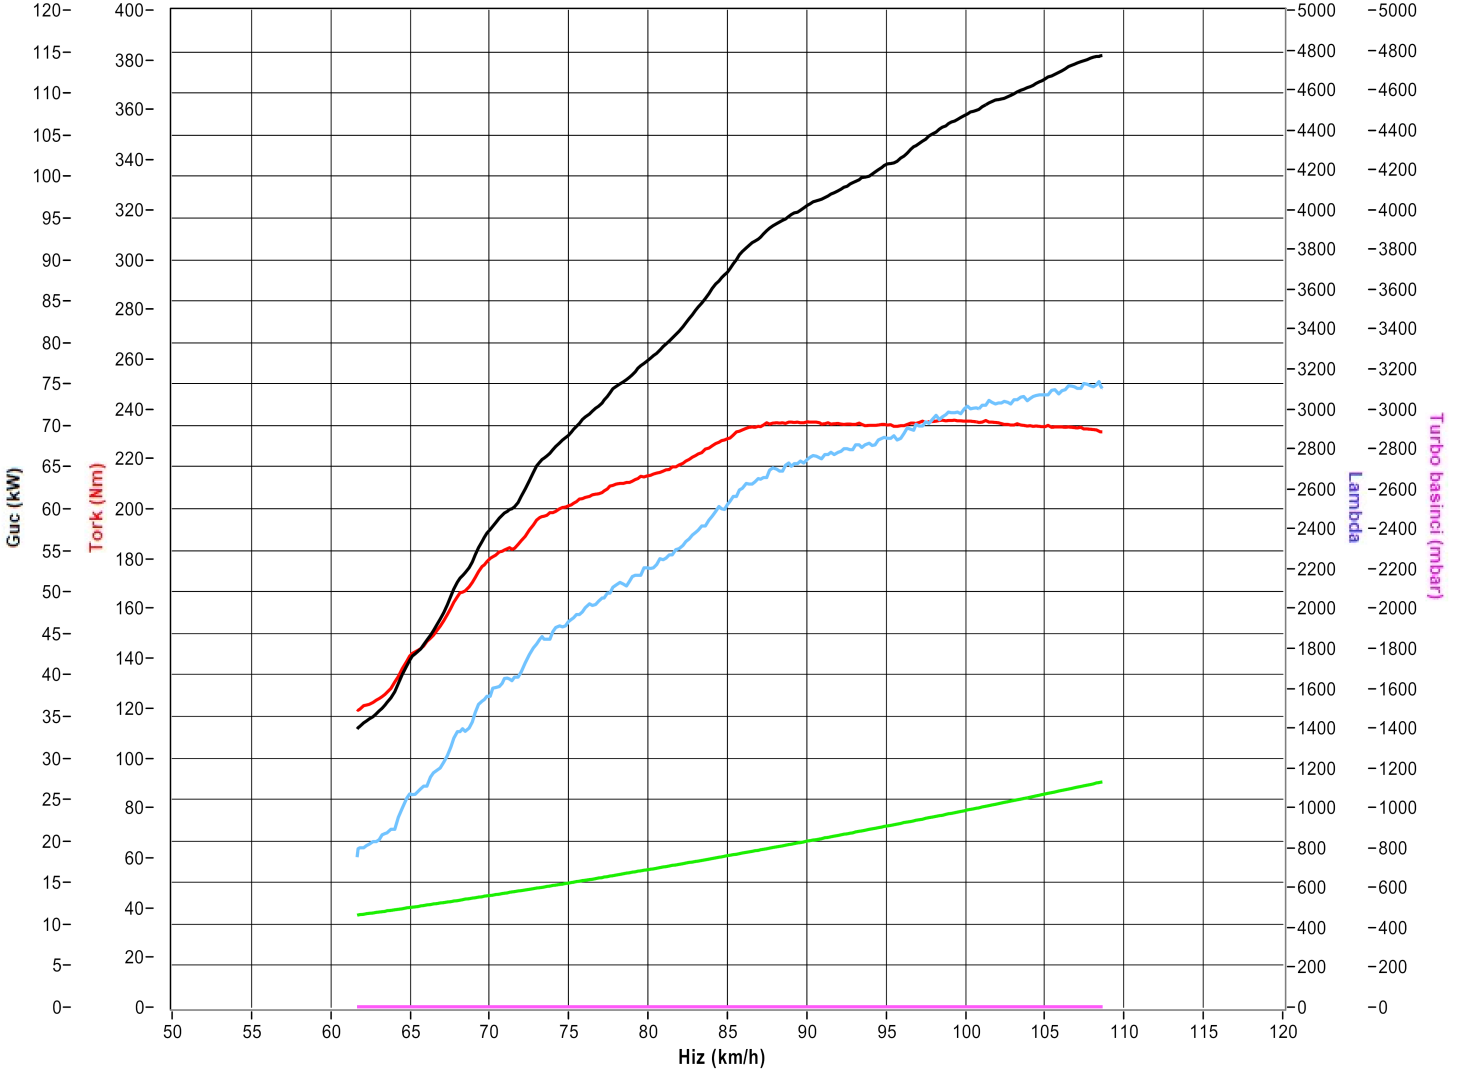



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32
Rapor No: 34-04-1039824
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SO U IONS

11.11.2021
Araç: BMW 320i F30
Motor kodu: N13 B16A
Uretim yılı: 15-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34PU7569
VIN: WBA8D51OOGK752151 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 11.11.2021 10:01:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi
Konfor KOMBI Gösterge panosu
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi
Konfor ICM S_ürüş dinamiği kontrolü kumanda ü..
Konfor FEM On araç elektrik sistemi kumanda ü..
Konfor REM arka elektronik modülü
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 00000000
Konfor TRSVC Panoramik kamera
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi

Konfor FLE-L Sol far elektroniği
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 00

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 00

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32
Rapor No: 34-04-1039824
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.11.2018		ERP-Çarpma	Hayır	24999.87	TL
18.07.2018		Çarpma	Hayır	0	TL
02.09.2016		Çarpma	Hayır	0	TL
05.08.2016		Araca Çarpma	Hayır	5116.39	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32
Rapor No: 34-04-1039824
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32

Araç Resimleri



Diğer

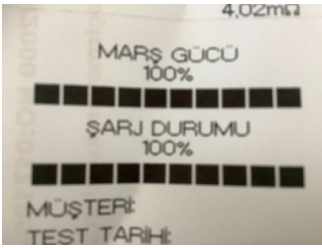

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sol ön koltuk ufak deformasyon var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.11.2021 10:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1039824 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2021 10:32
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası