



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34
Rapor No: 34-04-1040586
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34

Full Plus Ekspertiz



34PF6562

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34
Rapor No: 34-04-1040586
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34

Araç Bilgileri

Plaka	34PF6562	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	104290	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA5A1108GG374992	Motor Gücü	125 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1592cc
Rengi	KAHVERENGİ METALİK	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-08-16	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

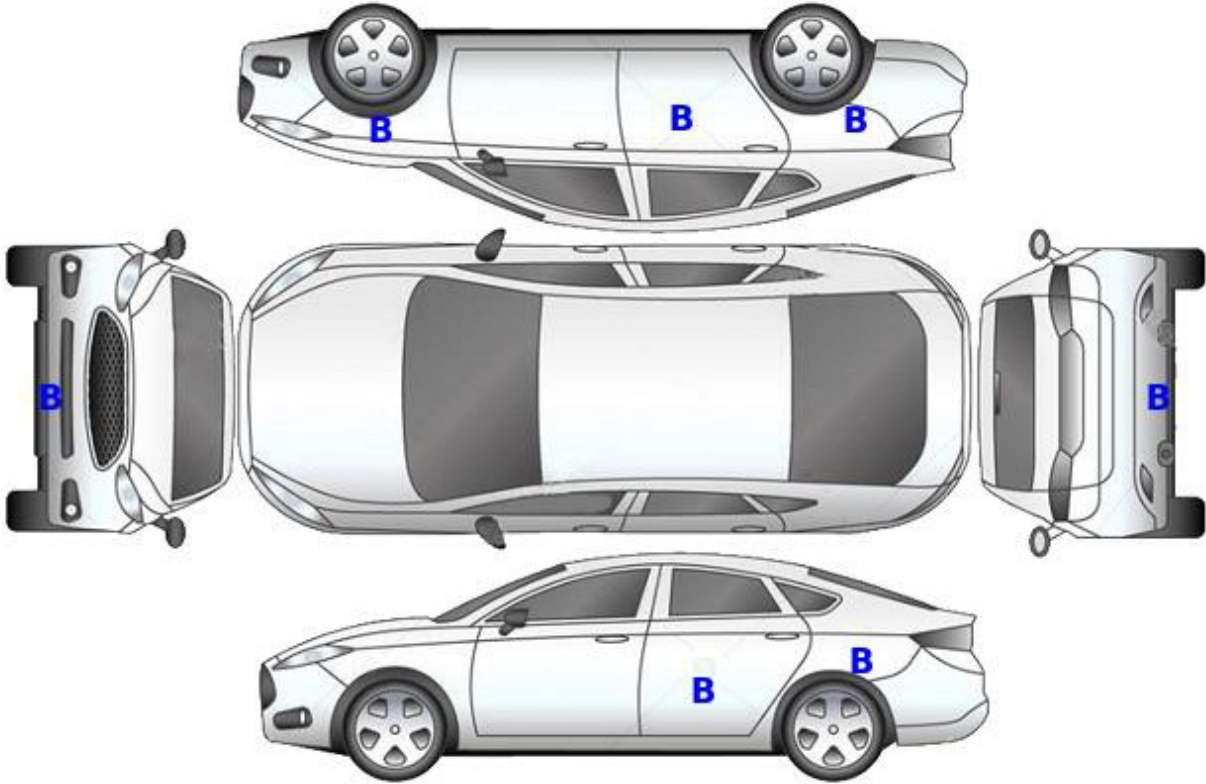Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34
Rapor No: 34-04-1040586
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34
Rapor No: 34-04-1040586
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.7 m/km	-2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	50	52	2
2. Aks	58	59	1

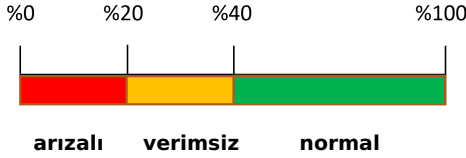

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	327	359	9
2. Aks	296	350	15
El Freni	171	222	23

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	97Y	4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	97Y	2 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	97Y	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	97Y	2 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34
Rapor No: 34-04-1040586
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
277	221,1	78,7	123
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	117,5	25,88	94,00
KW	KW	KW	

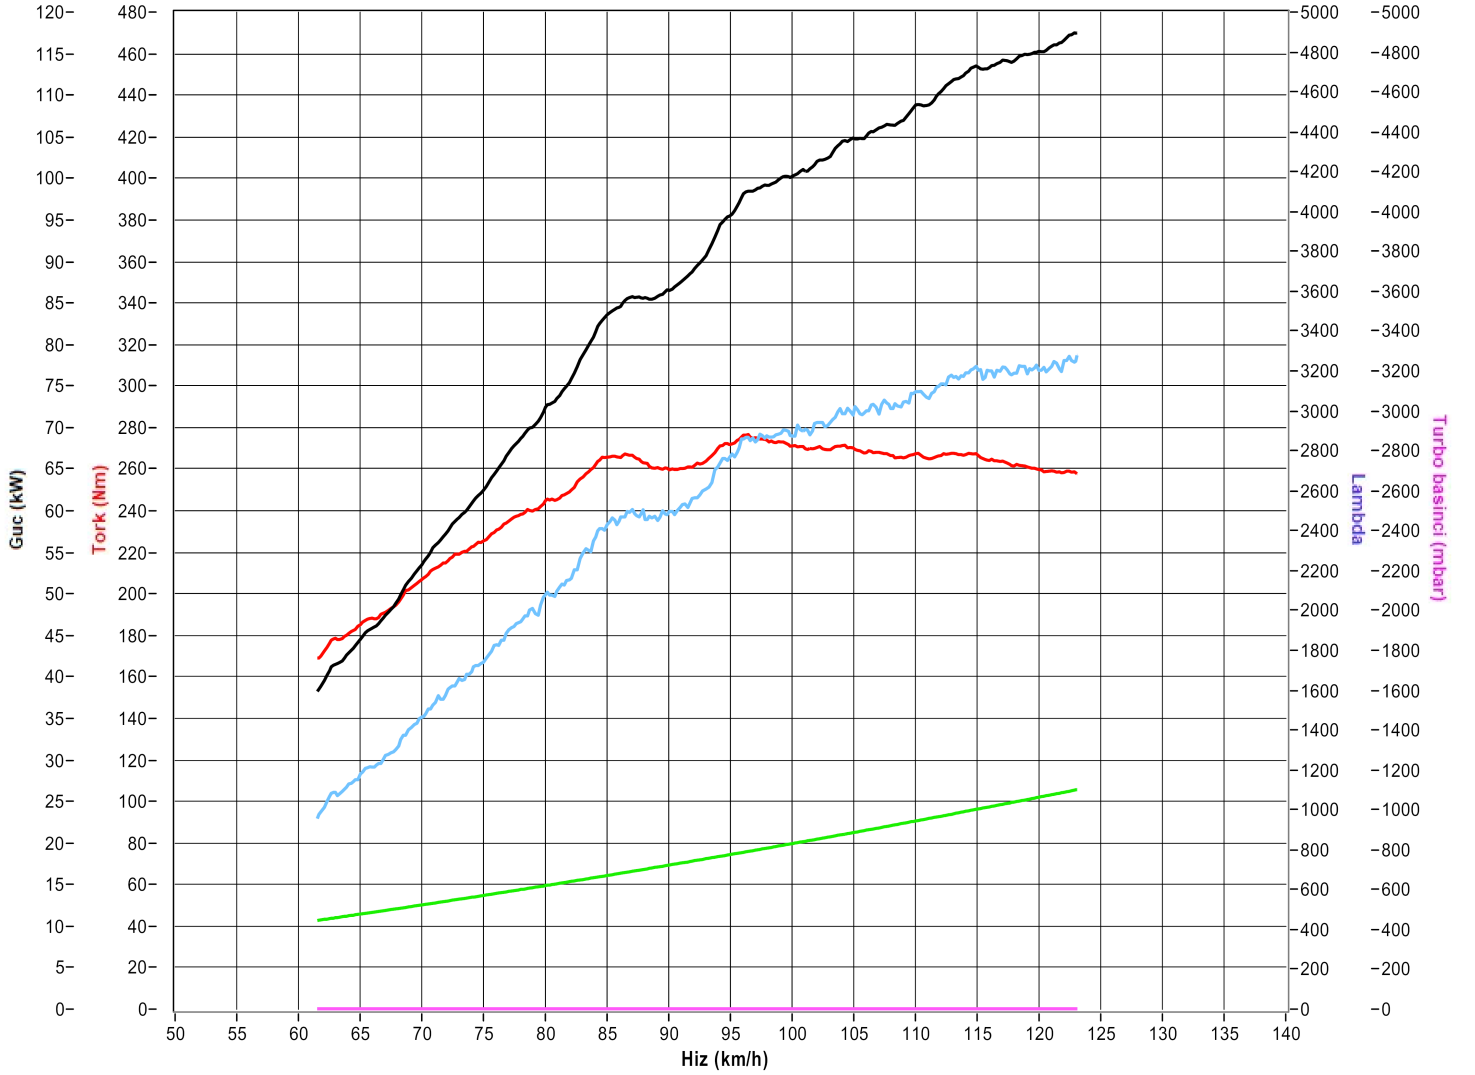RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34
Rapor No: 34-04-1040586
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

16.11.2021
Araç: BMW 520i F10
Motor kodu: N20 816 A
Üretim yılı: 13-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34PF6562
VIN: WBA5A110SGGB74992 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.11.2021 11:52:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
ABS EMF Park freni kumanda ünitesi 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü.. 0
Konfor FRM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor SZL Direksiyon sütunu anahtarlama ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0

Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor PDC Park asistanı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0
Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Lastik basıncı kontrolü RDC lastik basıncı kontrol
ü kumanda üni... 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34
Rapor No: 34-04-1040586
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.12.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	21259.19	TL
21.09.2017		Çarpisma	Hayır	3815.41	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34
Rapor No: 34-04-1040586
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34

Araç Resimleri



Diğer

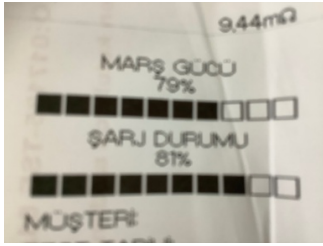

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Kapı, sol ön	Kapı, sol ön - Çizik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;
Lastiklerde deformasyon var.

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sol tavan direği boyalı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.11.2021 12:34 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1040586 Araç Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:44 Araç Çıkış Tarihi: 16.11.2021 12:34
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçn yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat araçn görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz araçn kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, araçn formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, araçn km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi araçn resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen araçn daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi araçn hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası