



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 17:12
Rapor No: 34-04-1043714
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:33

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 17:12

Full Plus Ekspertiz



34DDL474

Eksper / İmza




34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 08.12.2021 17:12
Rapor No: 34-04-1043714
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:33Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 17:12**Araç Bilgileri**

Plaka	34DDL474	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	121788	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD1173121N386477	Motor Gücü	80 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	CLA
Sonraki Muayene Tar.	2023-05-06	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Coupe (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

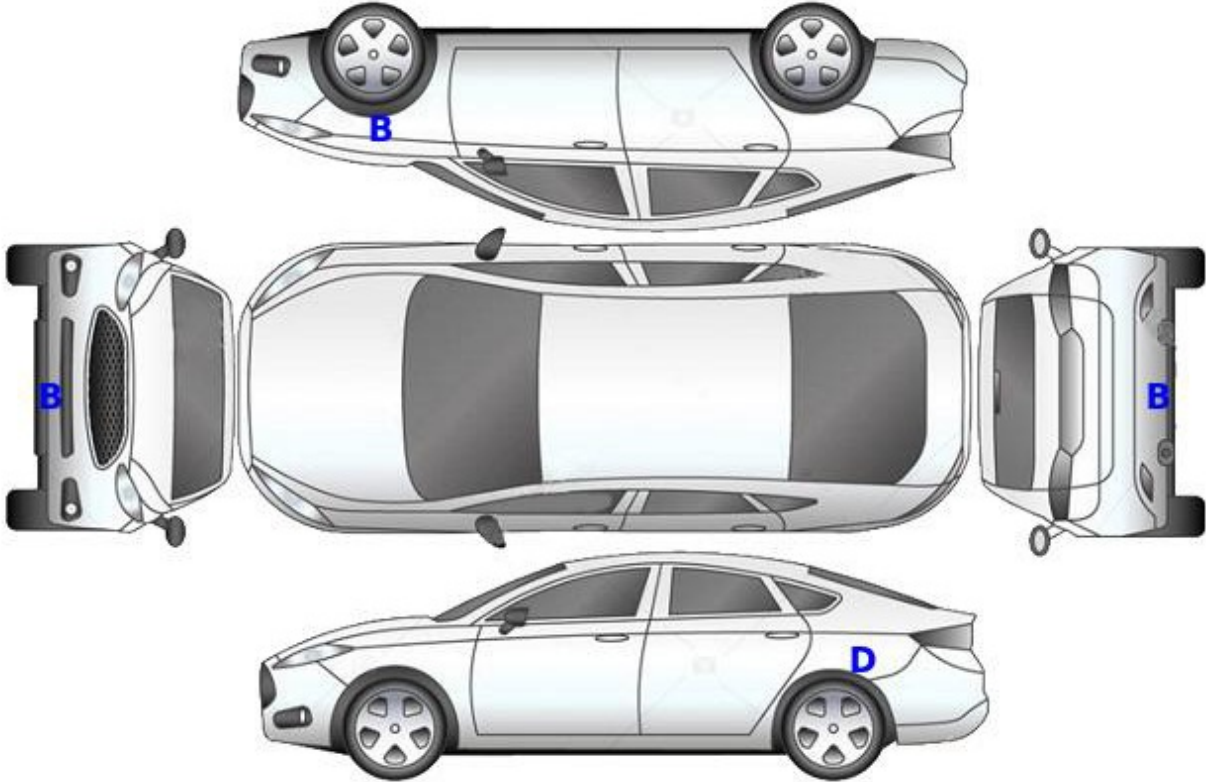Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 17:12
Rapor No: 34-04-1043714
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:33

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 17:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 17:12
Rapor No: 34-04-1043714
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:33

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 17:12


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.8 m/km	-4.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	55	2
2. Aks	59	58	1

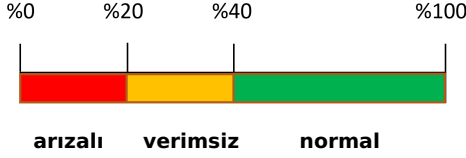

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	326	386	15
2. Aks	182	190	4
El Freni	108	99	8

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92W	4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/18	92W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/18	92W	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/18	92W	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 17:12
Rapor No: 34-04-1043714
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:33

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 17:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 178 NM	Teker Torku 171,71 NM	Teker Gücü 44 KW	Test Hızı 110 km/h
Ruhsat Verisi Güç 80 KW	Test Sonucu Güç 71,2 KW	Kayıp Güç 19,37 KW	Performans % 89,00

RPM (Devir/dk) Grafiği

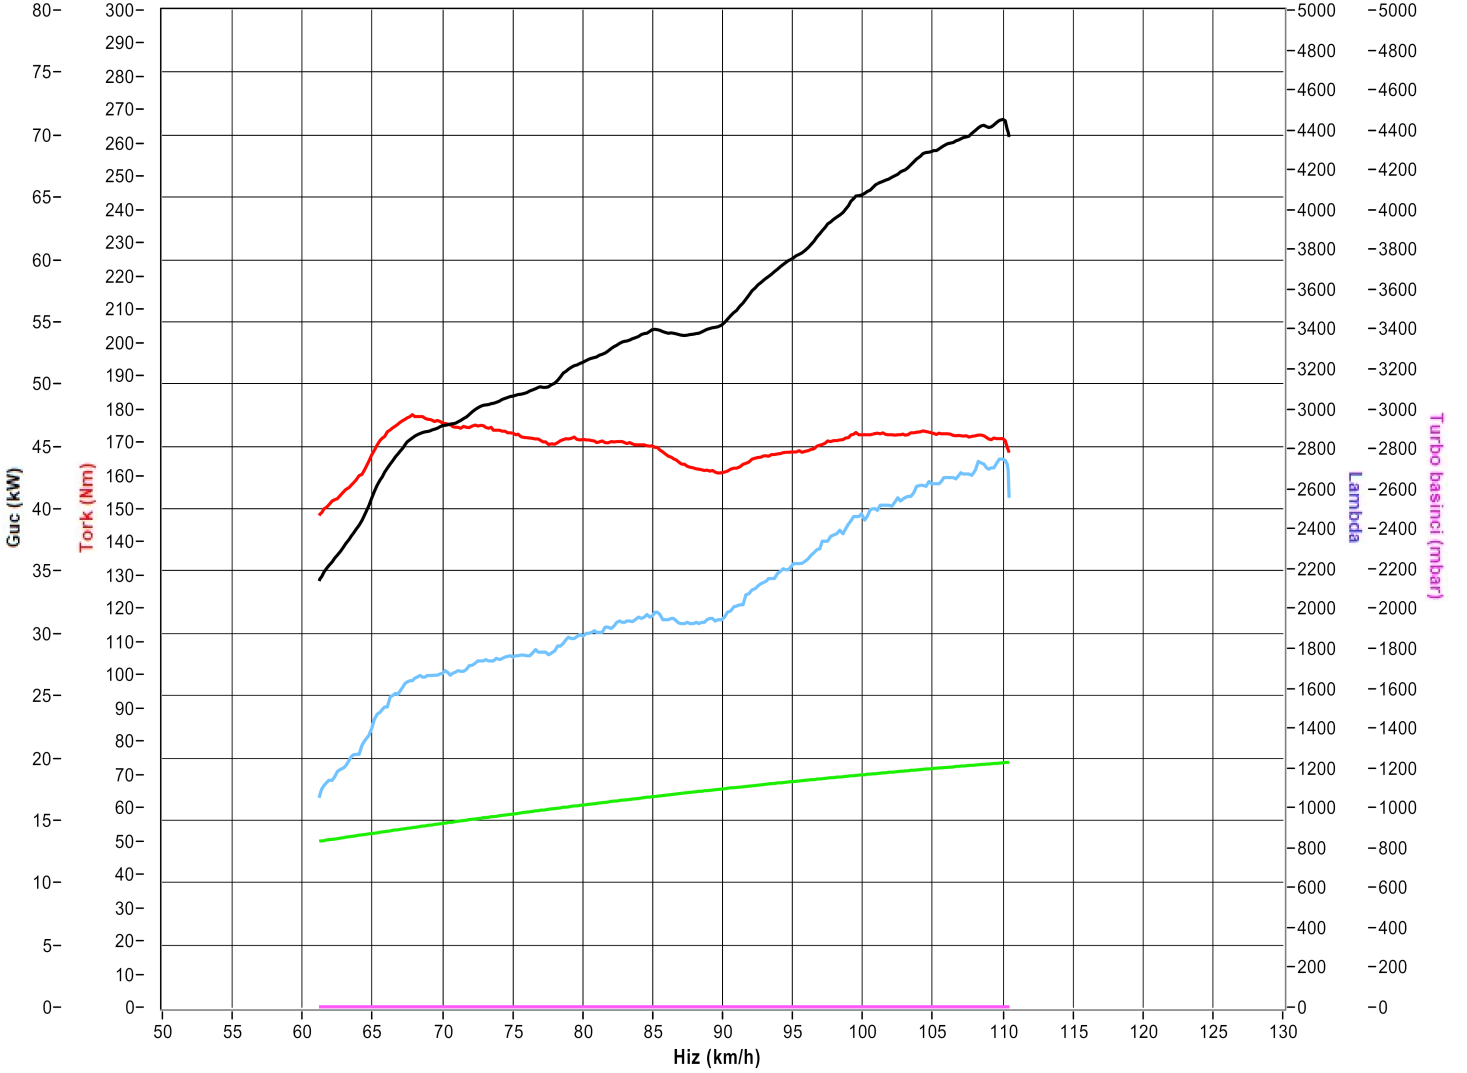

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 08.12.2021 17:12
Rapor No: 34-04-1043714
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:33Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 17:12**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN
SOLUTIONS08.12.2021
Araç: Mercedes CLA 180 d 1.516V CDI (117)
Motor kodu: 607.951 (K9K)
Üretim yılı: 15-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34DDL474
VIN: WDD1173121N386477 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 08.12.2021 16:44:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD OABS ABS/ESP OBD O
ABS EFB OBD O
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O*

AIC sistemi KLA Klima O

Konfor SAM OBD O
Konfor Gösterge grubu O*
Konfor EZS dijital OBD O
Konfor PTS 1 OBD O*
Konfor MRM OBD O
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol O
Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... OKonfor RFK: Arka görüş kamerası O
Konfor PSD: Panoramik tavan OKonfor Kamera kapağı kumanda ünitesi O
Konfor PARK: Park asistanı O
Şanzıman DKG Çift debriyajlı şanzıman OBD ODireksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
.. O

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo Comand Online O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.09.2016		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
13.08.2016		KTT-Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 17:12
Rapor No: 34-04-1043714
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:33

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 17:12

Araç Resimleri



Diğer

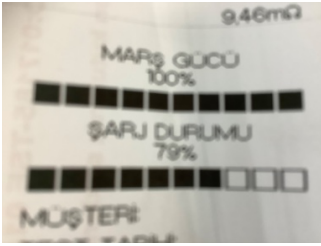

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Kaporta	B-direk, sol - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol arka kapı eşiği boyalı. Ön panjur nikelajı soyulmuş. Motor alt koruma bakalitinde kırık var. Sağ ön kapıda 1cm çapında boyasız onarım var. Sağ arka çamurlukta boyasız onarım var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 17:12
Rapor No: 34-04-1043714
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:33

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 17:12

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası