



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 11:12
Rapor No: 34-04-1164678
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:39

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 11:12

Full Plus Ekspertiz



34BDK469

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 11:12
Rapor No: 34-04-1164678
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:39

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 11:12

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Plaka | 34BDK469 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 111550 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | WBAJG1108JEE15284 | Motor Gücü | 103 kw |
| Marka | BMW | Motor Hacmi | 1499cc |
| Rengi | MAVİ METALİK | Model | X1 |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-03-29 | Model Yılı | 2018 |
| Araç Tipi | SUV | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

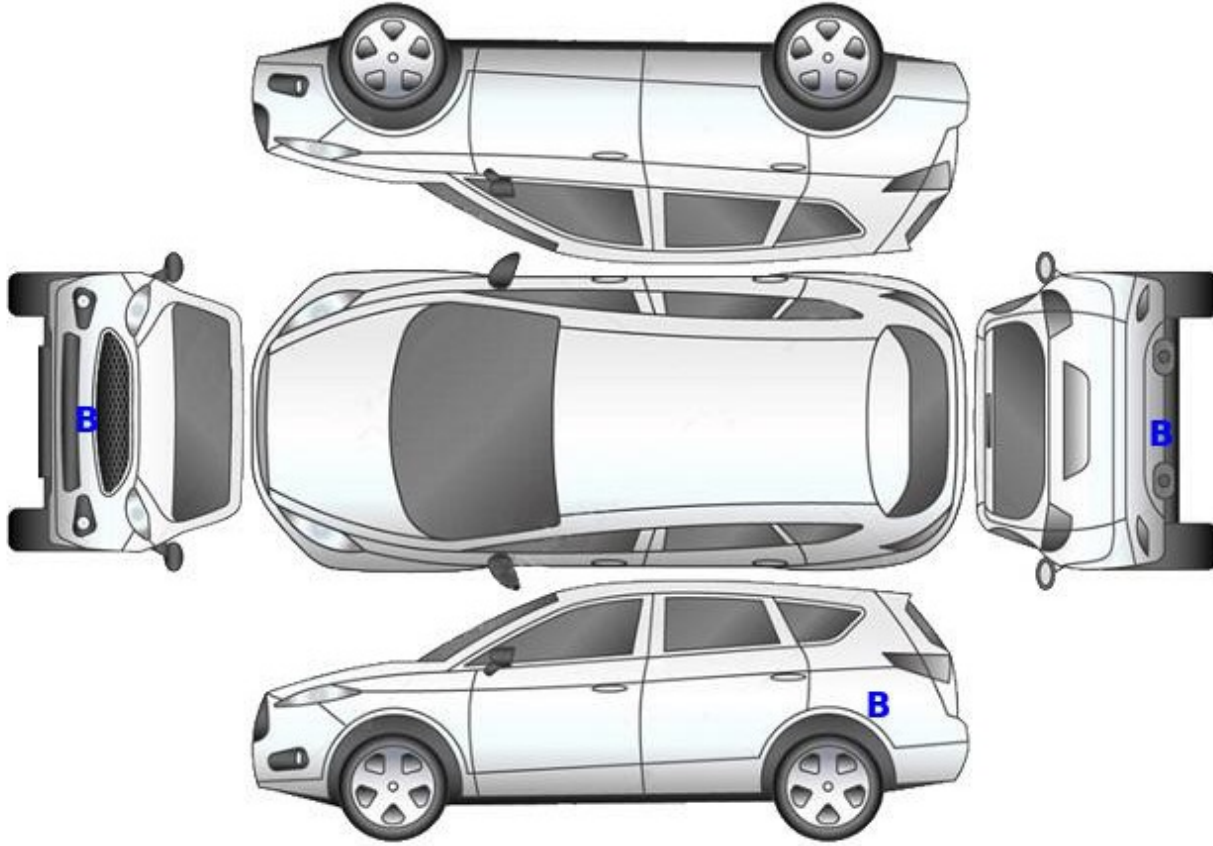

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 11:12
Rapor No: 34-04-1164678
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:39

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 11:12

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları | | |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 11:12 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1164678 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 11:12
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|-----------|
| -3.4 m/km | -2.4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 64 | 64 | 0 |
| 2. Aks | 60 | 58 | 2 |

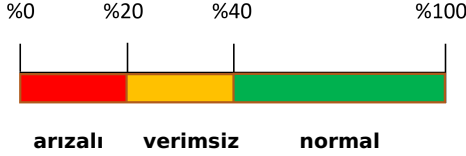

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 355 | 351 | 1 |
| 2. Aks | 256 | 226 | 11 |
| El Freni | 90 | 91 | 1 |

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| Sol Ön | 225/50/18 | 95H | 6 mm | 4 Mevsim |
| Sol Arka | 225/50/18 | 95H | 6 mm | 4 Mevsim |
| Sağ Ön | 225/50/18 | 95H | 6 mm | 4 Mevsim |
| Sağ Arka | 225/50/18 | 95H | 6 mm | 4 Mevsim |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 11:12
Rapor No: 34-04-1164678
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:39

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 11:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 201 NM | Teker Torku 124,41 NM | Teker Gücü 57,4 KW | Test Hızı 116 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 103 KW | Test Sonucu Güç 92,8 KW | Kayıp Güç 25,19 KW | Performans % 90,10 |

RPM (Devir/dk) Grafiği

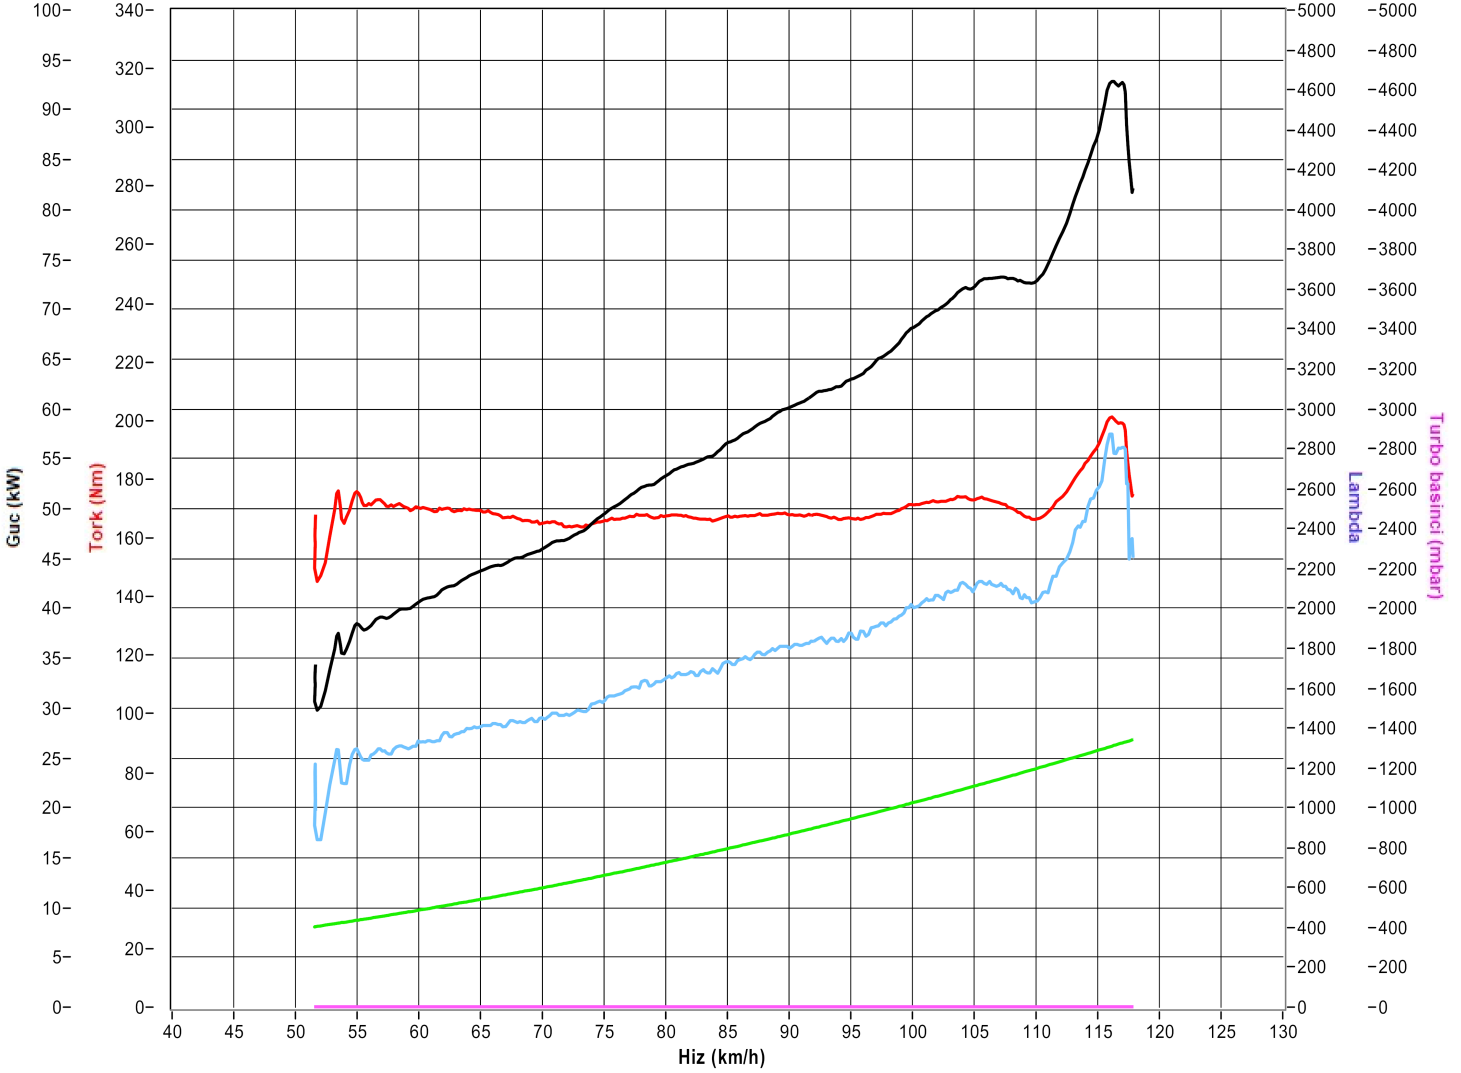



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 11:12
Rapor No: 34-04-1164678
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:39

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 11:12

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

13.05.2023
Araç: BMW X1 18i F48 sDrive
Motor kodu: 838 A15A
Üretim yılı: 17-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BDK469
VIN: WBAJG1 108JEE15284 (kumanda ünitesinden okuna
n)
Test edilmiş: 13.05.2023 11:01:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor HKL Bagaj kapağı modülü 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo HU Kontrol yüzeyi 0
SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WBAJG1108JEE15284 şase nolu ve 34BDK469 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 11:12
Rapor No: 34-04-1164678
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 13.05.2023 10:39

Sayfa: 7/8
Araç Çıkıř Tarihi: 13.05.2023 11:12

Araç Resimleri



Diđer

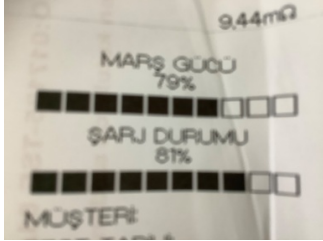

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Yađ seviyesi Sođutma
SIVISI



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.05.2023 11:12 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1164678 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2023 11:12
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası