



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

Full Plus Ekspertiz



34BIU872

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

Araç Bilgileri

Plaka	34BIU872	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	47465	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JF1VM4L55JG016814	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1600cc	Marka	Subaru
Renği	GRİ	Model	Levorg
Sonraki Muayene Tar.	2023-01-06	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

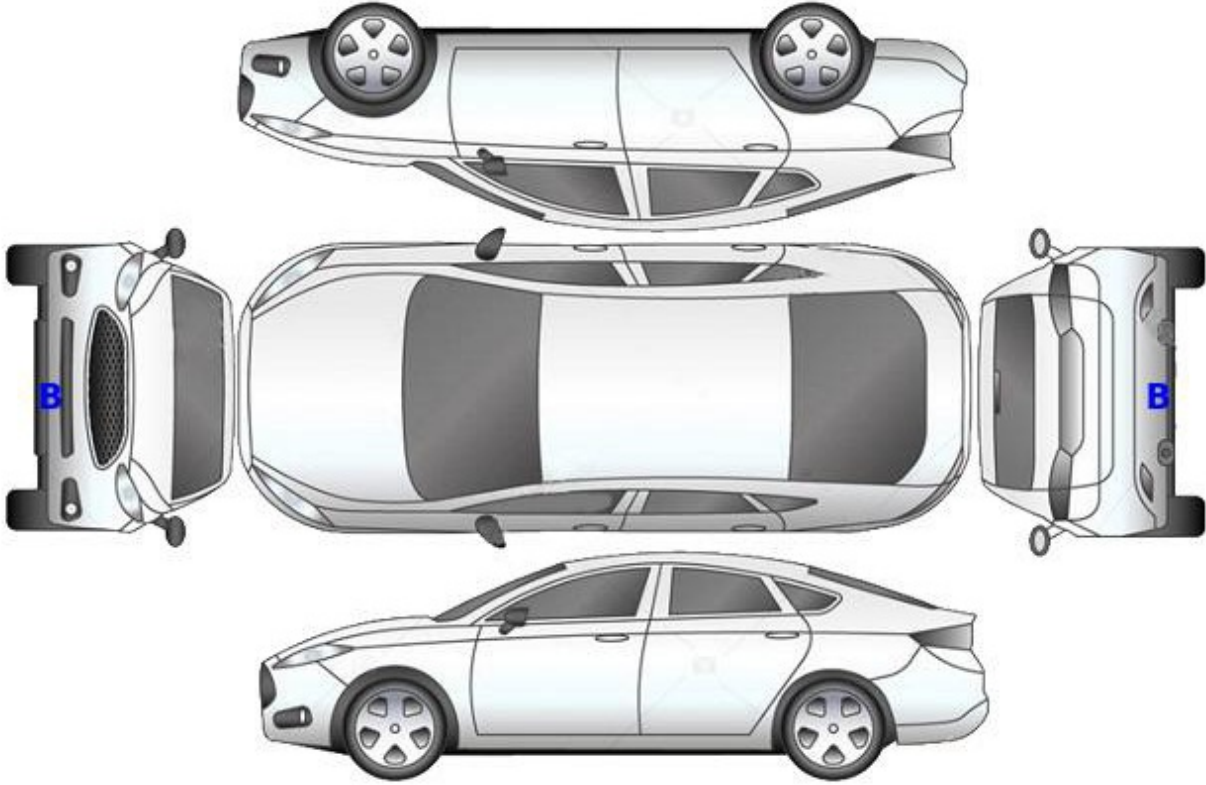

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Noktasal ezik çizik var.
Araç Koltukları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Deformasyon çizik var
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	73	7
2. Aks	59	61	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	379	368	3
2. Aks	248	237	4
El Freni	195	195	0

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/18	91W	6 mm	Yazlık

Parça

Jant kapağı seti

Hasar

Çizik



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 217 NM	Teker Torku 148,5 NM	Teker Gücü 55,5 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 114 KW	Kayıp Güç 34,75 KW	Performans % 91,20

RPM (Devir/dk) Grafiği

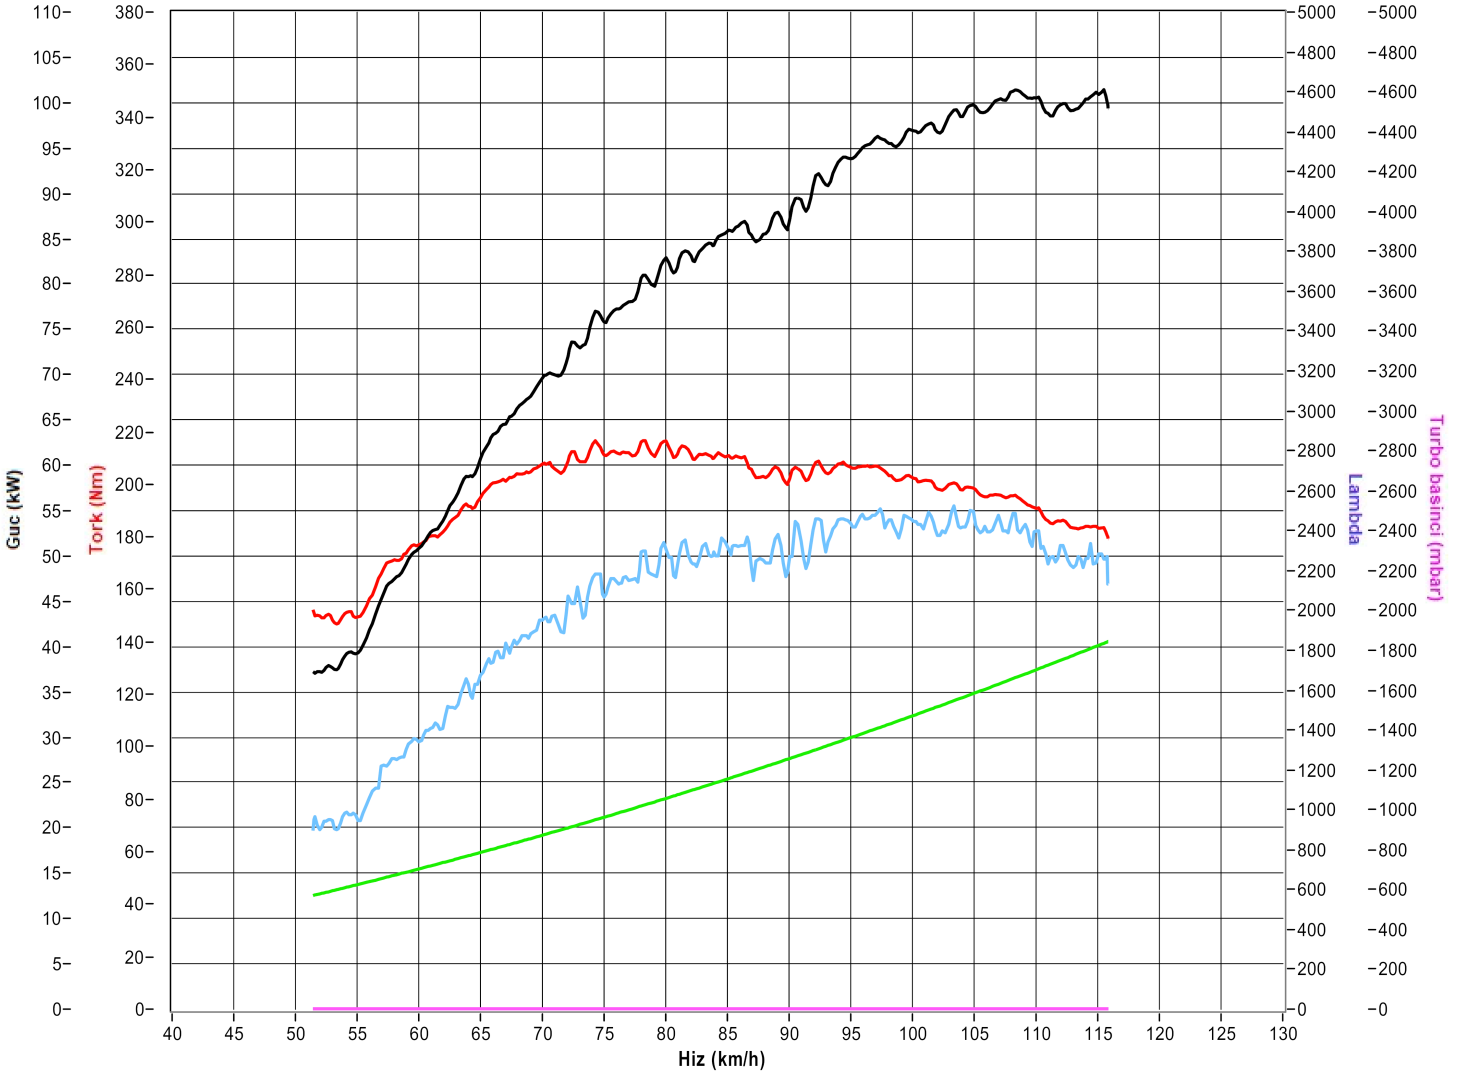



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

OBD Genel Arıza Tarama

(*a*? GUTMANN
*S O L U T I O N S

| Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

06.07.2021

Araç: Subaru Levorg1.6i 16V GTi Kombi S—AWD

Motor kodu: FB 16 T

Uretim yılı: 15-17

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34BIU872

VIN: JF1VM4L55JGO16814 (kumanda ünitesinden okunan
)

Test edilmiş: 06.07.2021 13:14:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD

Motor Benzinli motor CAN

Motor Start/Stopp OBD

ABS ABSNDC/EPB CAN

Hava yastığı Hava yastığı (CAN)

Hava yastığı Yolcu algılama CAN

AIC sistemi Klima sistemi AC CAN 6000000

Hata kodu B14A1:

Güneş ışınları yoğunluk sen_sörü

VARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Dahili ünite (BCM) CAN 0

Konfor Far seviyesi CAN

Konfor Gösterge panosu grubu (CAN)

Konfor Çok işlevli gösterge CAN

Konfor Arka sağ radar sensörü CAN

Konfor Arka sol radar sensörü CAN

Konfor Keyless Go CAN

Konfor Ön kamera CAN

Konfor Ön kamera CAN LED ilave gösterge

Şanzıman CVT CAN

Direksiyon Direksiyon CAN

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü (C

AN) WOOOOOOOOO

Hata kodu C2025:

Lastik1 lastik basıncı uyarısı

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu C2026:

Lastik 2 lastik basıncı uyarısı

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu C2027:

Lastik 3 lastik basıncı uyarısı

>HATALI FONKSİYON

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu C2028:

Lastik 4 lastik basıncı uyarısı

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu C2521:

Sürüş hızı sensörü/sinyali

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

Tramer Sorgulaması

JF1VM4L55JG016814 şase nolu ve 34BIU872 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

Araç Resimleri



Diğer

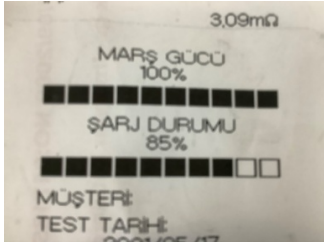

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Ön lastiklerde deformasyon var.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçın muhtelif yerlerinde noktasal ezik ve çizikler var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2021 13:47
Rapor No: 34-05-1023629
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:03

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2021 13:47

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası