

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.09.2023 10:44
Rapor No: 34-04-1191384
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:28

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2023 10:44

Full Plus Ekspertiz



34FPH821

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.09.2023 10:44
Rapor No: 34-04-1191384
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:28

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2023 10:44

Araç Bilgileri

Plaka	34FPH821	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	21887	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVGZZZA1ZPV516939	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	T-Roc
Sonraki Muayene Tar.	2025-07-11	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

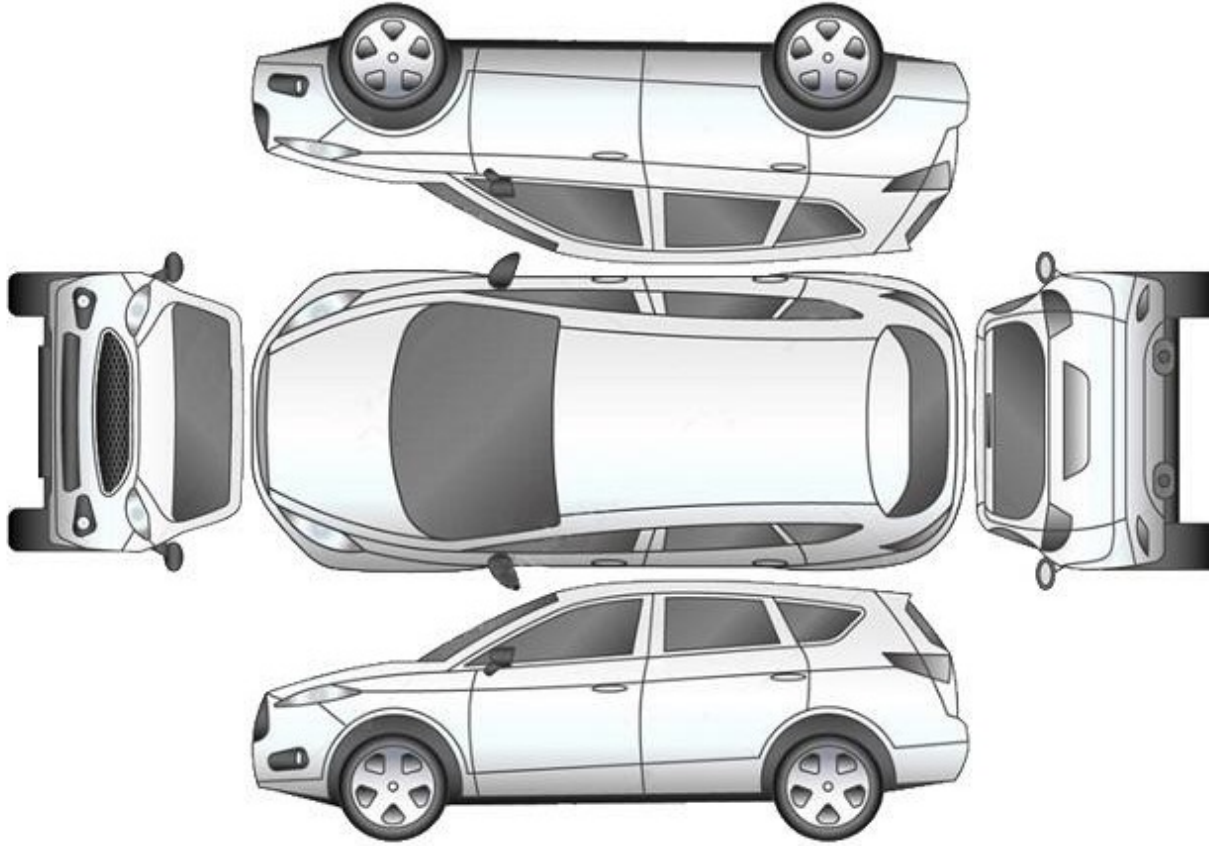

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.09.2023 10:44
Rapor No: 34-04-1191384
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:28

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2023 10:44

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.09.2023 10:44 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-04-1191384 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2023 10:44
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	81	3
2. Aks	77	78	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	220	216	2
2. Aks	343	356	4
El Freni	204	275	26

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/16	95V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/16	95V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/16	95V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/16	95V	6 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.09.2023 10:44
Rapor No: 34-04-1191384
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:28

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2023 10:44

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
233	229,98	63,1	114
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	98,4	24,48	89,45
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

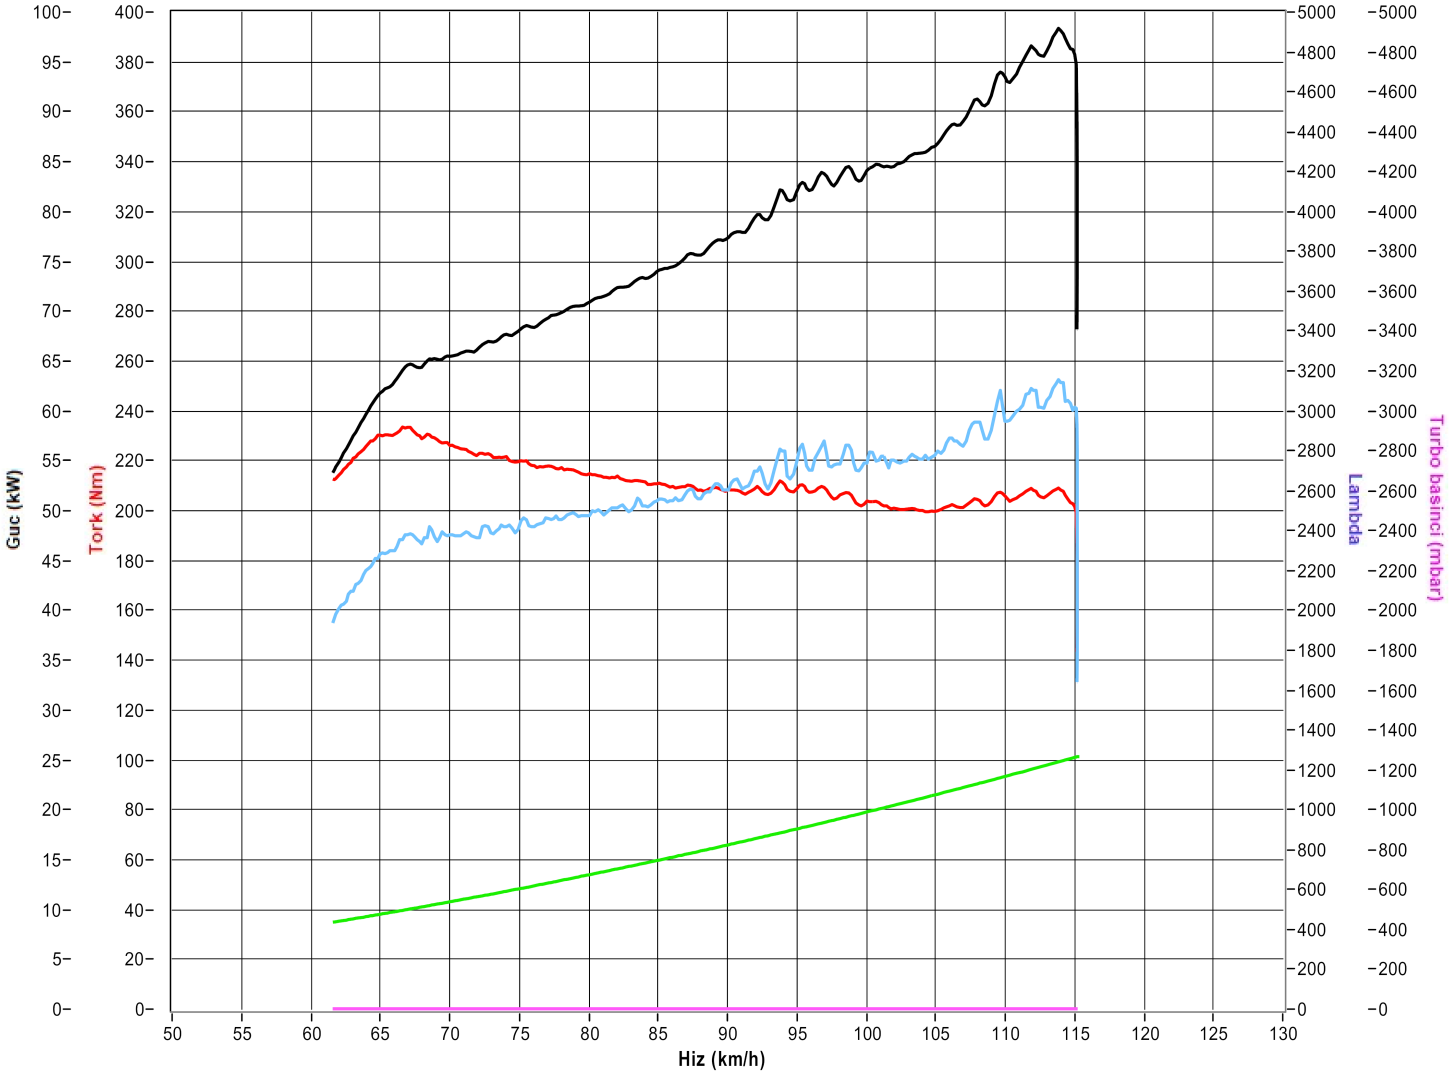

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.09.2023 10:44 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-04-1191384 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2023 10:44
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

12.09.2023

Araç: Volkswagen T—Roc 1.5i 16V TSI BlueMotion

Motor kodu: DADA

Üretim yılı: 17-

Kilometre durumu:21887 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34FPH821

VIN: WVGZZZA1ZPV516939 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 12.09.2023 10:37:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği 1 O*

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 O*

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Sürücü kapısı elektronik 0

Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WVGZZZA1ZPV516939 şase nolu ve 34FPH821 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.09.2023 10:44
Rapor No: 34-04-1191384
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:28


Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2023 10:44

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer

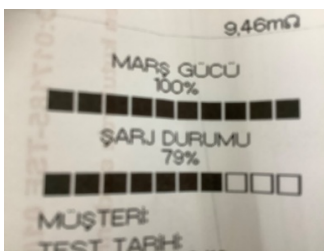

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurlukta boyasız göçük onarımı var.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.09.2023 10:44 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1191384 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2023 10:44
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası