



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:51

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 12:36

Full Plus Ekspertiz



34ESY813

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:51

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 12:36

Araç Bilgileri

Plaka	34ESY813	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	119609	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2221331A100507	Motor Gücü	190 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	2987cc
Rengi	BEYAZ	Model	S
Sonraki Muayene Tar.	2022-07-08	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

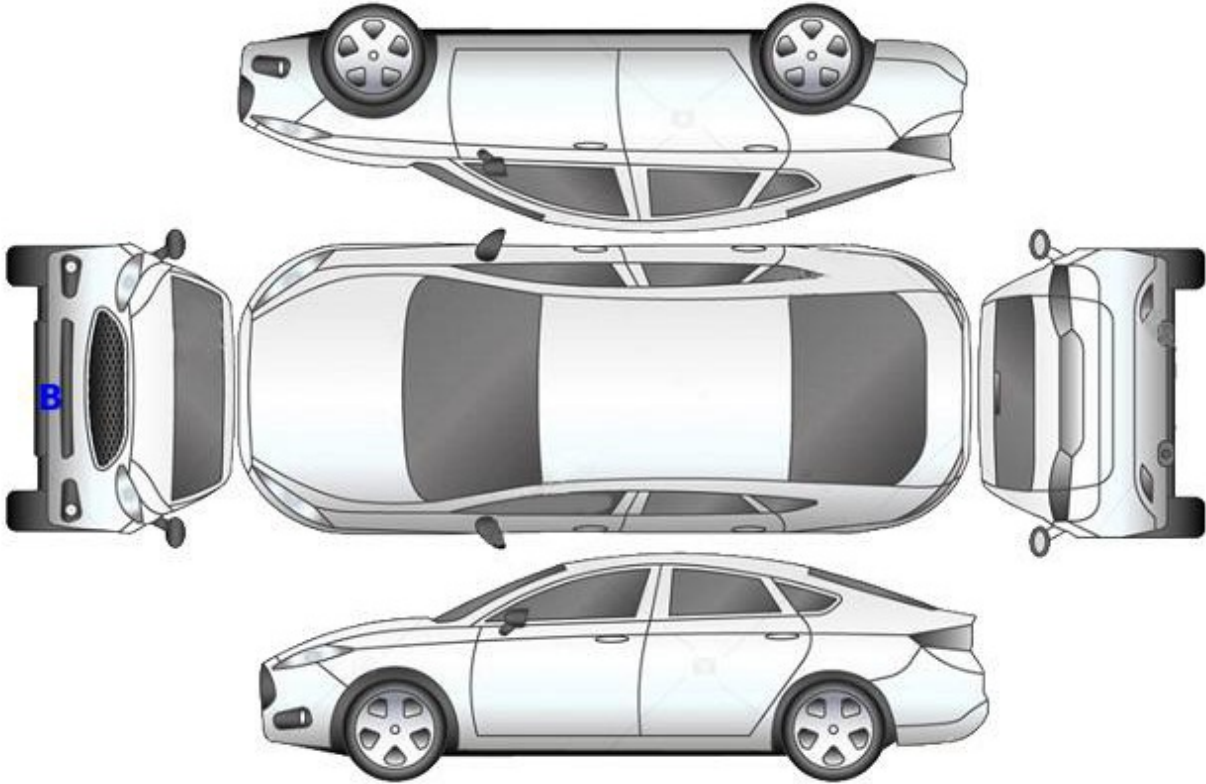Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:51

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 12:36

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:51

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 12:36


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	-4.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	57	19
2. Aks	63	62	1

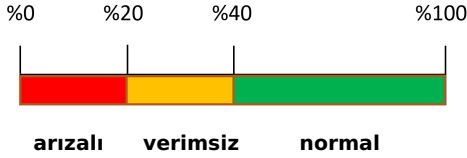

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	461	528	13
2. Aks	390	418	7
El Freni	286	310	8

Verimlilik

90

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/19	98Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	275/40/19	101Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/19	98Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/40/19	101Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:51

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 12:36

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
419	514,87	129,4	108
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
190	178,2	29,2	93,79
KW	KW	KW	

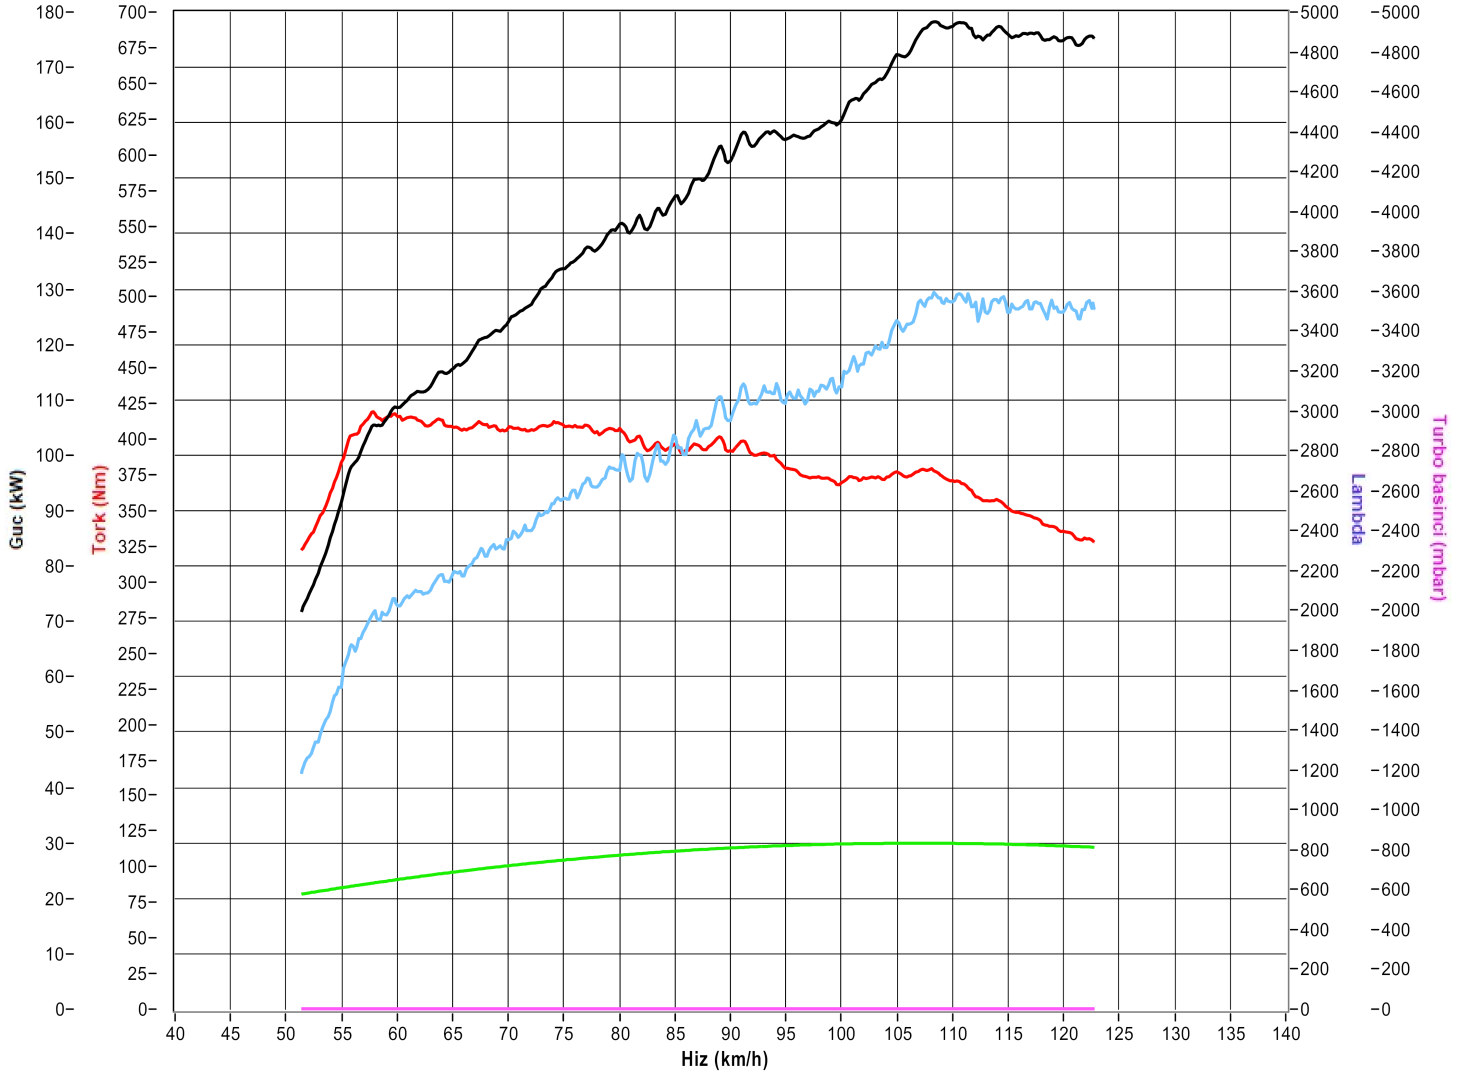RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 08.12.2021 09:51

Sayfa: 6/9
Araç Çıkıř Tarihi: 08.12.2021 12:36

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

08.12.2021
Araç: Mercedes S 350 3.0 V6 34V CDI (222)
Motor kodu: 642.867
Üretim yılı: 14-15
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34ESY813
VIN: WDD2221331A100507 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiř: 08.12.2021 11:37:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları O*
Motor FSCU UDS OBD O*

ABS EFB OBD 0
ABS ESP: Elektronik stabilite programı 0
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi 0
Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer
to... 0
Hava yastığı RevGUS VR ön sağı geri gelebilen kemer
t... 0
AIC sistemi KLA Klima 0

Güvenlik SGR: "Steuergerât Radarsensoren" O
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor SAM ön dijital OBD 0
Konfor SAM arka dijital OBD O*
Konfor EZS (Elektr. Zündschloss): Elektr. ateřlem.
.. O*
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0
Konfor PARK: Park asistanı 0

Konfor MFK Stereo 0
Konfor 360" Kamera O*
Konfor RFK: Arka görüş kamerası O*

Konfor SG-SW-L sol far kumanda ünitesi 0
Konfor SG-SW-R sağı far kumanda ünitesi 0
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi O*
Konfor TSG VR ön sağı kapı kumanda ünitesi O*
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi 0
Konfor TSG HR arka sağı kapı kumanda ünitesi 0
Konfor KDS: Bagaj kapağı kontrolü O*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PPM KS: Multikontur koltuk pnömatik p... 0
Konfor ESE sürücü koltuğı ayarı U*
Konfor ESE yolcu koltuğı ayarı U*
Konfor ESE: Elektronik koltuk ayarı arka sol U*
Konfor ESE: Elektronik koltuk ayarı arka sağı O*
Konfor Kamera kapağı kumanda ünitesi 0
Konfor KG anahtarsız giriř U*
Konfor PSD: Panoramik tavan O*

řanzıman ISM CAN OBD 0

Süspansiyon Airmatic OBD O*
Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon 0
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
.. 0
SesNideo ZAN OBD D*
SesNideo Comand Online D*
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:51
Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 12:36

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.03.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	2965.19	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:51

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 12:36

Araç Resimleri



Diğer

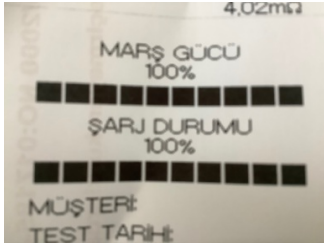

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Çamurluk, sol	Çamurluk, sol - Ezik
Motor kaputu	Motor kaputu - Taş izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor üst koruma bakalitü nikelajı deforme. Sağ ön kapı döşemesi derisinde kalkma var.

Diğer notlar;

Araca kirli bakıldı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.12.2021 12:36
Rapor No: 34-04-1043577
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:51

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 08.12.2021 12:36

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası