



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.10.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1036743
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:45

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2021 11:44

Full Plus Ekspertiz



34NG4060

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.10.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1036743
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:45

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2021 11:44

Araç Bilgileri

Plaka	34NG4060	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	108791	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WMWZC5108FWP11779	Motor Gücü	140 kw
Marka	Mini	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	SİYAH METALİK	Model	Cooper Countryman
Sonraki Muayene Tar.	2022-07-13	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

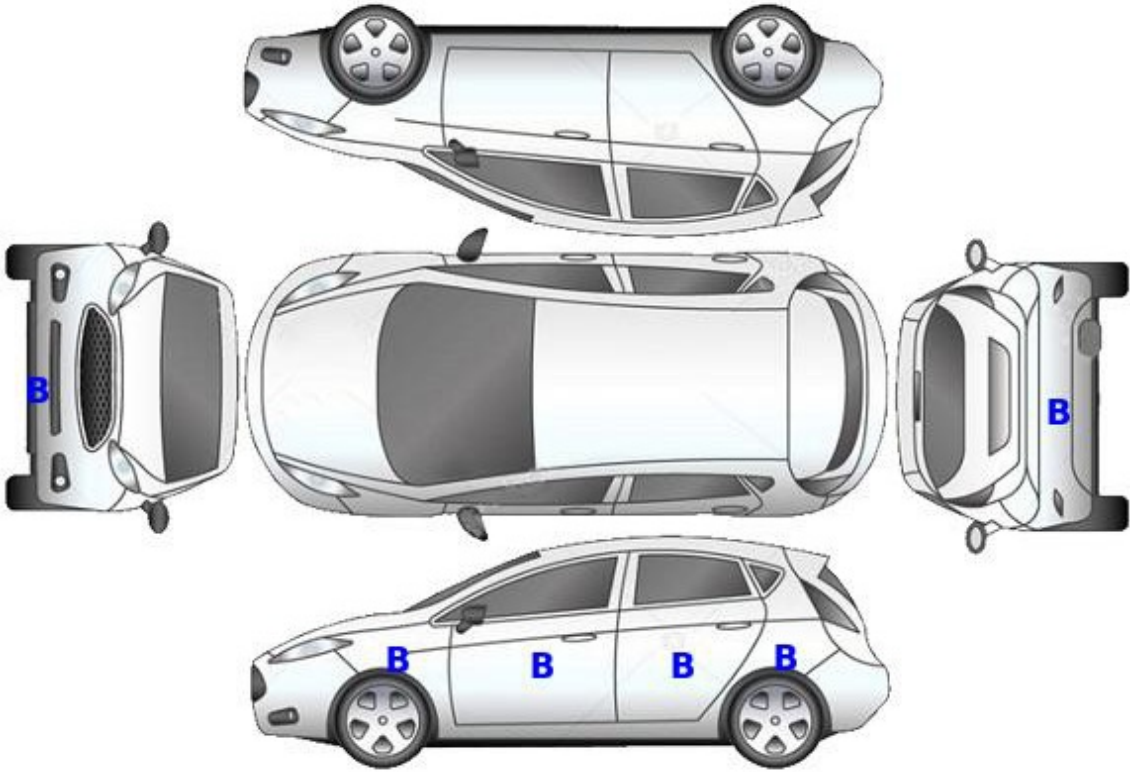

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.10.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1036743
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:45

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2021 11:44

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik çizik var.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		Zincir kapağında ve kartel çevresi terleme var.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt koruma bakalitlerinde kırık ve deformasyon var.
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.10.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1036743
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:45

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2021 11:44

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	76	2
2. Aks	68	66	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	312	343	9
2. Aks	238	270	12
El Freni	211	238	11

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 21.10.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1036743
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:45

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2021 11:44

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
268	175,77	75,1	102
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
140	119,2	30,99	85,14
KW	KW	KW	

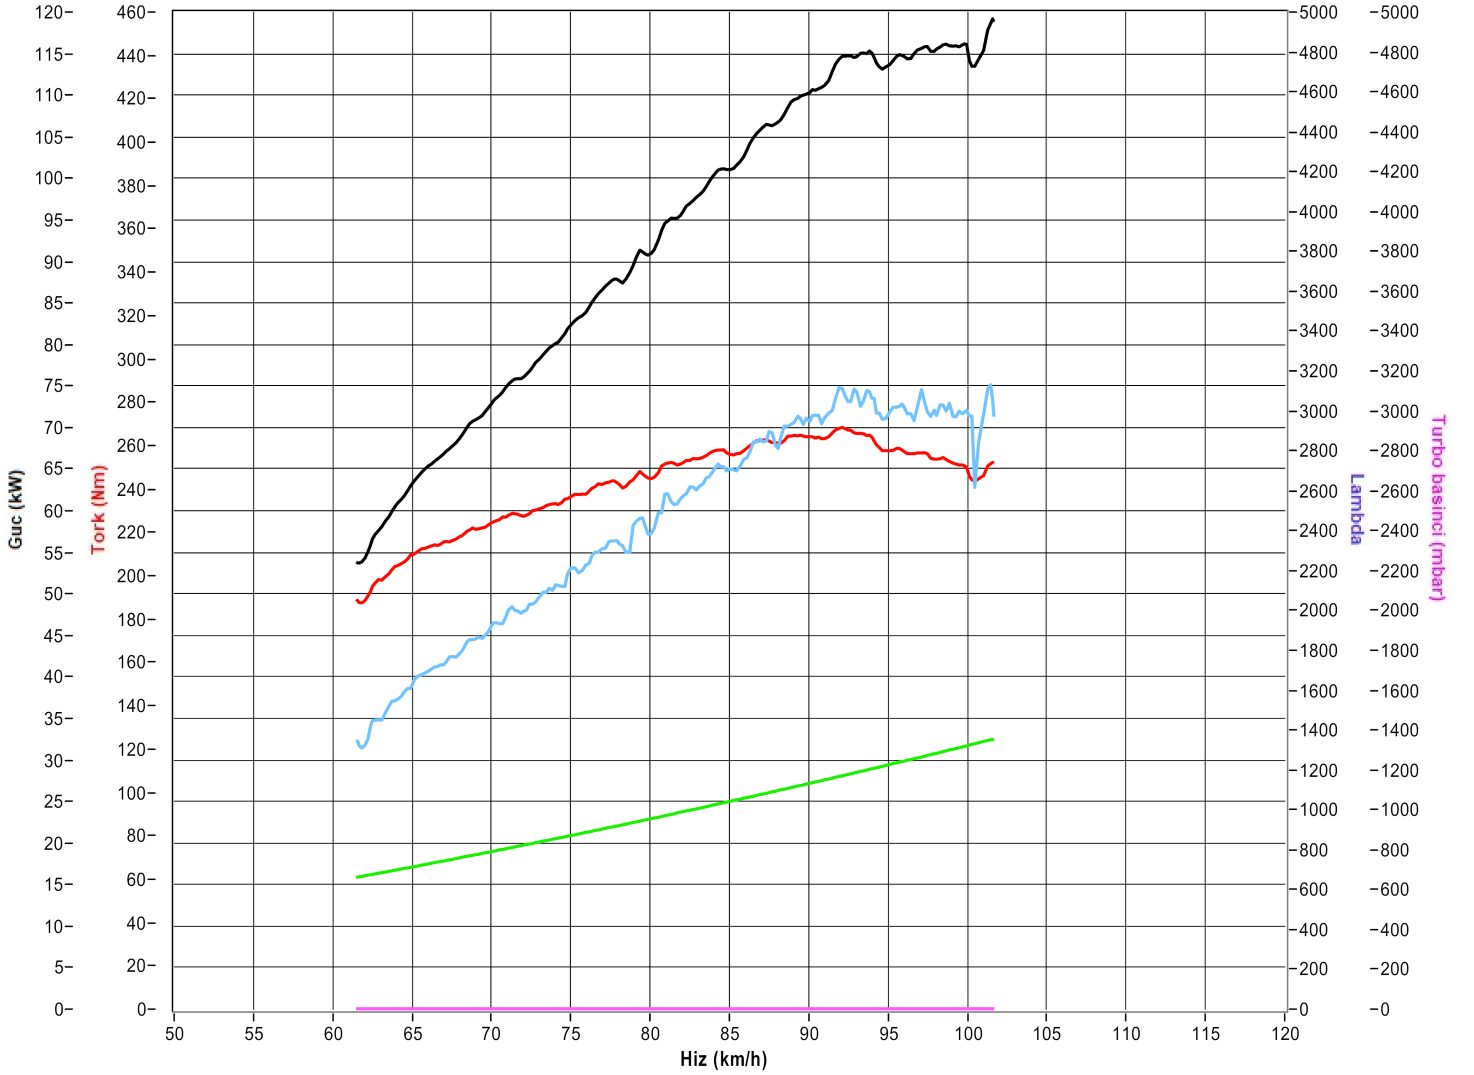RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 21.10.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1036743
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 21.10.2021 09:45Sayfa: 6/8
Araç Çıkıř Tarihi: 21.10.2021 11:44**OBD Genel Arıza Tarama**(&? GUTMANN
SOLUTIONS

08.10.2021

Araç: Mini Cooper S Countryman ALL41.6i R60

Motor kodu: N18816A

Üretim yılı: 14-17

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34NG4060

VIN: WMWZC5108FWP11779 (kumanda ünitesinden okunan
)

Test edilmiř: 08.10.2021 15:54:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata

Motor DME Motor kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiğı kontrolü 0

Hava yastığı MRS hava yastığı kumanda ünitesi 5 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0

Konfor FRM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0

Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor SZL kumanda merkezi direksiyon kolonu 0

Konfor PDC Park asistanı 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0*

řanzıman EGS řanzıman kumanda ünitesi 0*

Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
0

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo RAD Radyo 0

SesNideo CID Bilgi-eğlence ekranı 0

Lastik basıncı kontrolü RDC lastik basıncı kontrol

ü kumanda üni... 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değışimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.12.2018		Carpma	Hayır	0	TL
20.08.2018		Carpma	Hayır	0	TL
28.12.2016		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.10.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1036743
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:45

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2021 11:44

Araç Resimleri



Diğer

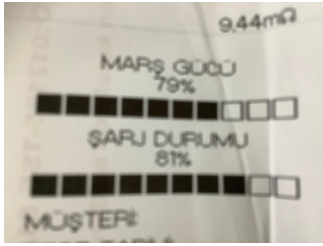

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Motor kaputu

Parça ve Hasar

Motor kaputu - Taş izi

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik dişlerinde deformasyon var.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı gergisinde ses var. Aracın dodiklerinde çizikler var. Sunroof sesli çalışıyor. Bagaj Pandizot u yok.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.10.2021 11:44
Rapor No: 34-04-1036743
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:45

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2021 11:44

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası