



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57
Rapor No: 34-04-1164151
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:16

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 14:57

Full Plus Ekspertiz 4x4



34BJC924

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57
Rapor No: 34-04-1164151
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:16

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 14:57

Araç Bilgileri

Plaka	34BJC924	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	89515	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZF49JA187016	Motor Gücü	140 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Audi
Rengi	MAVİ	Model	A4
Sonraki Muayene Tar.	2023-05-08	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

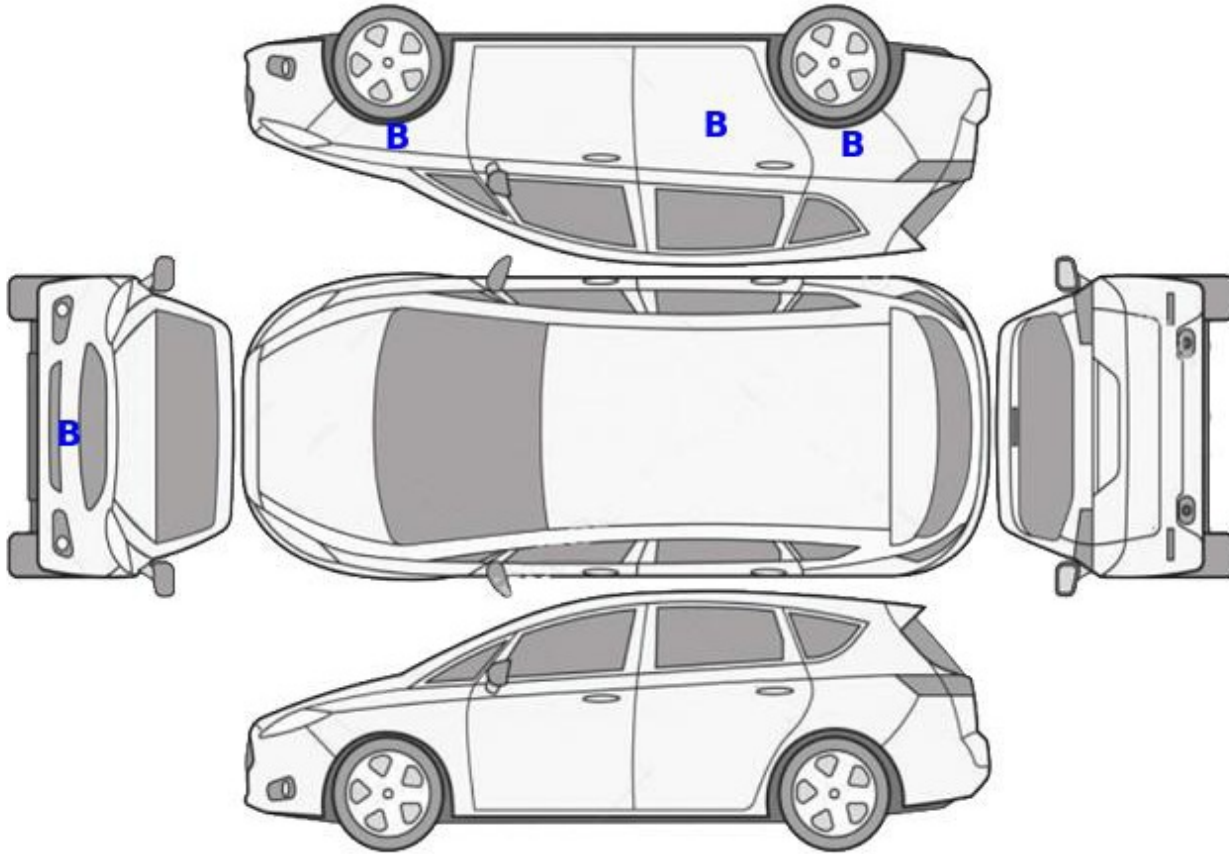

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57
Rapor No: 34-04-1164151
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:16

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 14:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57
Rapor No: 34-04-1164151
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:16

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 14:57


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	75	1
2. Aks	65	65	0

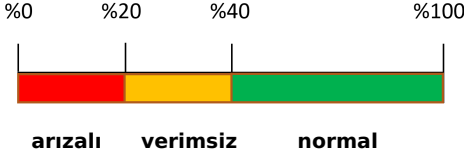

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	441	447	1
2. Aks	375	333	11
El Freni	92	84	8

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	100Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	100Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	100Y	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57
Rapor No: 34-04-1164151
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriř Tarihi: 11.05.2023 14:16

Sayfa: 5/9
Araç Çıkıř Tarihi: 11.05.2023 14:57

Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 371 NM	Teker Torku 253,12 NM	Teker Gücü 70,8 KW	Test Hızı 123 km/h
Ruhsat Verisi Güç 140 KW	Test Sonucu Güç 133,2 KW	Kayıp Güç 47,75 KW	Performans % 95,14

RPM (Devir/dk) Grafiđi

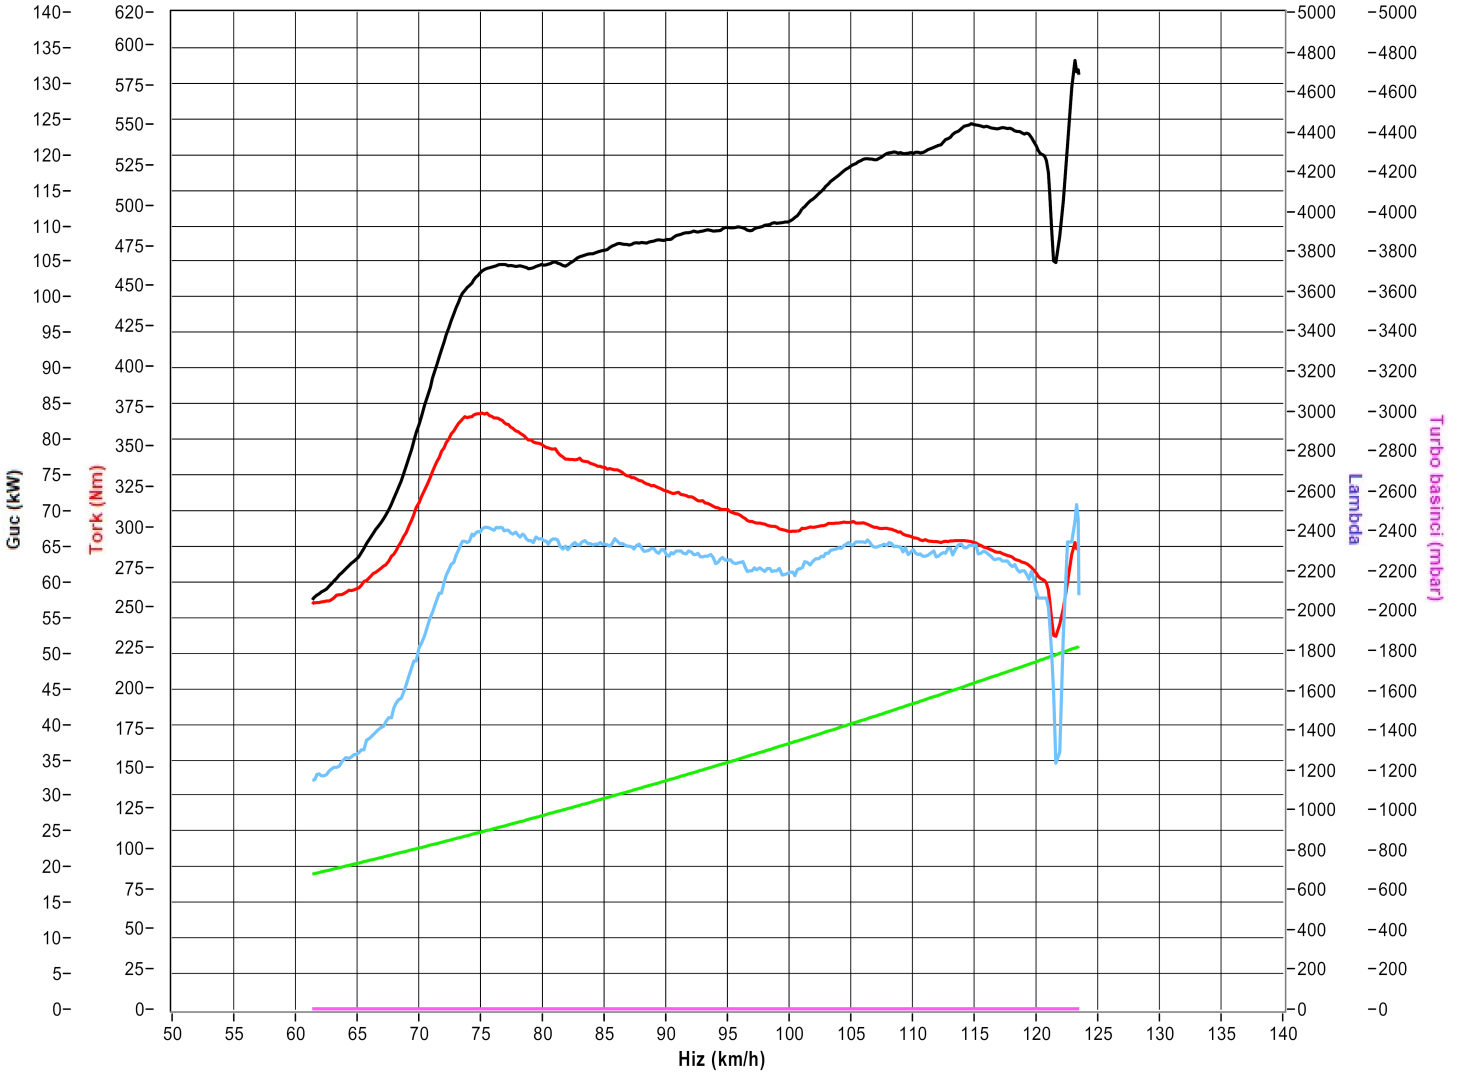



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57
Rapor No: 34-04-1164151
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:16

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 14:57

OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN
SOLUTIONS

11.05.2023

Araç: Audi A4 2.0 16V TDI ultra

Motor kodu: DETA

Uretim yılı: 15-18

Kilometre durumu89515 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34BJC924

VIN: WAUZZZF49JA187016 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 11.05.2023 14:46:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

Motor Katkı maddesi dozajlama sistemi 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Merkezi konfor modülü 0

Konfor Diyağ. arayüzü veri yolu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Arka görüş/çevre kamera sistemi 0

Konfor Sol lamba kontrolü 0

Konfor Sağ lamba kontrolü 0

Konfor Işık kontrolü sol 2 0

Konfor Işık kontrolü sağ 2 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0

Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği 0

Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0

Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0

Konfor Sürgülü tavan 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Şanzıman Vites seçme kolu elektronik 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57
Rapor No: 34-04-1164151
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:16

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 14:57

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.03.2022		Çarpma	Hayır	9171.82	TL
03.11.2021		Çarpma	Hayır	3860.1	TL
20.02.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	2902.98	TL
22.01.2020		Çarpisma	Hayır	3618.71	TL
05.01.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	7004.65	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57
Rapor No: 34-04-1164151
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:16

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 14:57

Araç Resimleri



Diğer

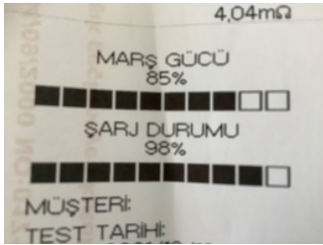

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sağ arka çamurluk kordon altı boyalı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 11.05.2023 14:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1164151 Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2023 14:57
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası