



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:45  
Rapor No: 34-05-2013316  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:29

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:45

# Full Plus Ekspertiz



## 06CEU179

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:45  
Rapor No: 34-05-2013316  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:29

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:45

## Araç Bilgileri

Motor Gücü	170 kw	Kapı Sayısı	4 Kapı
Şanzıman Tipi	Otomatik	Plaka	06CEU179
Model Yılı	2006	Motor Hacmi	2993cc
Yakıt Cinsi	Dizel	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİC LTD ŞTİ
Sonraki Muayene Tar.	2022-08-08	KM	260876
Araç Tipi	Sedan	Rengi	MAVİ
Marka	BMW	Şase	WBAHM41026DE98118
Model	7 Serisi		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

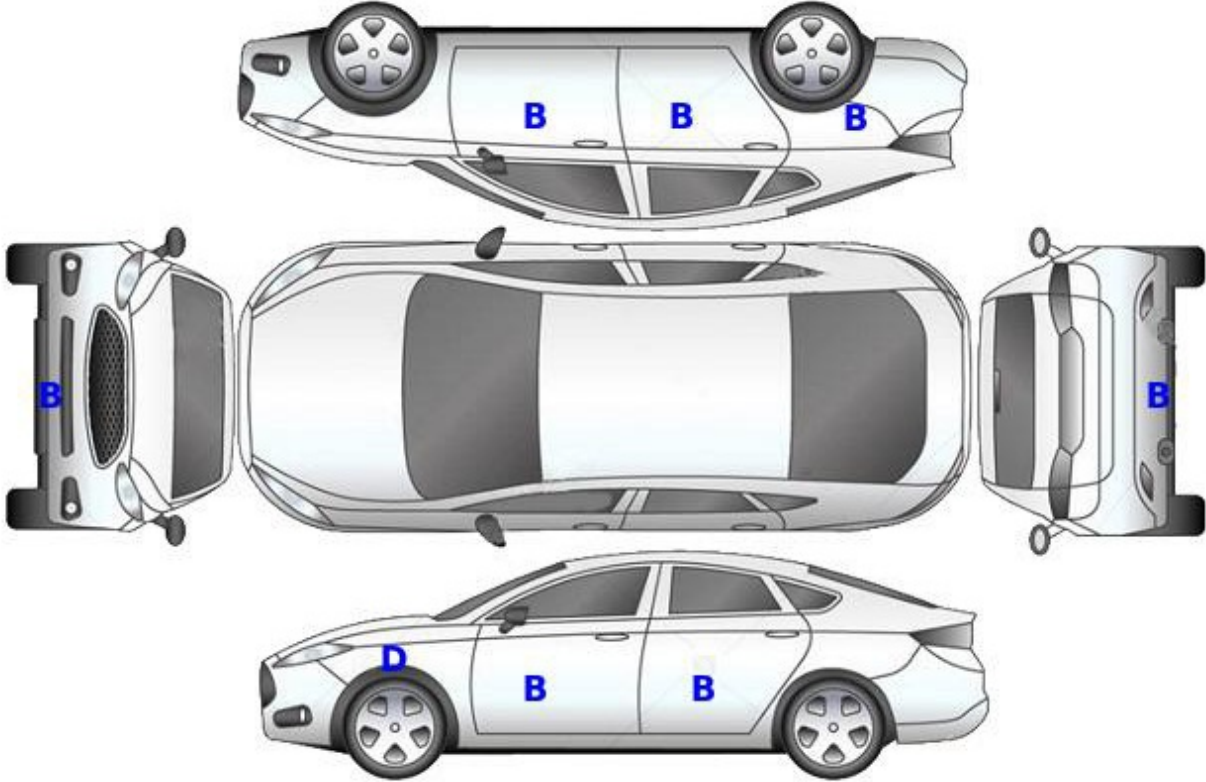

**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:45  
Rapor No: 34-05-2013316  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:29

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:45

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	
Araç Koltukları	BAKIM GEREKLİ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	
Araç İç Donanımı	BAKIM GEREKLİ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	BAKIM GEREKLİ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	BAKIM GEREKLİ	
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	
Diferansiyel	BAKIM GEREKLİ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:45  
Rapor No: 34-05-2013316  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:29

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:45


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	61	0
2. Aks	66	62	4

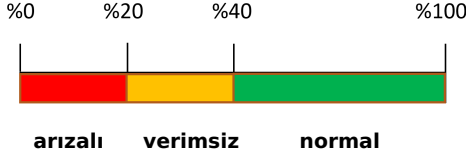

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	247	240	3
2. Aks	464	457	2
El Freni	160	158	1

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/50/18	100H	5 mm	Kışlık
Sol Arka	245/50/18	100H	5 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/50/18	100H	5 mm	Kışlık
Sağ Arka	245/50/18	100H	5 mm	Kışlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:45  
Rapor No: 34-05-2013316  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:29

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:45

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 170	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 29.04.2021 14:45  
Rapor No: 34-05-2013316  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:29Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:45**OBD Genel Arıza Tarama**(an; GUTMANN  
SOLUTIONS01 022021  
Araç: BMW 730d F01  
Motor kodu: N57 D30 A  
Üretim yılı: 08—15  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 06CEU179  
VIN:  
Test edilmiş: 01.02.2021 15:49:21 / StandardHata kodu / Genel sorgulama / -  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.03.2019	Evet	ERP-Çarpisma	Hayır	5259.06	TL
22.09.2017	Hayır	Carpma	Hayır	1781.93	TL
27.07.2017	Evet	ERP-Dolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	15430.2	TL
05.01.2009	Hayır	KTT-Carpma	Hayır	0	



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:45  
Rapor No: 34-05-2013316  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:29

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:45

## Araç Resimleri

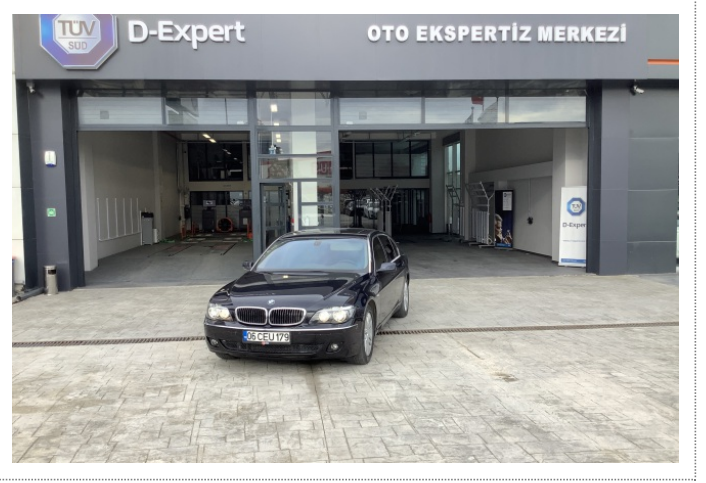

## Diğer

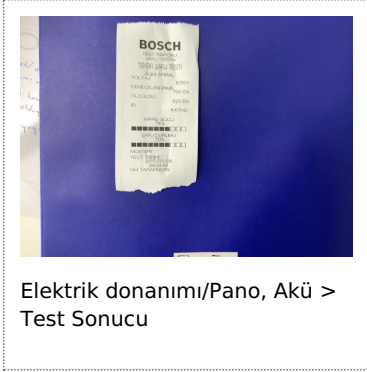

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Bagaj kapağı/kapısı	Bagaj kapısı - Boyası Atmış
Motor kaputu	Motor kaputu - Boyası Atmış
Döşemeler/Kapaklar	Kapı döşemesi, sol ön - Deforme Olmuş
Döşemeler/Kapaklar	Tavan döşemesi - Deforme Olmuş
Döşemeler/Kapaklar	Kapı döşemesi, sağ ön - Deforme Olmuş
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Hasarlı
Motor kaputu	Motor kaputu - Taş Izi

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Cam nikalajleri deforme. Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezikler ve çizikler mevcuttur. Araçta dolu onarım işlemi vardır. Torpido orta çitası deforme. Orta konsol deforme. Sol far yıkama devreye girmiyor. Arka kol dayama deforme. Aracın altında sürtünmeye bağlı deformasyon mevcuttur.

### Test hattı ile ilgili notlar;

ARACIN ESP TUŞU KAPANMADINDAN DYNO TESTİ YAPILAMADI.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:45  
Rapor No: 34-05-2013316  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 15:29

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:45

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası