



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2022 13:43
Rapor No: 34-04-1065973
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:17

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2022 13:43

Full Plus Ekspertiz



34YC2253

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2022 13:43
Rapor No: 34-04-1065973
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:17


Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2022 13:43

Araç Bilgileri

Plaka	34YC2253	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	51863	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAUZHP307001	Motor Gücü	92 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1395cc
Rengi	MAVİ	Model	Golf
Sonraki Muayene Tar.	2024-04-25	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

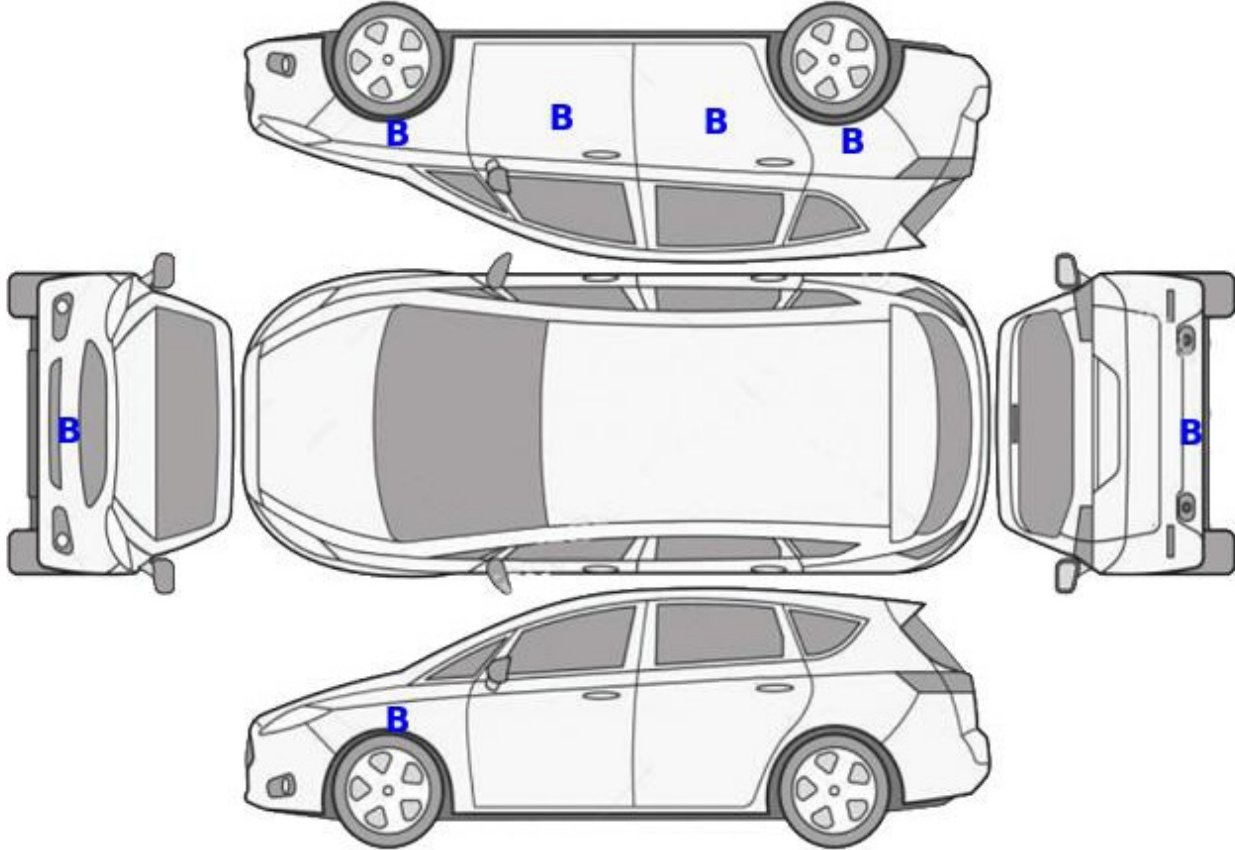

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2022 13:43
Rapor No: 34-04-1065973
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:17

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2022 13:43

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2022 13:43
Rapor No: 34-04-1065973
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:17

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2022 13:43


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.7 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	68	3
2. Aks	63	66	3

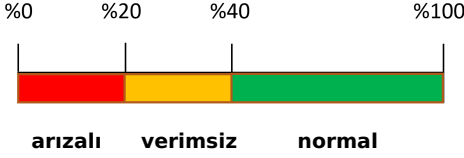

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	290	341	15
2. Aks	161	183	12
El Freni	124	154	20

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık

Parça	Hasar
Jant, sol ön	Çizik
Jant, sağ ön	Çizik



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2022 13:43
Rapor No: 34-04-1065973
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:17

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2022 13:43

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 169 NM	Teker Torku 108,32 NM	Teker Gücü 46,7 KW	Test Hızı 109 km/h
Ruhsat Verisi Güç 92 KW	Test Sonucu Güç 76,2 KW	Kayıp Güç 21,12 KW	Performans % 82,83

RPM (Devir/dk) Grafiği

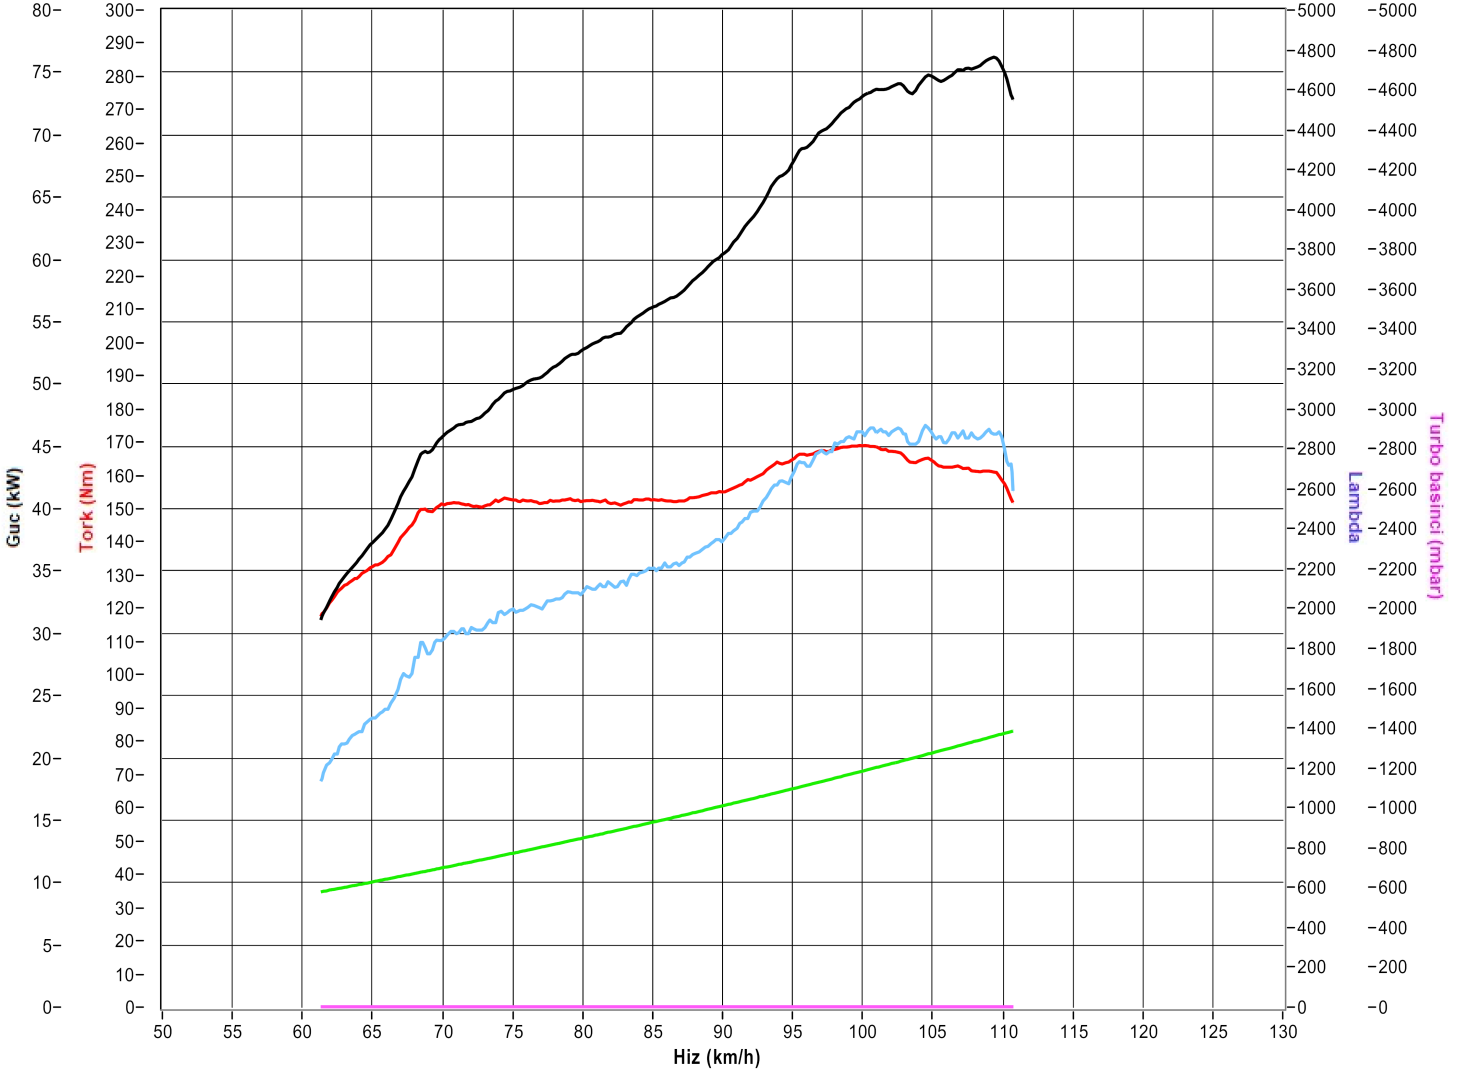

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 07.05.2022 13:43
Rapor No: 34-04-1065973
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:17Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2022 13:43**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN
SOLUTIONS07.05.2022
Araç: Volkswagen Golf7 1.4i 16V TSI
Motor kodu: CXSB
Üretim yılı: 14-17
Kilometre durumu51863 (kumanda ünitesinden okunan)Lisans numarası: 34YC2253
VIN: WVWZZZAUZHP307001 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 07.05.2022 12:41:34 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniđi I 0
ABS Fren elektroniđi 0Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor PARK ASİSTANI 0Konfor S_ürücü kapısı elektronik 0
Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniđi 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0SesNideo Bilgi elektroniđi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Deđişimi	Hasar Tanımı	Ađır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.11.2020		Carpma	Hayır	0	TL
27.07.2017		Dolu/Yıldırım/Firtına	Hayır	12031.69	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2022 13:43
Rapor No: 34-04-1065973
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:17

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2022 13:43

Araç Resimleri



Diğer

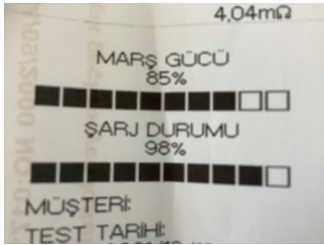

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Arka lambalar	Arka lambalar, sol - Çatlak
Kapı, sol arka	Kapı, sol arka - Rötüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor alt bakaliti hasarlı. motor kaputu ve tavanda boyasız onarım var. Sağ ön çamurluk civatalarında işlem var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2022 13:43
Rapor No: 34-04-1065973
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2022 12:17

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2022 13:43

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası