



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 14:19
Rapor No: 34-04-2033040
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:37

Sayfa: 1/7
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 14:19

Full Plus Ekspertiz



34ABS858

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 14:19
Rapor No: 34-04-2033040
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:37

Sayfa: 2/7
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 14:19

Araç Bilgileri

Plaka	34ABS858	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46466	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBAJG1100JED50592	Motor Gücü	100 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	X1
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-03	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

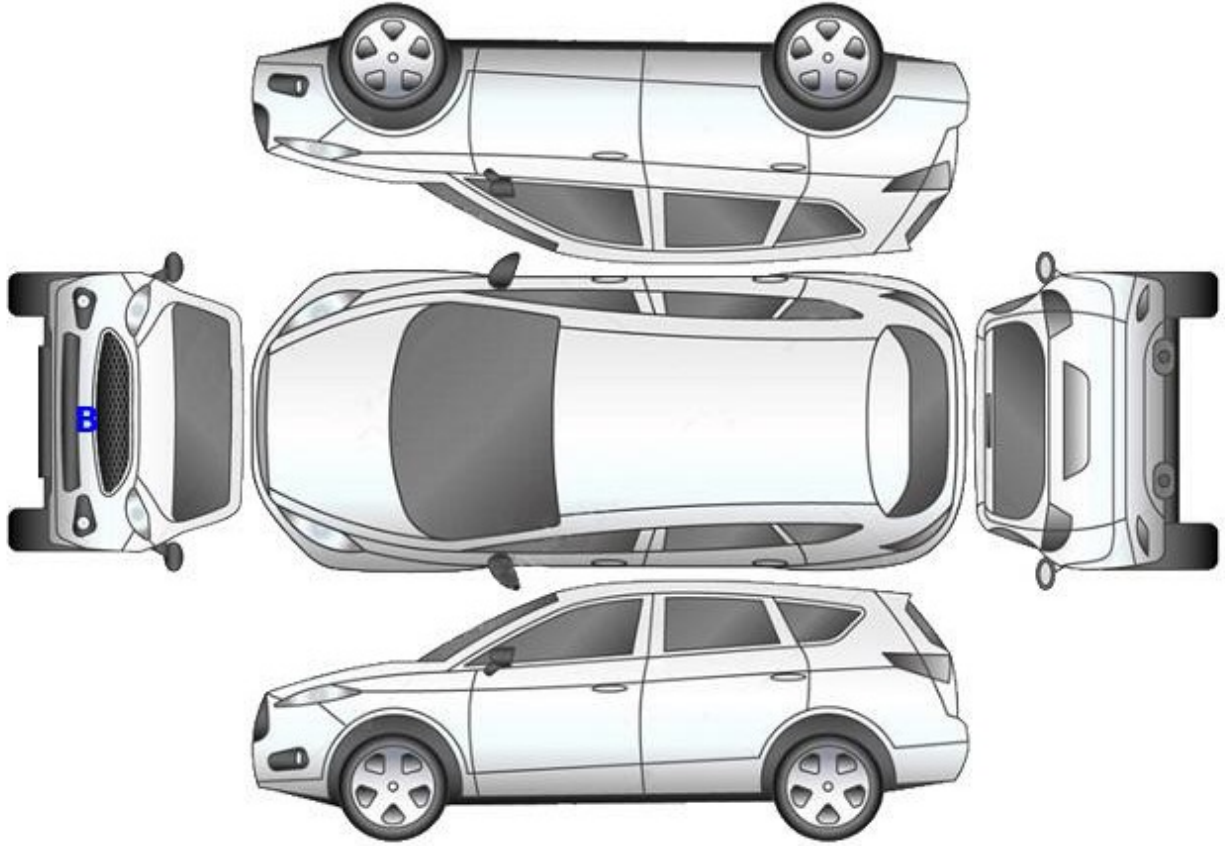

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 14:19
Rapor No: 34-04-2033040
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:37

Sayfa: 3/7
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 14:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Taban döşemesi yakıcı mad. Zarar görmüş.
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 14:19
Rapor No: 34-04-2033040
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:37

Sayfa: 4/7
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 14:19


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	56	59	3
2. Aks	64	63	1

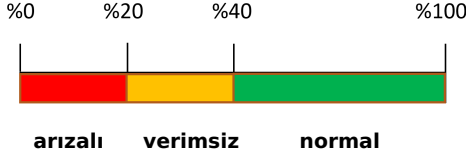

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	308	301	2
2. Aks	278	275	1
El Freni	171	153	10

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/18	95W	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/18	95W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/18	95W	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/18	95W	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 14:19
Rapor No: 34-04-2033040
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:37

Sayfa: 5/7
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 14:19

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 100	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 14:19
Rapor No: 34-04-2033040
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:37

Sayfa: 6/7
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 14:19

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

27.09.2021
Araç: BMW X1 18i F48 sDrive
Motor kodu: 838 A15A
Üretim yılı: 17-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34ABS858
VIN: WBAJGHOOJED50592 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 27.09.2021 11:50:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor HKL Bagaj kapağı modülü 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo HU Kontrol yüzeyi 0
SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.10.2020	Hayır	Carpma	Hayır	0	
26.11.2018	Hayır	GLKHH	Hayır	5840.68	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.09.2021 14:19
Rapor No: 34-04-2033040
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:37

Sayfa: 7/7
Araç Çıkış Tarihi: 27.09.2021 14:19

Araç Resimleri



Diğer

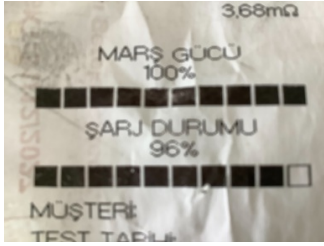

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kapı, sağ arka

Parça ve Hasar

Kapı, sağ arka - Rötüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapıda boyasız onarım var. Motor kaputunda boyasız onarım var