



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:49
Rapor No: 34-04-1044842
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:05

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:49

Full Plus Ekspertiz



06CNL393

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:49
Rapor No: 34-04-1044842
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:05


Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:49

Araç Bilgileri

Plaka	06CNL393	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	121988	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD1760121V108355	Motor Gücü	80 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	BEYAZ	Model	A
Sonraki Muayene Tar.	2022-10-15	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

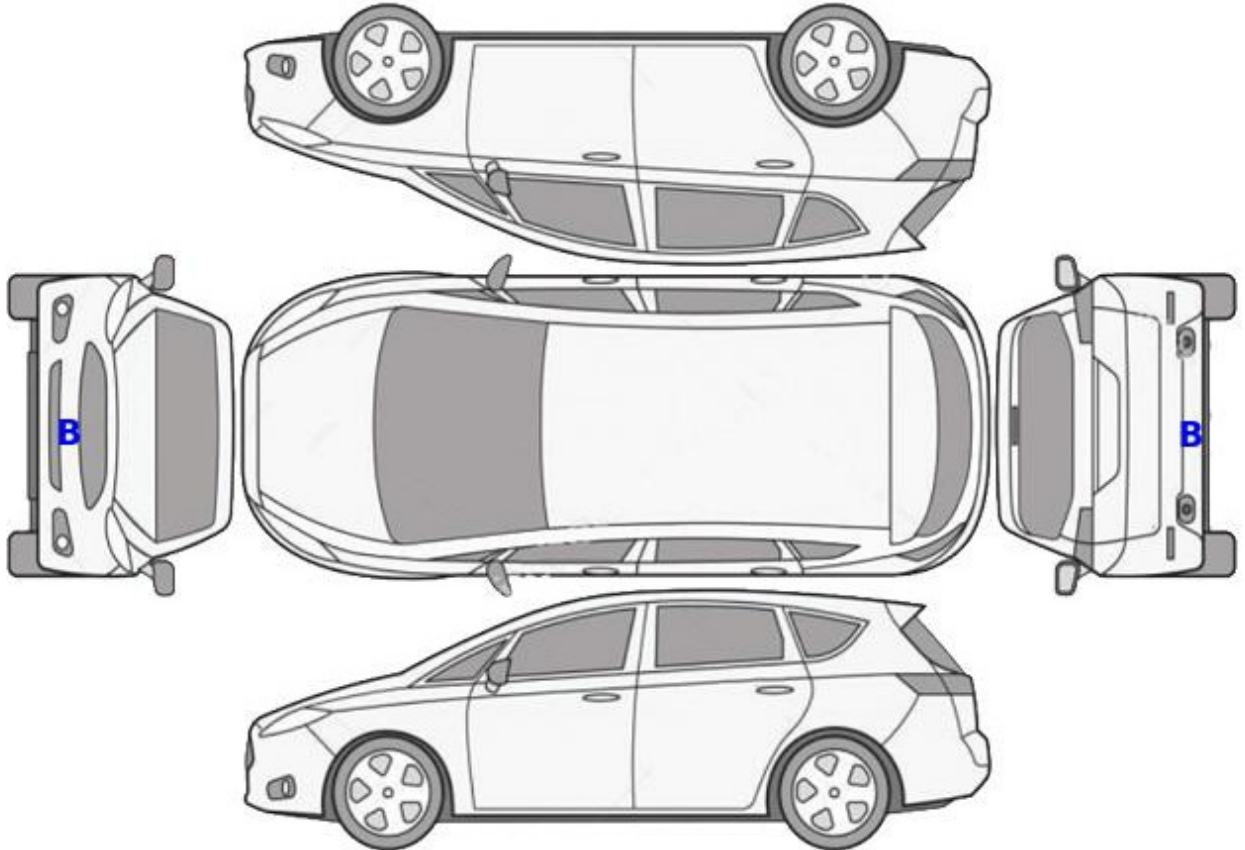

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:49
Rapor No: 34-04-1044842
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:05

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:49

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:49
Rapor No: 34-04-1044842
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:05

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:49


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	58	57	1
2. Aks	55	63	8

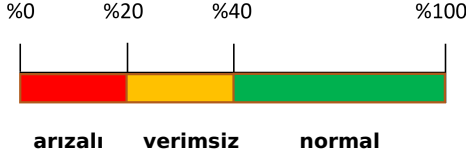

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	319	366	13
2. Aks	155	193	20
El Freni	99	78	22

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/18	92W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/18	92W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/18	92W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:49
Rapor No: 34-04-1044842
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:05

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:49

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 190 NM	Teker Torku 151,39 NM	Teker Gücü 56,2 KW	Test Hızı 112 km/h
Ruhsat Verisi Güç 80 KW	Test Sonucu Güç 74,1 KW	Kayıp Güç 9,75 KW	Performans % 92,63

RPM (Devir/dk) Grafiği

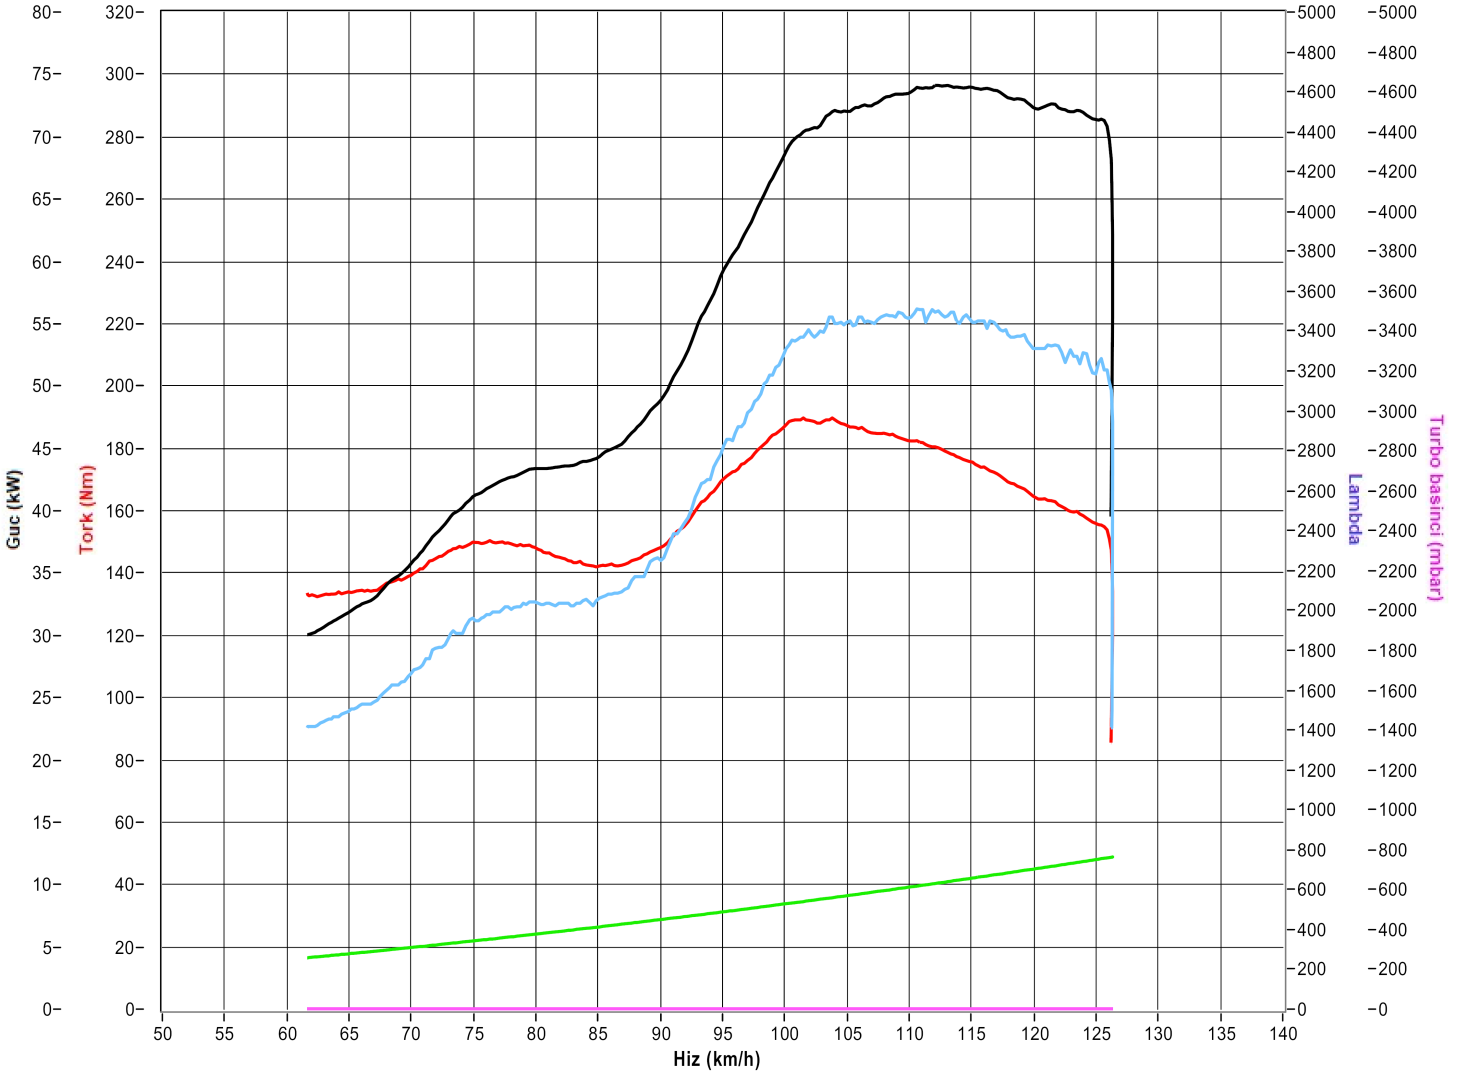



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:49
Rapor No: 34-04-1044842
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:05

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:49

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

18.12.2021

Araç: Mercedes A1801.516V CDI (BM 176) BlueEFF

Motor kodu: 607.951 (K9K)

Uretim yılı: 12-15

Kilometre durumu

Lisans numarası: 06CNL393

VIN: WDD1760121V108355 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 18.12.2021 10:51:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel motor 0

Motor FSCU UDS OBD 0

Motor PTCU: Güç aktarma organları O*

ABS EFB OBD 0

ABS ABS/ESP OBD 0

Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O*

AIC sistemi KLA Klima O*

Güvenlik AWF OBD O*

Konfor Gösterge grubu O*

Konfor EZS dijital OBD 0

Konfor SAM OBD O*

Konfor PTS OBD O*

Konfor MRM OBD 0

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sol O*

Konfor Kapı elektronik kumanda ünitesi ön sağ... O

*

Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi 0

Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi 0

Konfor RFK: Arka görüş kamerası 0

Şanzıman DKG Çift debriyajlı şanzıman OBD 0

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon 0

SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.

.. 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WDD1760121V108355 şase nolu ve 06CNL393 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:49
Rapor No: 34-04-1044842
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:05

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:49

Araç Resimleri



Diğer

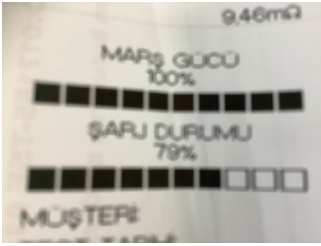

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ ön lastik hasarlı değişim gerekli.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön kapı cam tuşlarında deformasyon var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.12.2021 11:49
Rapor No: 34-04-1044842
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:05

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2021 11:49

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası