

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1253353
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15

Full Plus Ekspertiz



34HC2333

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1253353
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---|
| Plaka | 34HC2333 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 113252 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | WDD2073361F327054 | Motor Gücü | 155 kw |
| Motor Hacmi | 1991cc | Marka | Mercedes-Benz |
| Rengi | MAVİ | Model | E |
| Sonraki Muayene Tar. | 2024-06-11 | Model Yılı | 2015 |
| Araç Tipi | Sedan | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 4 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

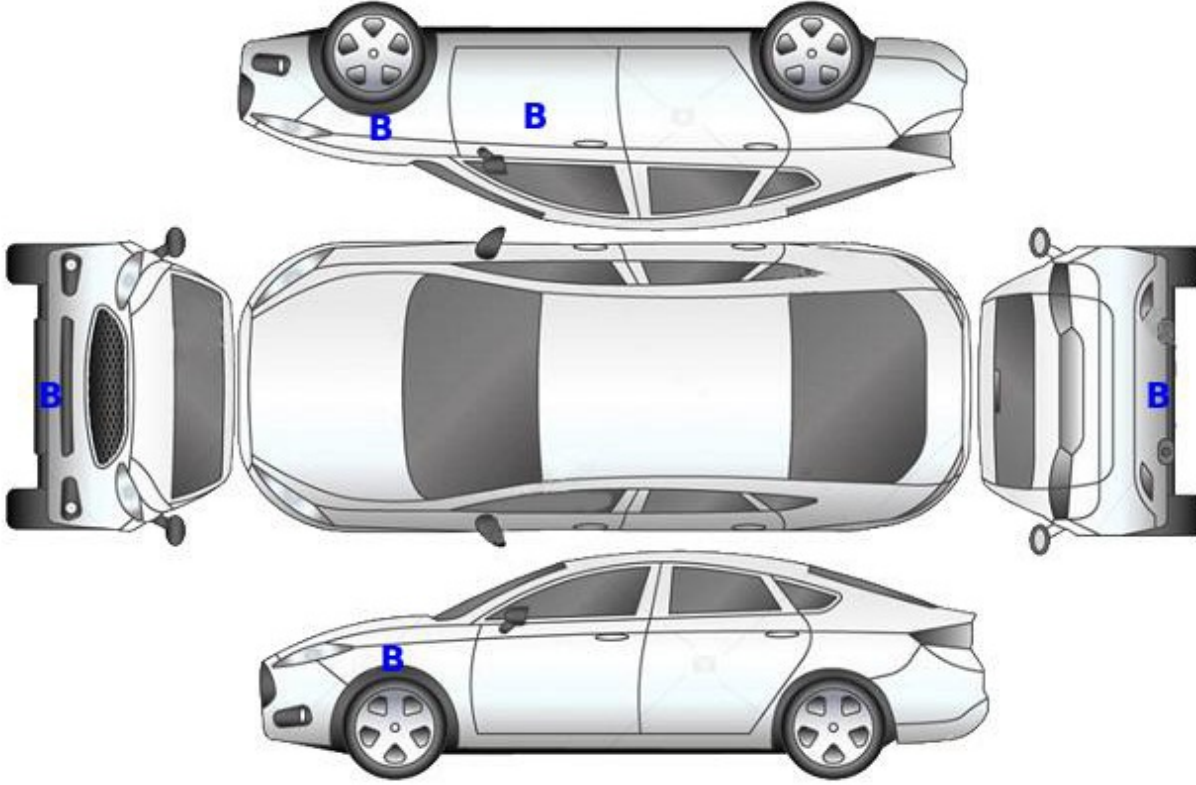

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1253353
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı | | |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15

Bayi No: 3404

Sayfa: 4/9

Rapor No: 34-04-1253353

Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29

Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15

Mersis No: 0005114804300001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-04-1253353 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|---------|
| -1.5 m/km | -3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 59 | 59 | 0 |
| 2. Aks | 63 | 64 | 1 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 336 | 312 | 7 |
| 2. Aks | 180 | 166 | 8 |
| El Freni | 71 | 67 | 6 |

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 225/40/18 | 92Y | 4 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 255/35/18 | 94Y | 4 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 255/40/18 | 92Y | 4 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 255/35/18 | 94Y | 4 mm | Yazlık |

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1253353
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku | Teker Gücü | Test Hızı |
| - | - | - | - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç | Performans % |
| 155 | - | - | -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1253353
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15

OBD Genel Arıza Tarama

(ian: GUTMANN
SOLUTIONS

23.02.2024
Araç: Mercedes E 250 2.0i 16V (213)
Motor kodu: 274.920
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34HC2333
VIN: WDD2073361F327054 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 23.02.2024 15:59:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 1

Hata kodu P06DA00:
Motor yağ pompaları valfi
>Elektriksel hata veya kesinti

Motor FSCU yakıt pompası O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 20.09.2019 | | Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma | Hayır | 2753.66 | TL |
| 12.07.2019 | | Park Halinde Çarpılma | Hayır | 4021.38 | TL |
| 03.08.2018 | | Çarpma | Hayır | 0 | TL |
| 27.07.2017 | | Dolu/Yıldırım/Firtına | Hayır | 6717.13 | TL |
| 22.05.2016 | | Çarpisma | Hayır | 2484.64 | TL |

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15
Rapor No: 34-04-1253353
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer

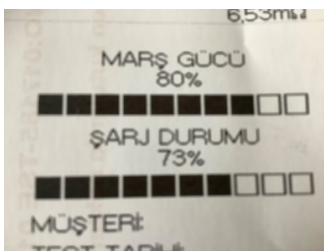

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol frangart ve sol arka çamurlukta boyasız onarım var. Direksiyon modifiyeden dolayı yeni tip ile değişmiş sol ön çamurluk ön civatasında ve motor kaputu civatalarında işlem var egzoz sistemi modifiyelenmiş sol frangart rötüs

Diğer notlar;

Motor kaputu folyo kaplı olduğu için boya kontrolü yapılamadı

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:15 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1253353 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:15
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası