



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 17:13
Rapor No: 34-04-1043890
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:49

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 17:13

Full Plus Ekspertiz



34NA1553

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 17:13
Rapor No: 34-04-1043890
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:49

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 17:13

Araç Bilgileri

Plaka	34NA1553	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	101615	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NLAFB7630EW007189	Motor Gücü	92 kw
Marka	Honda	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	SİYAH	Model	Civic
Sonraki Muayene Tar.	2023-06-29	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

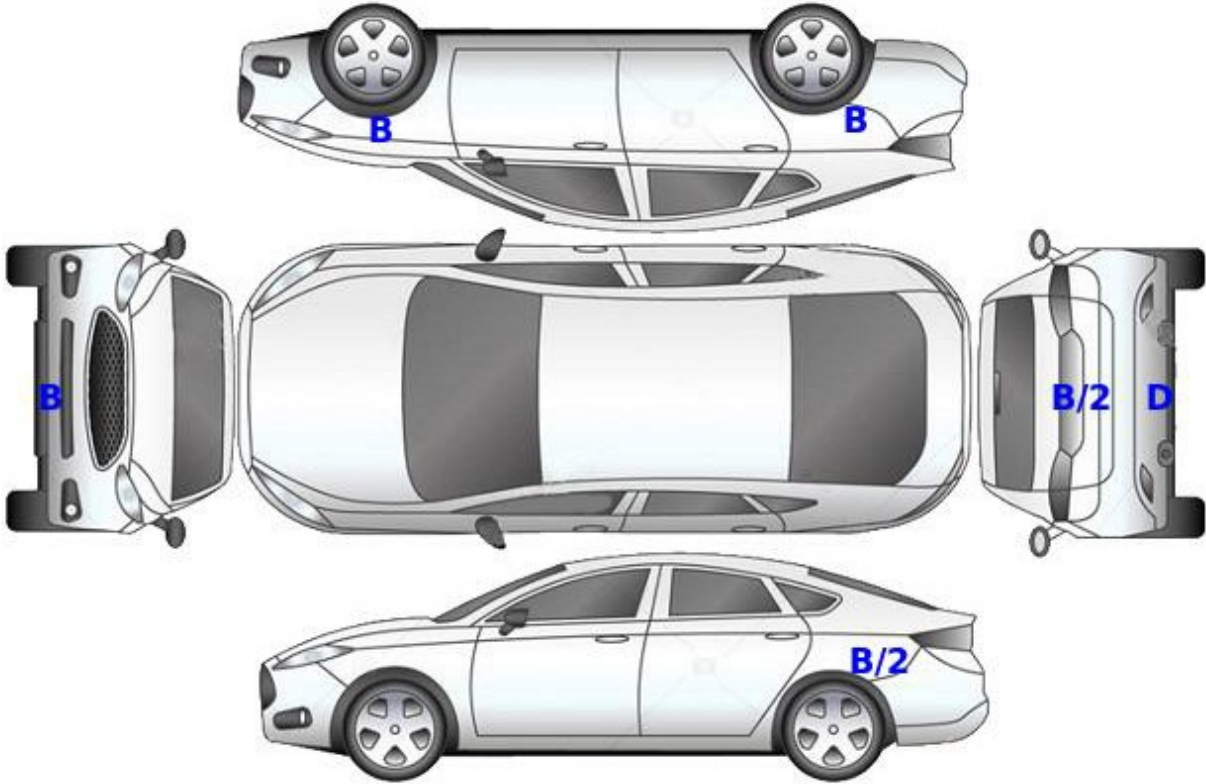

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 17:13
Rapor No: 34-04-1043890
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:49

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 17:13

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik çizik var.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 17:13
Rapor No: 34-04-1043890
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:49

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 17:13


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.6 m/km	-3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	71	5
2. Aks	64	67	3

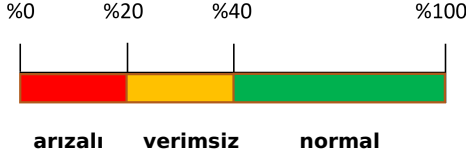

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	293	387	24
2. Aks	181	198	9
El Freni	146	158	7

Verimlilik

95

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 17:13
Rapor No: 34-04-1043890
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:49

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 17:13

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 171 NM	Teker Torku 95,88 NM	Teker Gücü 41,7 KW	Test Hızı 138 km/h
Ruhsat Verisi Güç 92 KW	Test Sonucu Güç 76,4 KW	Kayıp Güç 26,3 KW	Performans % 83,04

RPM (Devir/dk) Grafiği

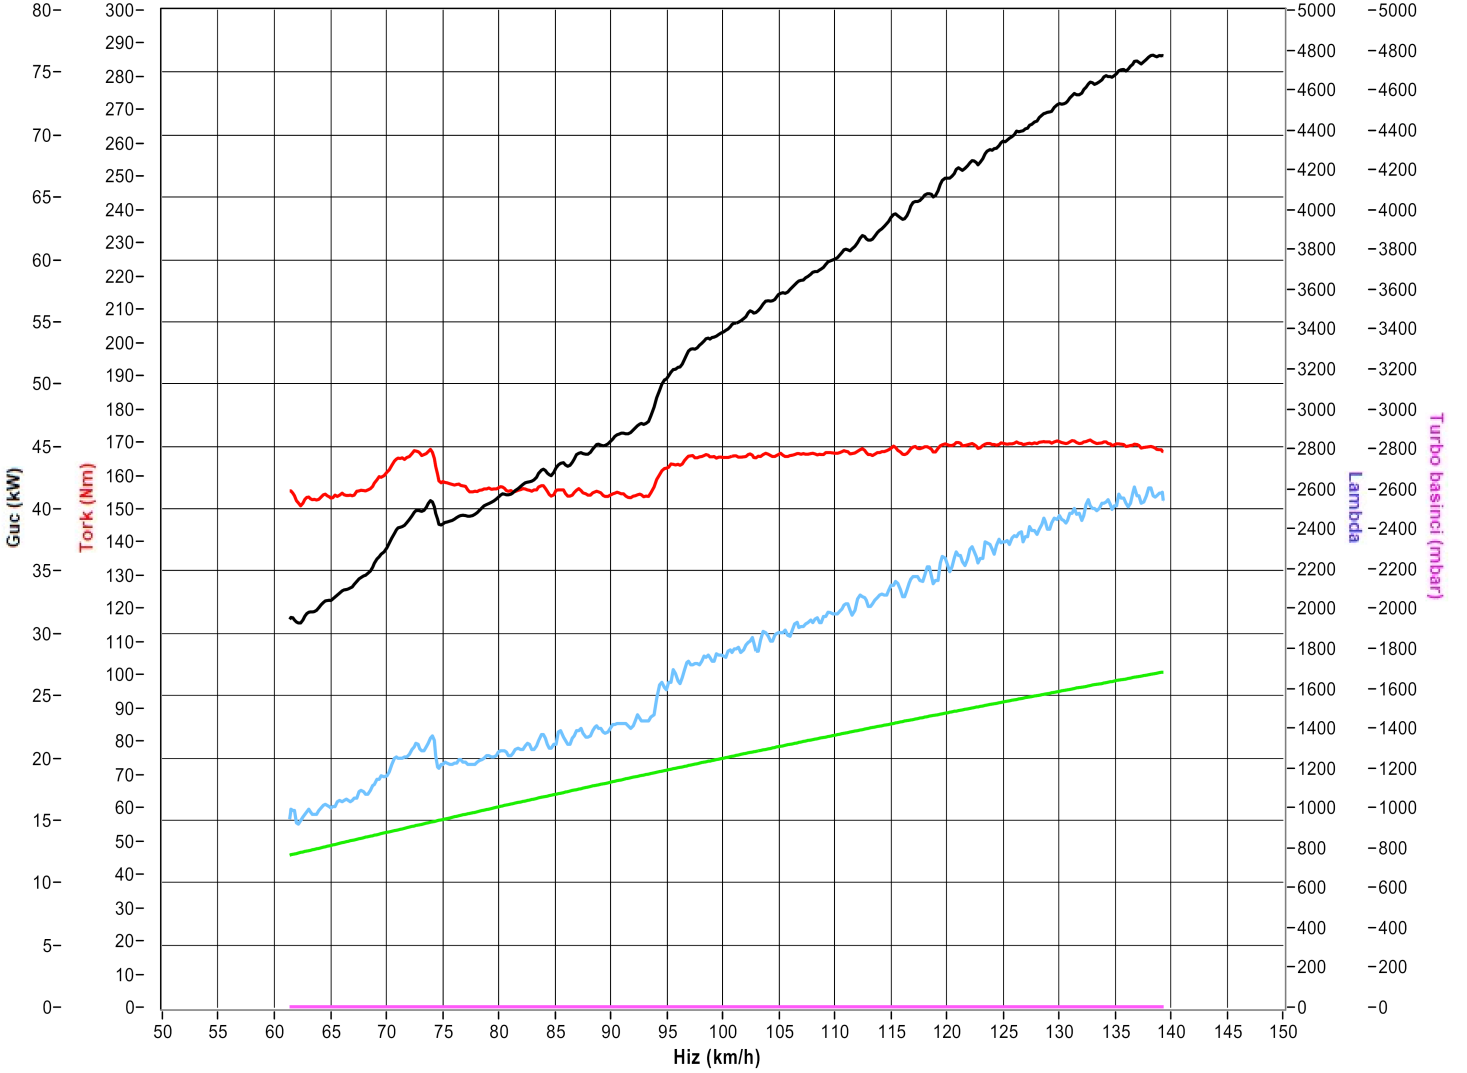



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 17:13
Rapor No: 34-04-1043890
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:49

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 17:13

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

09.12.2021
Araç: Honda Civic 1.4i 16V V-TEC
Motor kodu: L13 Z4
Üretim yılı: 11-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34NA1553
VIN:
Test edilmiş: 09.12.2021 16:42:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD O

ABS ABSNSC ISO O*

Hava yastığı Hava yastığı (1) ISO O*
Hava yastığı ISO hava yastığı darbe hafızası O*
AIC sistemi AIC sistemi O

Konfor Kapı kilitleme O
Konfor Gösterge grubu O
Konfor Aydınlatma O

Konfor Anahtarsız verici O

Direksiyon Direksiyon ISO O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.01.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	10500	TL
11.07.2016		Çarpisma	Hayır	461.38	TL
01.07.2016		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	680	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 17:13
Rapor No: 34-04-1043890
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:49

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 17:13

Araç Resimleri



Diğer

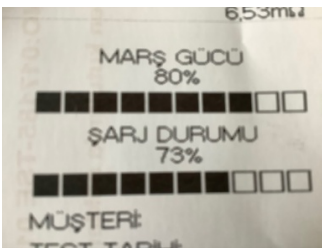

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kapı, sağ arka	Kapı, sağ arka - Çizik
Arka bölüm	Arka sac/panel - Hasarlı
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Standart Dışı Onarım
Arka bölüm	Arka sac/panel - Standart Dışı Onarım

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik yanaklarında deformasyon var.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapağı iç kısımda lokal işlemler ve boyalı. Sol ön kapıda boyasız onarım var. Direksiyon simidinde kılıf var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.12.2021 17:13 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1043890 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:49 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2021 17:13
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası