



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26

Full Plus Ekspertiz



34BID488

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26

Araç Bilgileri

Plaka	34BID488	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	122370	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2130401A440543	Motor Gücü	115 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1595cc
Rengi	SİYAH	Model	E
Sonraki Muayene Tar.	2021-03-05	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

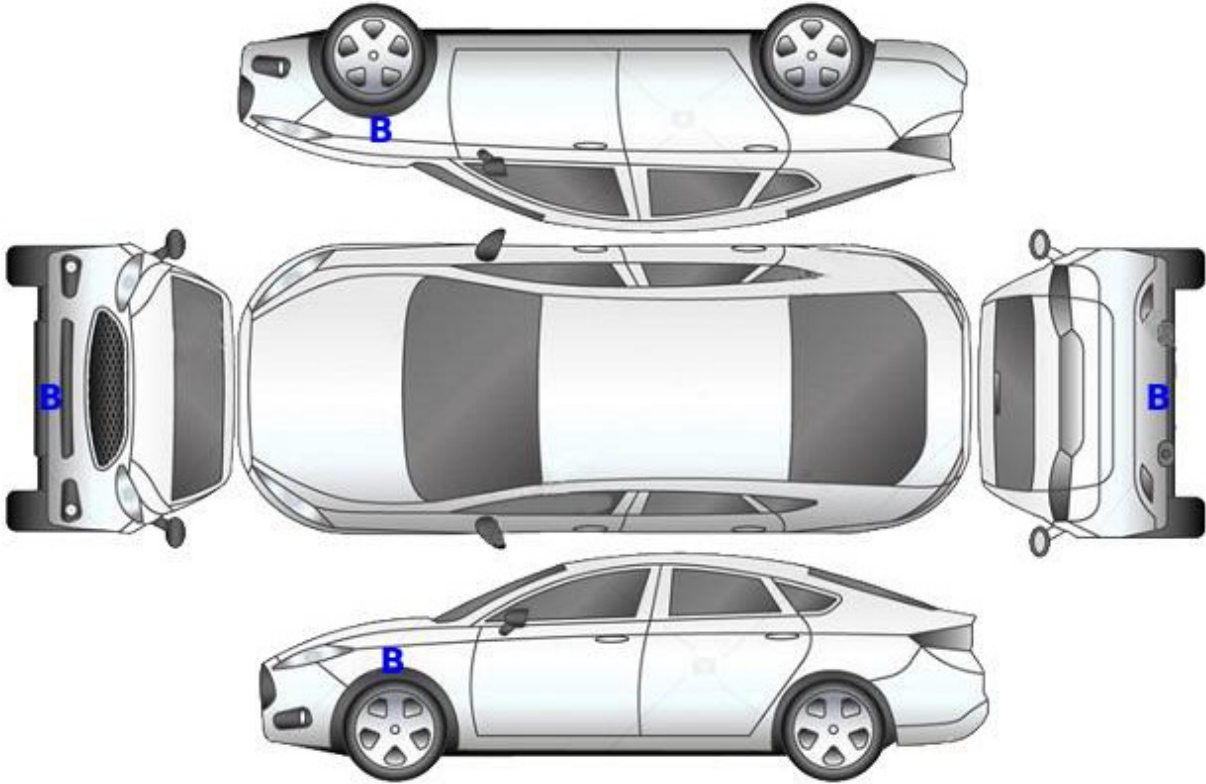Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-1,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	73	4
2. Aks	65	62	3

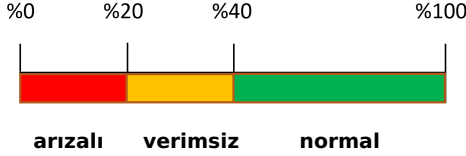

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	293	290	1
2. Aks	203	200	1
El Freni	79	73	8

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	101V	4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	101V	4 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/55/17	101V	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	101V	4 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
297	225,26	63,1	97
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
115	98	19,4	85,22
KW	KW	KW	

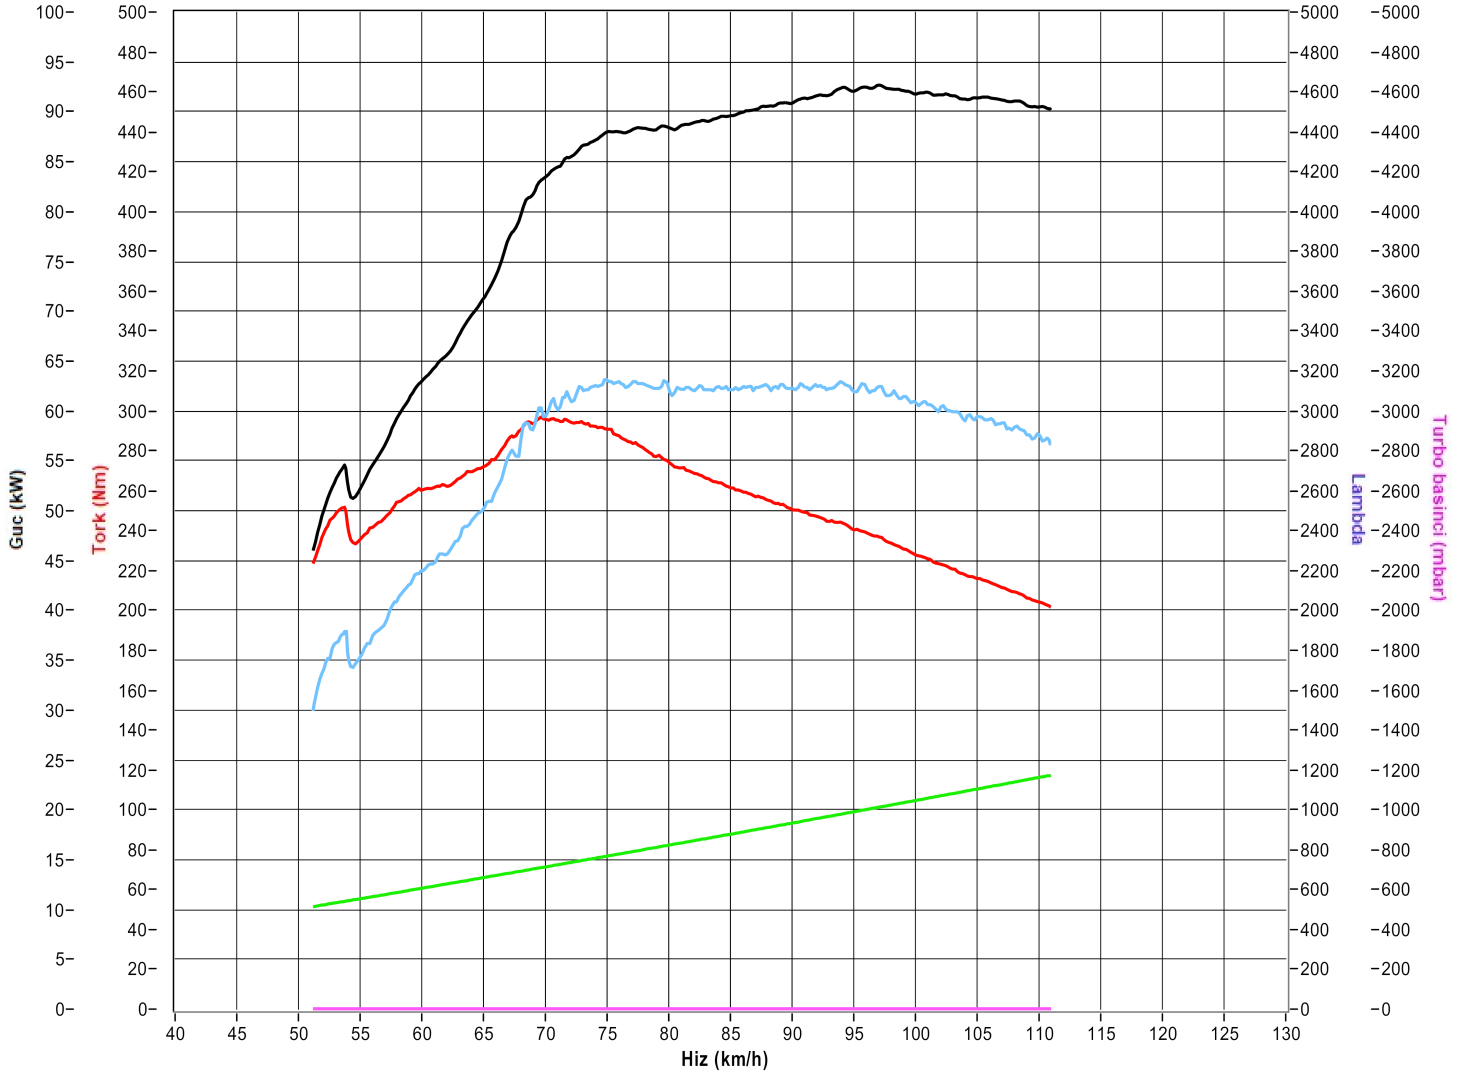RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

03.09.2021
Araç: Mercedes E 180 1.6i 16V (213)
Motor kodu: 274.910
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BID488
VIN: WDD2130401A440543 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 03.09.2021 13:45:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
Motor FSCU yakıt pompası 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları 0

ABS ESP/EFB OBD O*
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O*
Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer
to... O*
Hava yastığı RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer
t... O*
AIC sistemi KLA Klima O*
Güvenlik ABA: Aktif fren asistanı O*
Konfor KI (Komb_i_instrument): Gösterge panosu O*
Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü.. O*
Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... O
*
Konfor TPAD: Touchpad O*

Konfor PSD: Panoramik tavan O*
Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi 0
Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi 0

Konfor AML ortam aydınlatması O*

Konfor ESE sürücü koltuğu ayarı O
Konfor ESE yolcu koltuğu ayarı O

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PARK: Park asistanı D*
Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi D*
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi D*
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi D*
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi D*
Konfor KDS: Bagaj kapağı kontrolü
Konfor DBE dijital OBD D*
Konfor EZS dijital OBD D*
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi
Konfor KG anahtarsız giriş D*

Şanzıman Şanzıman

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon D*
SesNideo Audio/Comand 1*

Hata kodu BIS9F:

ÇOKLU ORTAM MODULU
>Hatalı Internet bağlantısı.

SesNideo Telematik H ERM ES
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
..
SesNideo ZAN OBD OOO q.
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.02.2020	Hayır	Carpma	Hayır	0	



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26

Araç Resimleri



Diğer

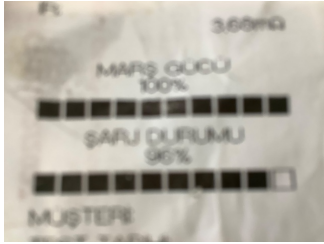

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Aracın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 03.09.2021 15:26
Rapor No: 34-05-2029984
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:03

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2021 15:26

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası