



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.05.2022 16:34
Rapor No: 34-04-1084316
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:52

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2022 16:34

Full Plus Ekspertiz



34FC5190

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.05.2022 16:34
Rapor No: 34-04-1084316
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:52

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2022 16:34

Araç Bilgileri

Plaka	34FC5190	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	124770	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WMWXN3101FT955880	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	Mini
Renği	KIRMIZI METALİK SİYAH	Model	Cooper
Sonraki Muayene Tar.	2023-10-05	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

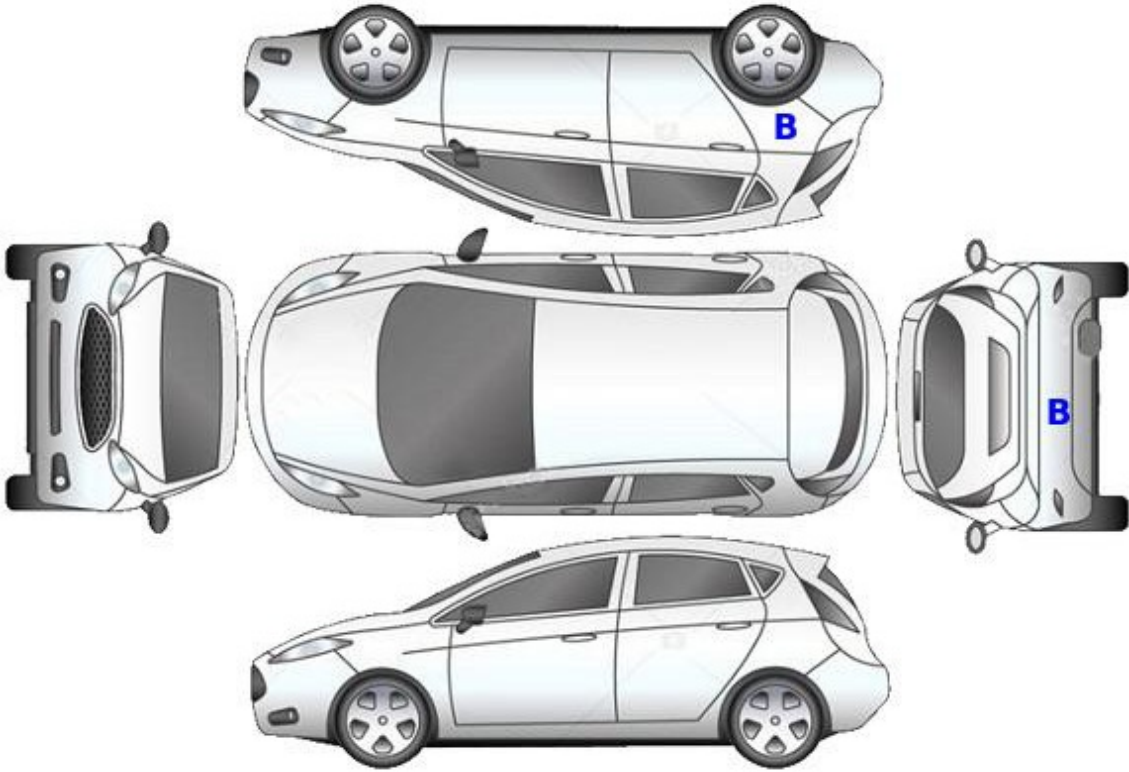

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 31.05.2022 16:34
Rapor No: 34-04-1084316
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:52Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2022 16:34**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.05.2022 16:34
Rapor No: 34-04-1084316
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:52

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2022 16:34

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	73	0
2. Aks	66	66	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	282	341	17
2. Aks	150	165	9
El Freni	95	168	43

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.05.2022 16:34
Rapor No: 34-04-1084316
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:52

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2022 16:34

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 31.05.2022 16:34
Rapor No: 34-04-1084316
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:52Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2022 16:34**OBD Genel Arıza Tarama**(tan: GUTMANN
SOLUTIONS31.05.2022
Araç: Mini Cooper 1.5d F55
Motor kodu: 837 C15 A
Üretim yılı: 14-17
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34FC5190
VIN: WMWXN3101FT955880 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 31.05.2022 15:57:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DDE Motor kumanda ünitesi 0ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.01.2015		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.05.2022 16:34
Rapor No: 34-04-1084316
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:52

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2022 16:34

Araç Resimleri



Diğer

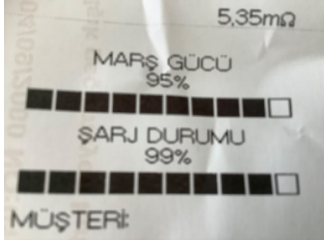

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kapı, sol ön
Çamurluk, sağ arka
Kapı, sağ ön
Motor kaputu

Parça ve Hasar

Kapı, sol ön - Noktasal Ezik
Çamurluk, sağ arka - Rötüş
Kapı, sağ ön - Rötüş
Motor kaputu - Taş izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor alt muhafaza hasarlı. Ön panjur hasarlı. Sürücü egirbag kapağı deforme ve nikelajında çatlak var.

Diğer notlar;

Araçın esp sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.05.2022 16:34 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1084316 Araç Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:52 Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2022 16:34
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası