



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.11.2022 16:39  
Rapor No: 34-04-1117467  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:09

Sayfa: 1/7  
Araç Çıkış Tarihi: 01.11.2022 16:39

# Full Plus Ekspertiz



## 34RB4536

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.11.2022 16:39  
Rapor No: 34-04-1117467  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:09


Sayfa: 2/7  
Araç Çıkış Tarihi: 01.11.2022 16:39

## Araç Bilgileri

Plaka	34RB4536	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	87289	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA1R5102GV753268	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Renji	SİYAH METALİK	Model	1 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-04-14	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

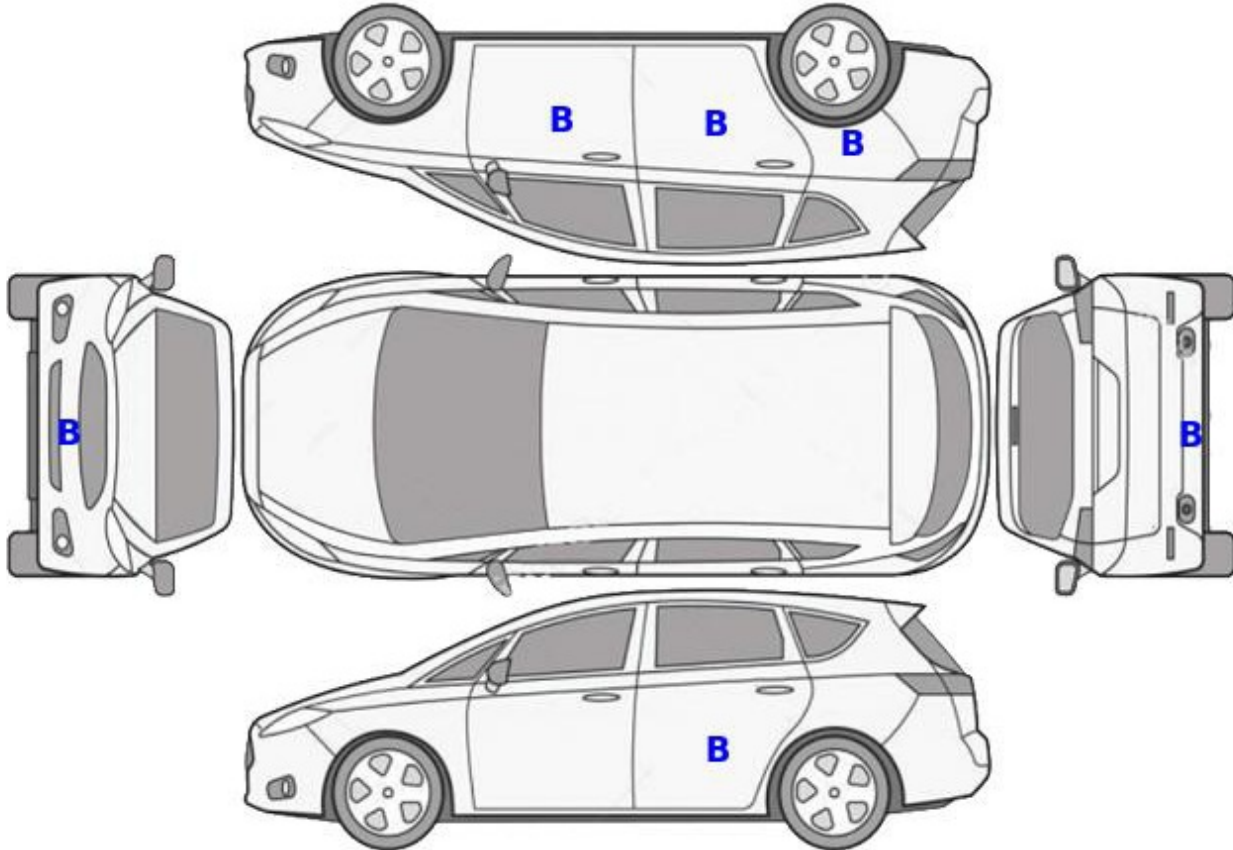

**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.11.2022 16:39  
Rapor No: 34-04-1117467  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:09

Sayfa: 3/7  
Araç Çıkış Tarihi: 01.11.2022 16:39

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.11.2022 16:39  
Rapor No: 34-04-1117467  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:09

Sayfa: 4/7  
Araç Çıkış Tarihi: 01.11.2022 16:39


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-4.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	46	57	11
2. Aks	56	55	1

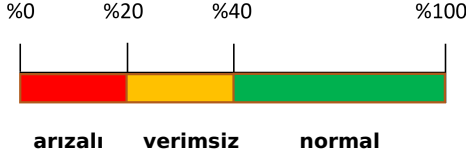

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	295	331	11
2. Aks	242	264	9
El Freni	167	150	10

### Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93W	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.11.2022 16:39  
Rapor No: 34-04-1117467  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:09

Sayfa: 5/7  
Araç Çıkış Tarihi: 01.11.2022 16:39

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 178 NM	Teker Torku 135,21 NM	Teker Gücü 52,8 KW	Test Hızı 125 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 92,1 KW	Kayıp Güç 29,17 KW	Performans % 92,10

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

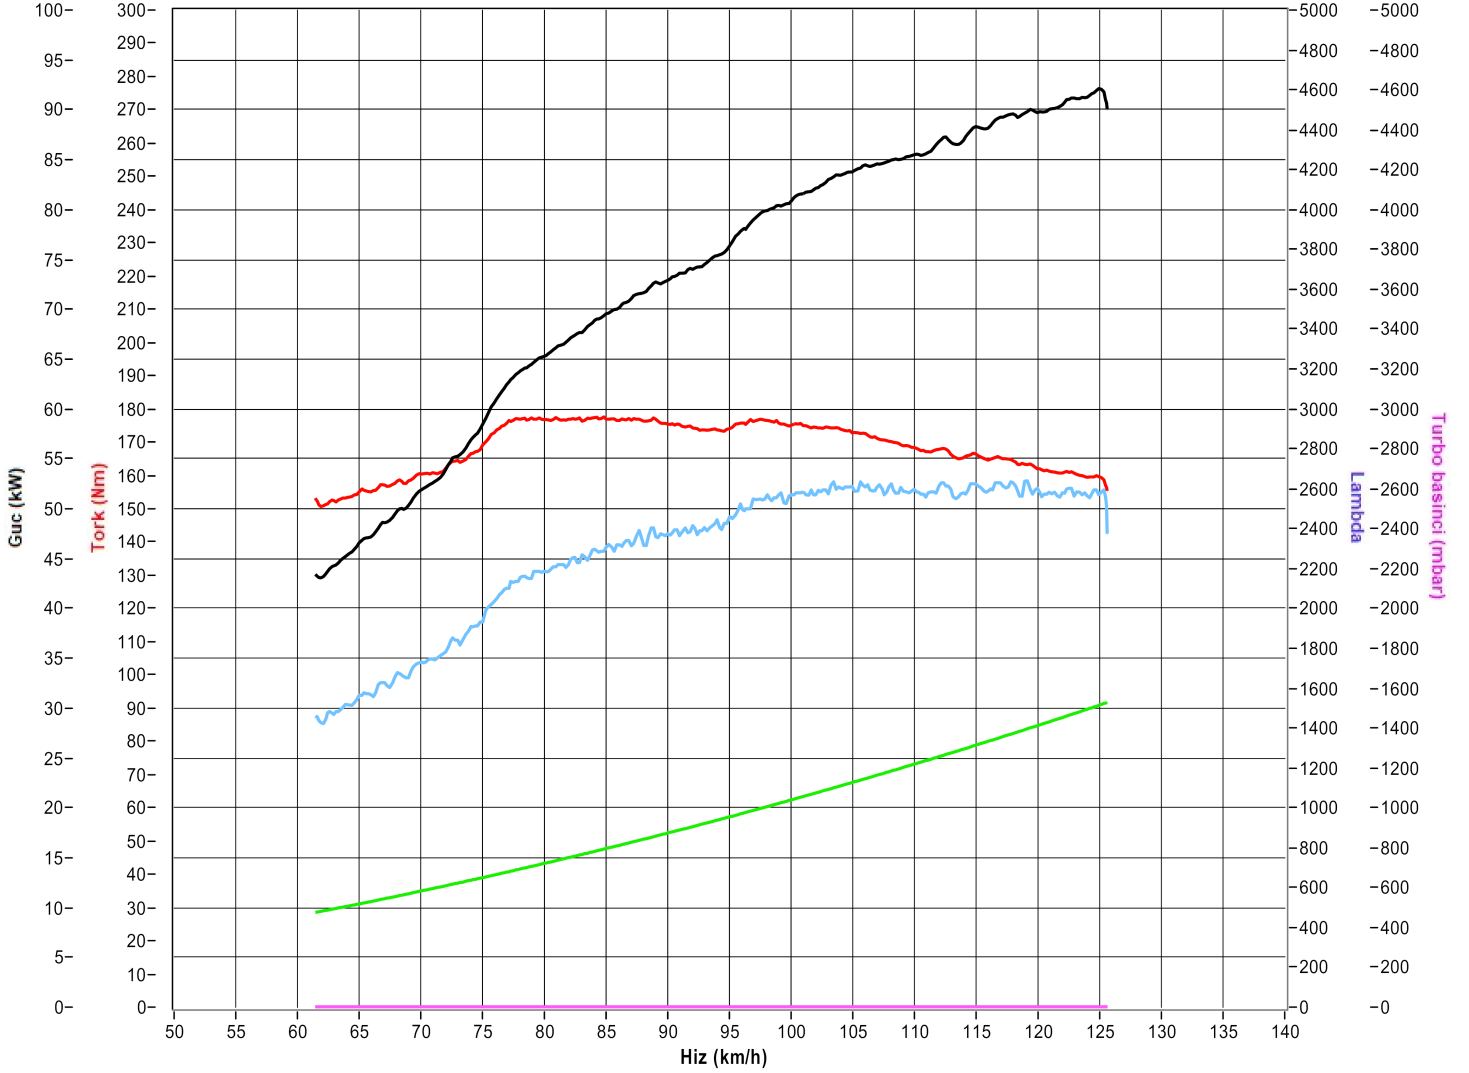



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.11.2022 16:39  
Rapor No: 34-04-1117467  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:09

Sayfa: 6/7  
Araç Çıkış Tarihi: 01.11.2022 16:39

## OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN SOLUTIONS

01.11.2022  
Araç: BMW 118i F20  
Motor kodu: 838 815 A  
Üretim yılı: 15-19  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34RB4536  
VIN: WBA1R51OZGV753268 (kumanda ünitesinden okunan )  
Test edilmiş: 01.11.2022 16:19:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0

Konfor FEM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0  
SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.07.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	7756.24	TL
27.07.2017		puigi ERP-Dolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	9250.51	TL





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.11.2022 16:39  
Rapor No: 34-04-1117467  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:09

Sayfa: 7/7  
Araç Çıkış Tarihi: 01.11.2022 16:39

## Araç Resimleri



## Diğer

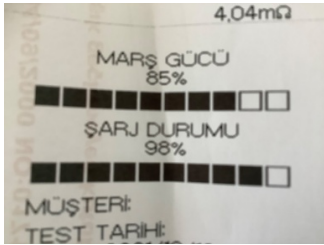

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçın tavanında boyasız onarım var.

### Diğer notlar;

Motor kaputu folyo kaplı olduğundan boya kontrolü yapılamadı.