



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.06.2023 16:13
Rapor No: 34-04-1174450
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:50

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2023 16:13

Full Plus Ekspertiz



34FCV316

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.06.2023 16:13
Rapor No: 34-04-1174450
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:50

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2023 16:13

Araç Bilgileri

Plaka	34FCV316	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	38887	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	MRHCV1670NP040599	Motor Gücü	140 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Honda
Rengi	BEYAZ	Model	Accord
Sonraki Muayene Tar.	2024-12-04	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

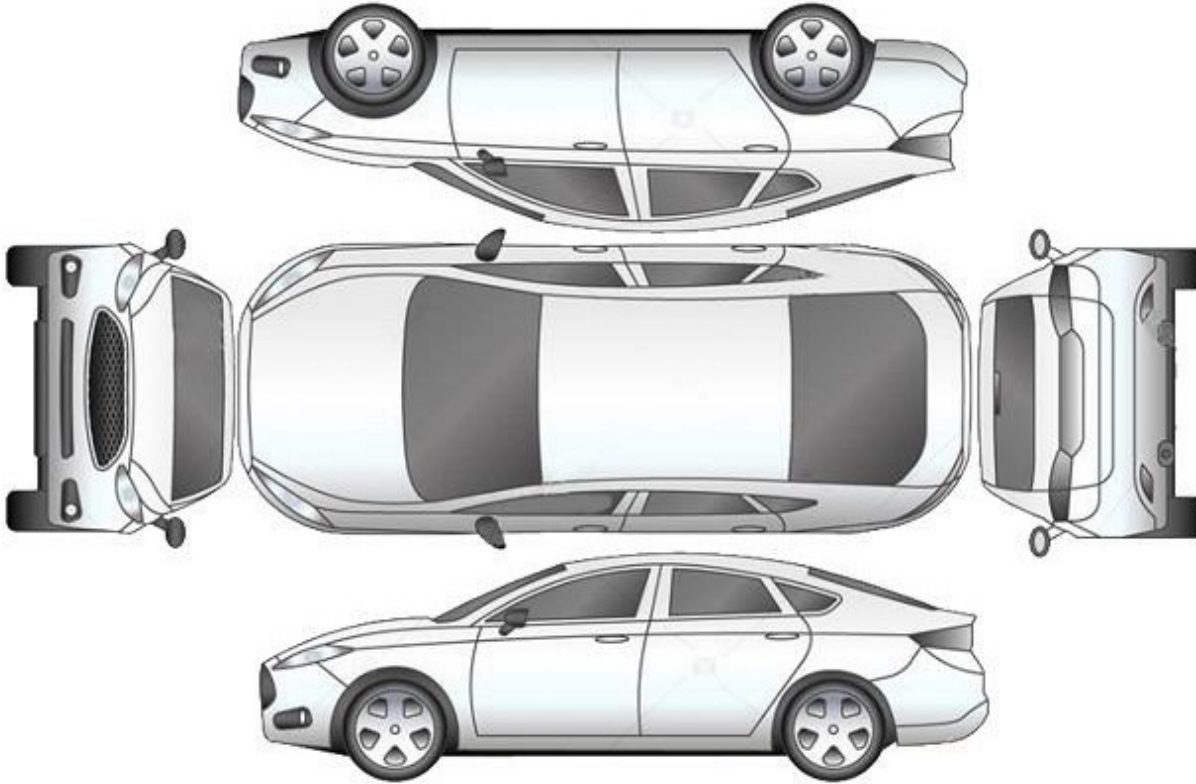

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.06.2023 16:13
Rapor No: 34-04-1174450
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:50

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2023 16:13

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.06.2023 16:13
Rapor No: 34-04-1174450
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:50

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2023 16:13


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	69	2
2. Aks	69	66	3

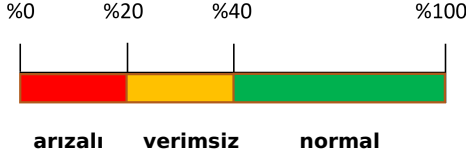

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	191	190	0
2. Aks	211	206	3
El Freni	184	79	57

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/18	94V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/45/18	94V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/18	94V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/45/18	94V	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.06.2023 16:13
Rapor No: 34-04-1174450
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:50

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2023 16:13

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
140	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.06.2023 16:13
Rapor No: 34-04-1174450
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:50

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2023 16:13

OBD Genel Arıza Tarama

(ean: GUTMANN
SOLUTIONS

22.06.2023
Araç: Honda Accord 2.4i16V V-TEC Tourer
Motor kodu: K24 A3
Üretim yılı: 03—07
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34FCV316
VIN: MRHCV1670NP040599 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 22.06.2023 15:57:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.02.2023		Çarpma	Hayır	5221.24	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.06.2023 16:13
Rapor No: 34-04-1174450
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:50

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2023 16:13

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Esp tuşu kapanmadığından dyno testi yapılamadı.

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.06.2023 16:13 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-04-1174450 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:50 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2023 16:13
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası