

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.09.2023 10:32  
Rapor No: 34-04-1192218  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:45

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2023 10:32

## Full Plus Ekspertiz



# 34DFF204

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.09.2023 10:32  
Rapor No: 34-04-1192218  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:45

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2023 10:32

## Araç Bilgileri

Plaka	34DFF204	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	79079	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA5F5108MFK21569	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1597cc	Marka	BMW
Rengi	GRİ METALİK	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-24	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

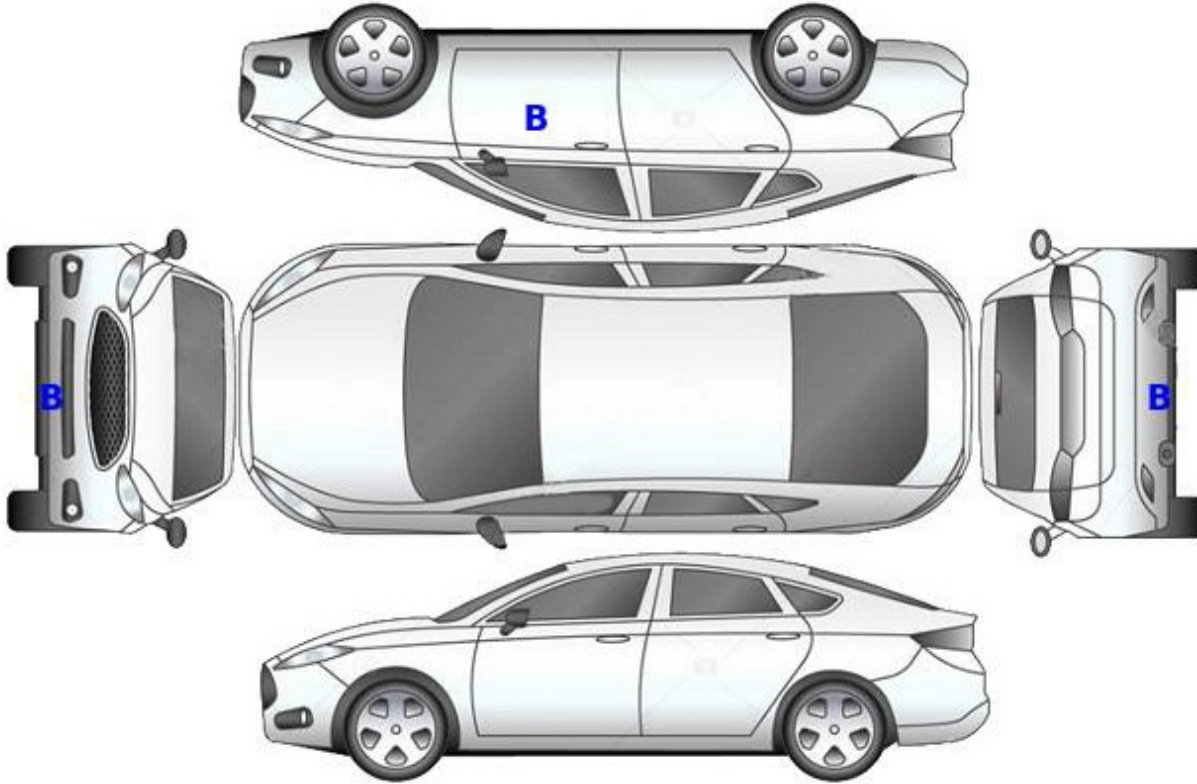

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.09.2023 10:32  
Rapor No: 34-04-1192218  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:45

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2023 10:32

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.09.2023 10:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 34-04-1192218 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2023 10:32  
Mersis No: 0005114804300001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	60	2
2. Aks	64	67	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	278	267	4
2. Aks	143	127	11
El Freni	134	138	3

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	98Y	3 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/17	98Y	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/17	98Y	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/17	98Y	4 mm	Yazlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.09.2023 10:32  
Rapor No: 34-04-1192218  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:45

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2023 10:32

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
170	90,27	55,8	136
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	105,5	38,1	84,40
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

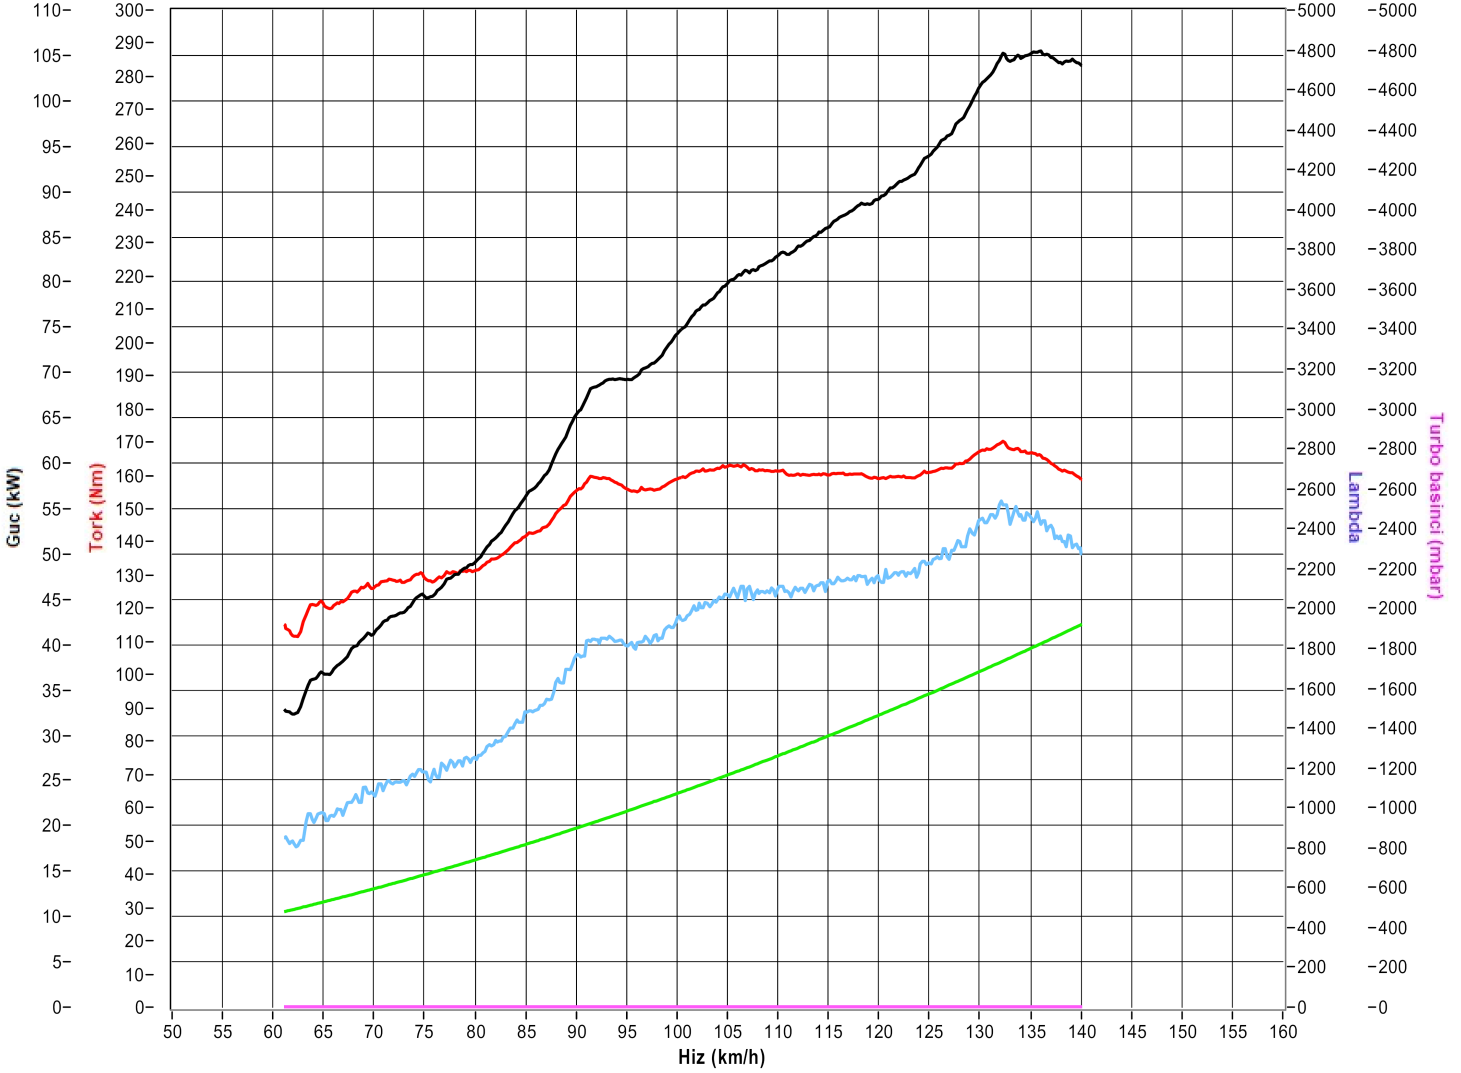

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.09.2023 10:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 34-04-1192218 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2023 10:32  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN  
"SOLUTIONS

15.09.2023  
Araç: BMW 320i 620  
Motor kodu: 848 816 B  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34DFF204  
VIN: WBA5F5108MFK21569 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 15.09.2023 10:04:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0\*  
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0  
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0  
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0  
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0  
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0  
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0  
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0  
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0  
Konfor HKFM Yukarı açılır arka kapı modülü 0  
Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0

Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0  
Konfor SWW Şerit değiştirme uyarısı 0  
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0  
Konfor HRSNL arka sol kısa menzilli radar 0  
Konfor HRSNR arka sağ kısa menzilli radar 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0  
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0  
Süspansiyon VIP Sanal entegrasyon platformu 0  
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0  
SesNideo AMP ses yükseltici 0  
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0  
SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WBA5F5108MFK21569 şase nolu ve 34DFF204 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.09.2023 10:32  
Rapor No: 34-04-1192218  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:45


Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2023 10:32

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Diğer

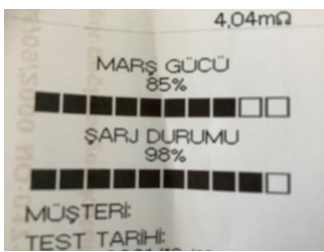

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.09.2023 10:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1192218 Araç Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.09.2023 10:32  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası