



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12
Rapor No: 34-05-2029489
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12

Full Plus Ekspertiz



34DB6633

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12
Rapor No: 34-05-2029489
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12

Araç Bilgileri

Plaka	34DB6633	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	190881	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SALLSAAF4BA277863	Motor Gücü	180 kw
Motor Hacmi	2993cc	Marka	Land Rover
Renği	SİYAH METALİK	Model	Range Rover Sport
Sonraki Muayene Tar.	2022-05-09	Model Yılı	2011
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

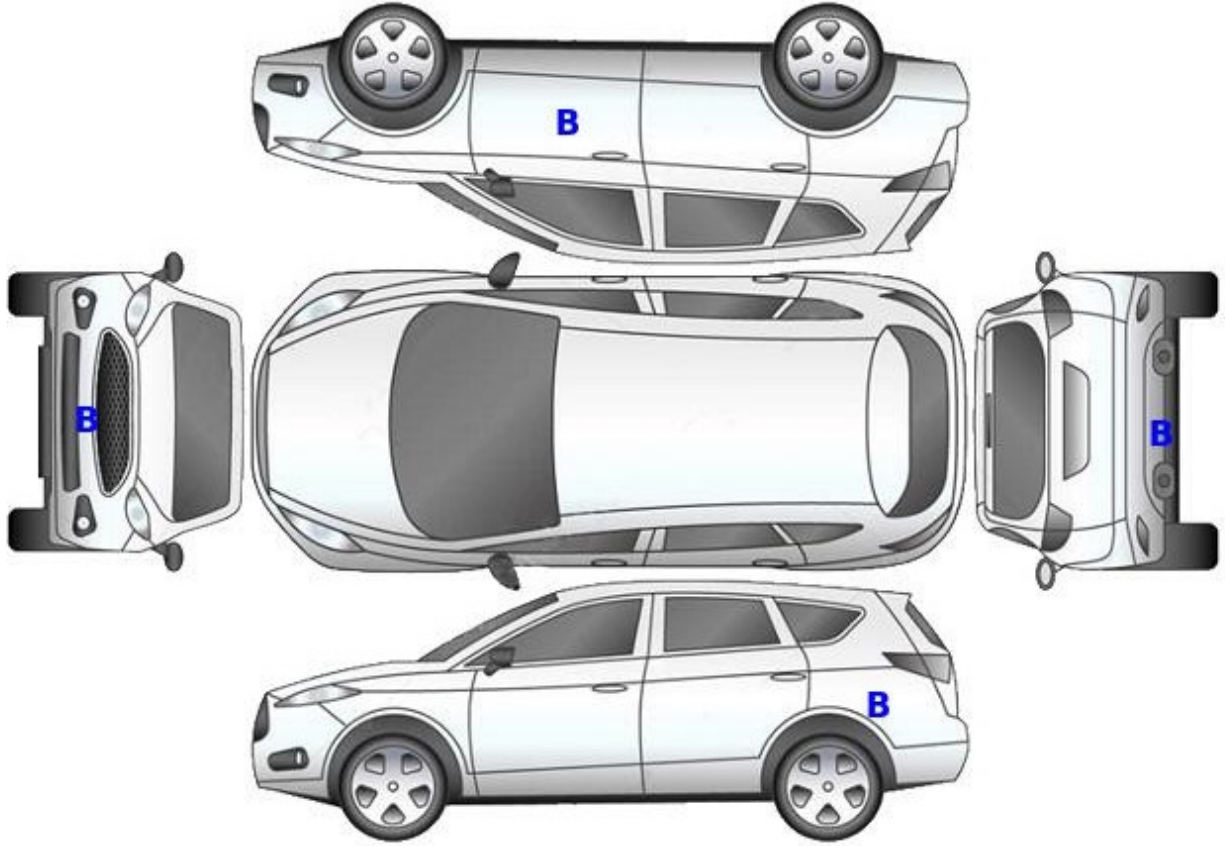

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12
Rapor No: 34-05-2029489
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12
Rapor No: 34-05-2029489
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.8 m/km	1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	63	0
2. Aks	69	69	0

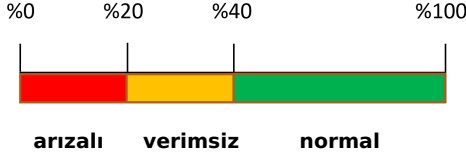

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	231	222	4
2. Aks	336	243	27
El Freni	272	214	21

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/50/19	107V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	255/50/19	107V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/50/19	107V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/50/19	107V	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12
Rapor No: 34-05-2029489
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 483 NM	Teker Torku 361,59 NM	Teker Gücü 126,7 KW	Test Hızı 93 km/h
Ruhsat Verisi Güç 180 KW	Test Sonucu Güç 169 KW	Kayıp Güç 47,21 KW	Performans % 93,89

RPM (Devir/dk) Grafiği

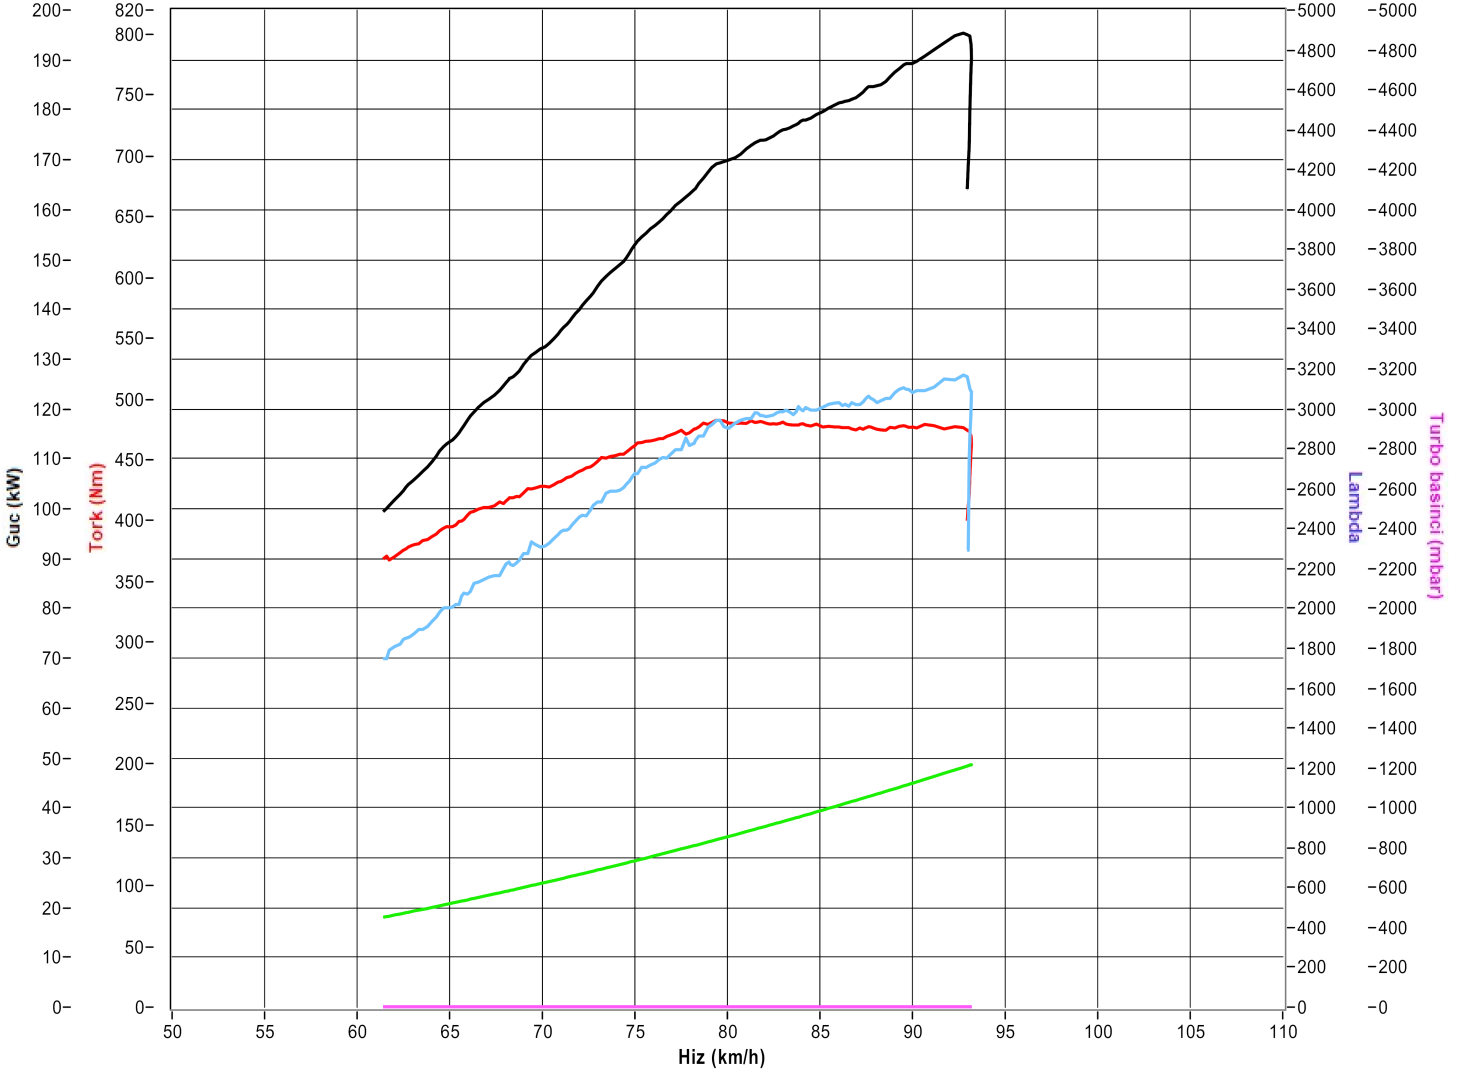



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12 Bayi No: 3405 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-05-2029489 Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

31.08.2021

Araç: Land—Rover Range Rover Sport 3.0 24V TD—V6 (L320)

Motor kodu: 30 6 DT

Üretim yılı: 09—11

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34D86633

VIN: SALLSAAF4BA277863 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 31.08.2021 15:33:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor DEMS dizel motor kumanda ünitesi CAN 0

ABS ABS anti blokaj sistemi CAN 0

ABS PBM elektromekanik e| freni kumanda ü.. 0

Hava yastığı RCM pasif güvenlik sistemi kumanda ün

i... 0

AIC sistemi HVAC klima otomatığı kumanda ünitesi..

. 0

AIC sistemi AHCM yakıtla çalışan ilave kalorifer C

AN 0

Konfor BCM karoseri kumanda ünitesi CAN 0

Konfor IPC Gösterge panosu 0

Konfor RFAIKVM sürüş yetkilendirme modülü CAN 0

Konfor HCM far kontrol modülü CAN 0

Konfor DDM sürücü kapısı modülü 0

Konfor PDM yolcu kapısı modülü 0

Konfor PAM park yardımı kumanda ünitesi 0

Şanzıman TCM otomatik şanzıman kumanda ünites... 0

Şanzıman TCCM dağıtıcı şanzıman kumanda ünites...

0

Hırsızlık koruması VIM İmmobilizer 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hırsızlık koruması RFAIKVM sürüş yetkilendirme mod

ülü CAN 0

Hırsızlık koruması RFAIKVM sürüş yetkilendirme mod

ülü 0

Süspansiyon RLC havalı süspansiyon CAN 0

Süspansiyon ATCM dinamik süspansiyon kontrolü ku..

. 0

Direksiyon SASM direksiyon açısı sensörü kumanda

SesNideo FCDIM arayüz modülü CAN 1

SesNideo FCDIM arayüz modülü CAN 2 000

SesNideo AAM ses yükseltici

SesNideo APIM Aksesuar arayüz modülü OO

SesNideo TEL Araç telefonu kontrolörü

SesNideo TVM Televizyon kumanda ünitesi

Lastik basıncı kontrolü TPMS lastik basıncı kontro

l sistemi 000

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12
Rapor No: 34-05-2029489
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.04.2016	Hayır	Carpma	Hayır	0	



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12
Rapor No: 34-05-2029489
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12

Araç Resimleri



Diğer

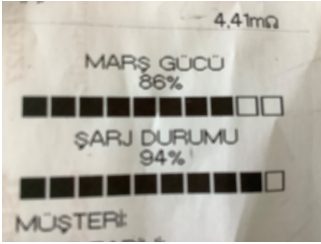

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tampon, arka	Arka tampon - Çizik
Kapı, sol ön	Kapı, sol ön - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Kapı döşemesi, sol ön - Deforme Olmuş
Farlar	Far, sol - Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Kaput izolatörü deforme. Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var. Aracın içinde kullanıma bağlı deformasyon var. Sağ ön kapı içi lokal boyalı.

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 31.08.2021 16:12
Rapor No: 34-05-2029489
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:20

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.08.2021 16:12

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası