



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.02.2022 12:10
Rapor No: 34-04-1051386
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:36

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2022 12:10

Full Plus Ekspertiz



34GB1862

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.02.2022 12:10
Rapor No: 34-04-1051386
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:36

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2022 12:10

Araç Bilgileri

Plaka	34GB1862	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	108742	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZAR94000007490590	Motor Gücü	89 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Alfa Romeo
Renği	BEYAZ	Model	Giulietta
Sonraki Muayene Tar.	2022-10-05	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

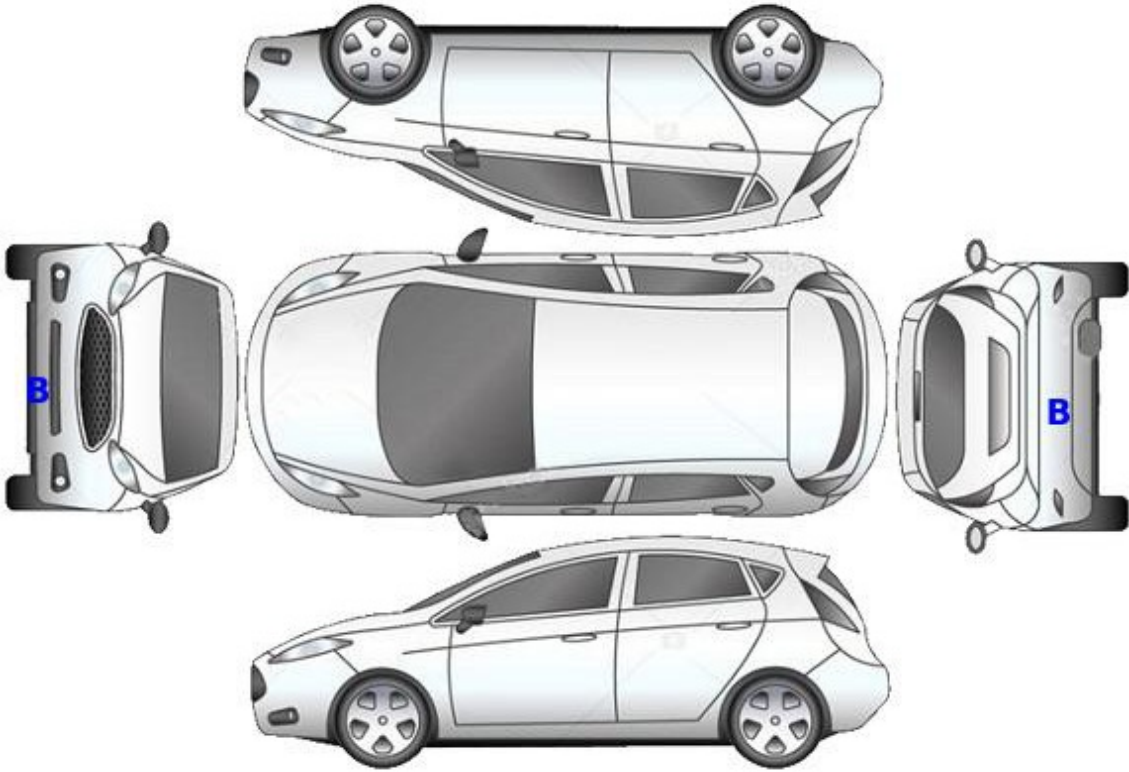

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.02.2022 12:10
Rapor No: 34-04-1051386
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:36

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2022 12:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Yakıcı mad zarar görmüş
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.02.2022 12:10
Rapor No: 34-04-1051386
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:36

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2022 12:10


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	66	2
2. Aks	64	64	0

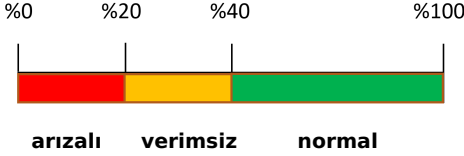

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	278	306	9
2. Aks	163	166	2
El Freni	157	164	4

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91W	6 mm	Yazlık

Parça

Jant kapağı seti

Hasar

Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.02.2022 12:10
Rapor No: 34-04-1051386
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:36

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2022 12:10

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 89 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.02.2022 12:10
Rapor No: 34-04-1051386
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:36

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2022 12:10

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
*S O L U T I O N S

17.02.2022
Araç: Alfa Romeo Giulietta 1.6 16V JTDM
Motor kodu: 55 28 04 44
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34GB1862
VIN: ZAR94000007490590 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 17.02.2022 11:55:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Dizel motor
ABS ABS Continental MK60 D*
Hava yastığı Hava yastığı Siemens EP D*
AIC sistemi Klima sistemi Marelli EP
Konfor Marelli gövde bilgisayarı
Konfor Siemens gösterge panosu grubu D*

Konfor Parktronic sistemi Valeo EP D*
Konfor Xenon ışık D*
Şanzıman Selespeed şanzıman CFC 1
Şanzıman Selespeed şanzıman CFC 2
Direksiyon Servo direksiyon ZF
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

ZAR94000007490590 şase nolu ve 34GB1862 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.02.2022 12:10
Rapor No: 34-04-1051386
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:36

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2022 12:10

Araç Resimleri



Diğer

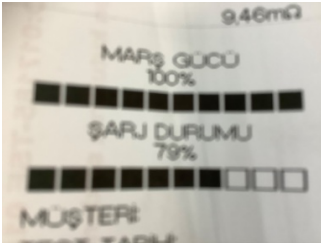

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kapı, sol arka	Kapı, sol arka - Çizik
Çamurluk, sağ arka	Çamurluk, sağ arka - Çizik
Kapı, sol arka	Kapı, sol arka - Rötüş
Çamurluk, sağ arka	Çamurluk, sağ arka - Rötüş
Camlar	Ön cam - Taş İzi
Taban	Taban halısı - Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sağ ön çamurlukta boyasız onarım var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.02.2022 12:10
Rapor No: 34-04-1051386
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:36

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2022 12:10

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası