



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32

Full Plus Ekspertiz



34BHM158

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32

Araç Bilgileri

Plaka	34BHM158	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	132404	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2130401A411553	Motor Gücü	115 kw
Motor Hacmi	1595cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	SİYAH	Model	E
Sonraki Muayene Tar.	2021-01-12	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

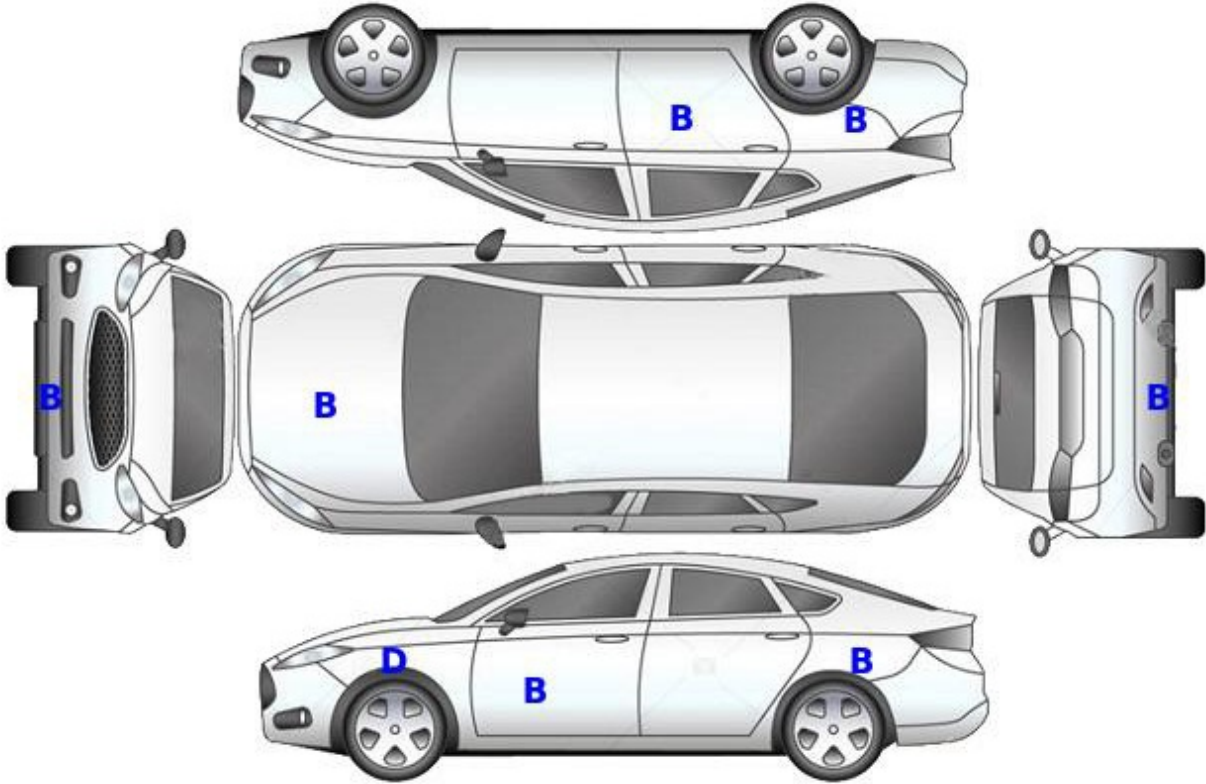Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.6 m/km	-5.2 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	63	1
2. Aks	59	55	4

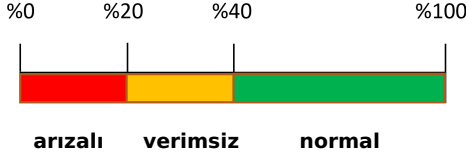

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	325	373	13
2. Aks	256	287	11
El Freni	234	222	5

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	101V	6 mm	Kışlık
Sol Arka	225/55/17	101V	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/55/17	101V	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/55/17	101V	6 mm	Kışlık

Parça	Hasar
Jant, sol arka	Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
115	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

14.12.2021
Araç: Mercedes E 180 1.6i 16V (213)
Motor kodu: 274.910
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BHM158
VIN: WDD2130401A411553 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 14.12.2021 15:42:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
Motor FSCU yakıt pompası 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları 0

ABS ESP/EFB OBD O*
Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O*
Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer
to... O*
Hava yastığı RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer
t... O*
A/C sistemi KLA Klima O*
Güvenlik ABA: Aktif fren asistanı O*
Konfor KI (Kombi instrument): Gösterge panosu O*
Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü.. O*
Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... O
*
Konfor TPAD: Touchpad O*

Konfor PSD: Panoramik tavan O*
Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi 0
Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi 0

Konfor AML ortam aydınlatması O*

Konfor ESE sürücü koltuğu ayarı O
Konfor ESE yolcu koltuğu ayarı O

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PARK: Park asistanı 6*

Hata kodu 81228:
Dış arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 81230:
İç arka sağ park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 81235:
İç arka sol park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B123A:
Dış arka sol park yardım sensörü

>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B127B:
Arka sol merkez park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu B1280:
Arka sağ merkez park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi O*
Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi O*
Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi O*
Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi O*

Konfor DBE dijital OBD O*
Konfor EZS dijital OBD O*
Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi 0
Konfor KG anahtarsız giriş O*

Şanzıman Şanzıman O

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon O*
SesNideo Audio/Comand O*

SesNideo Telematik HERMES O*
SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.
.. O
SesNideo ZAN OBD O
Lastik basıncı kontrolü RDK OBD O
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.08.2021		Çarpisma	Hayır	0	TL
21.05.2021		Çarpisma	Hayır	2227.04	TL
27.04.2021		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
29.09.2020		Dolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	6785	TL
27.08.2018		Çarpma	Hayır	22795.49	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32

Araç Resimleri



Diğer

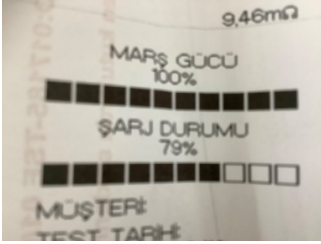

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Camlar	Ön cam - Değişmiş
Farlar	Far, sağ - Islak/Nemli
Çamurluk, sol	Davlumbaz - Kırılmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu civatalarında işlem var. Sağ ön çamurluk civatalarında işlem var. Bagaj kapağında boyasız onarım var. Sol ön koltuk derisinde hafif deformasyon var.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Esp sistemi tam kapanmadığından dyno testi yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.12.2021 17:32
Rapor No: 34-04-2044402
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:06

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2021 17:32

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası