



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:16
Rapor No: 34-04-1037201
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16

Full Plus Ekspertiz



34JF3272

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:16
Rapor No: 34-04-1037201
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16

Araç Bilgileri

Plaka	34JF3272	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	100512	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBAVX1104FVY86788	Motor Gücü	105 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1592cc
Rengi	SİYAH METALİK	Model	X1
Sonraki Muayene Tar.	2023-09-22	Model Yılı	2014
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

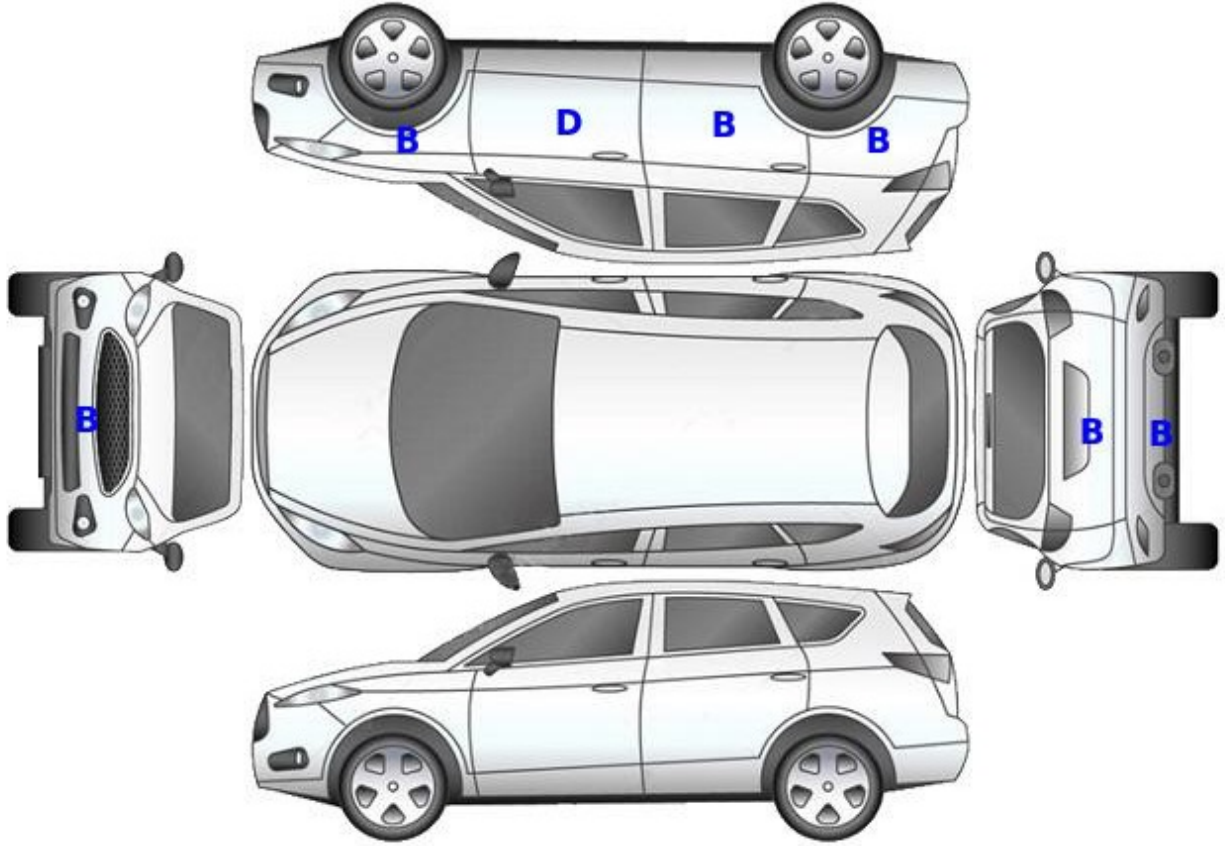

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:16
Rapor No: 34-04-1037201
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:16
Rapor No: 34-04-1037201
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	67	3
2. Aks	65	64	1

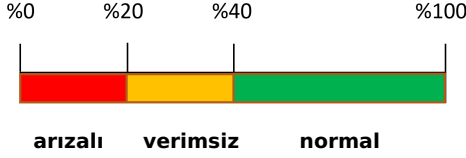

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	296	309	4
2. Aks	250	281	11
El Freni	219	166	24

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/R17	94H	3 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/R17	94H	3 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/R17	94H	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/R17	98W	3 mm	Yazlık

Parça

Jant kapağı seti

Hasar

Çizik



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:16
Rapor No: 34-04-1037201
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 275 NM	Teker Torku 202,71 NM	Teker Gücü 71,6 KW	Test Hızı 105 km/h
Ruhsat Verisi Güç 105 KW	Test Sonucu Güç 102,3 KW	Kayıp Güç 19,45 KW	Performans % 97,43

RPM (Devir/dk) Grafiği

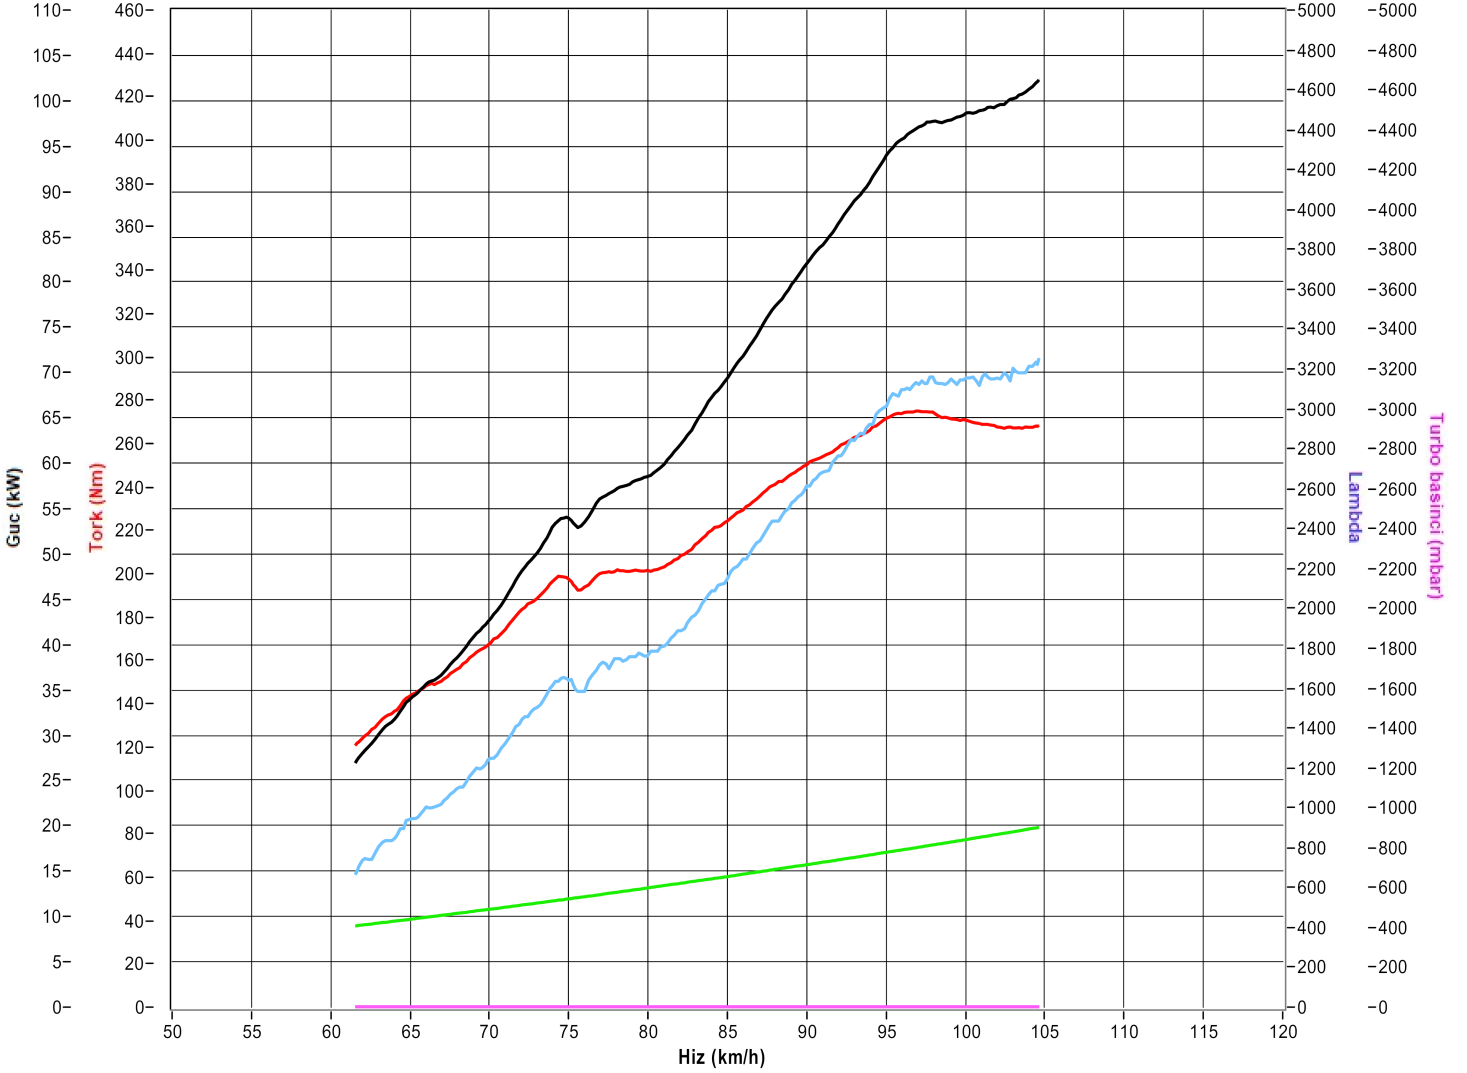



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:16
Rapor No: 34-04-1037201
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

23.10.2021

Araç: BMW X1 16i E84 sDrive

Motor kodu: N20 B16 A

Üretim yılı: 12-16

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34JF3272

VIN: WBAVX1104FVY86788 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 23.10.2021 14:26:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor DME Motor kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0

Hava yastığı MRS hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor IKE Gösterge panosu 0

Konfor JBE A_araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FRM On araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0

Konfor CID Bilgi-eğlence ekranı 0

Konfor PDC Park asistanı 0

Konfor RLSS Yağmur/Işık sensörü 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0

Konfor SHD Sürgülü/kaldırma tavan kumanda ün... 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0

Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0

Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü

0

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo SBX Telefon kumanda ünitesi 0

SesNideo Kontrol yüzeyi OBD 0

SesNideo Audio Gateway OBD 0

Lastik basıncı kontrolü RDC lastik basıncı kontrol

ü kumanda üni... 0*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 23.10.2021 15:16
Rapor No: 34-04-1037201
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.01.2020		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	15011.71	TL
09.11.2018		Çarpisma	Hayır	10794	TL
17.05.2018		Carpma	Hayır	0	TL
10.11.2016		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1165.69	TL



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:16
Rapor No: 34-04-1037201
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16

Araç Resimleri



Diđer

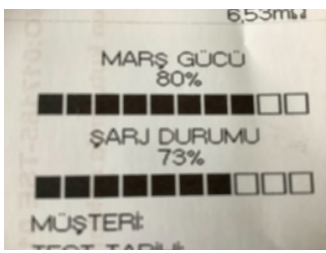

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastikler deforme,yırtık ve aşınma mevcut. Lastiklere deđişim önerilir.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sađ ve Sol çamurlukta boyasız onarım var. Sađ tavan diređi FRANGART boyalı. Sol arka kelebek camı fitili deforme. Araç içi kullanıma bađlı deformatsiyon var. Klima ızgaraları kırık. Sol ön koltuk ufak yırtık var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.10.2021 15:16 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1037201 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2021 15:16
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası