

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33
Rapor No: 34-04-2211035
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33

Full Plus Ekspertiz



34HSD654

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33
Rapor No: 34-04-2211035
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33

Araç Bilgileri

Plaka	34HSD654	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	159790	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA7E0103GG660174	Motor Gücü	190 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1998cc
Rengi	SİYAH METALİK	Model	7 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2025-06-16	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

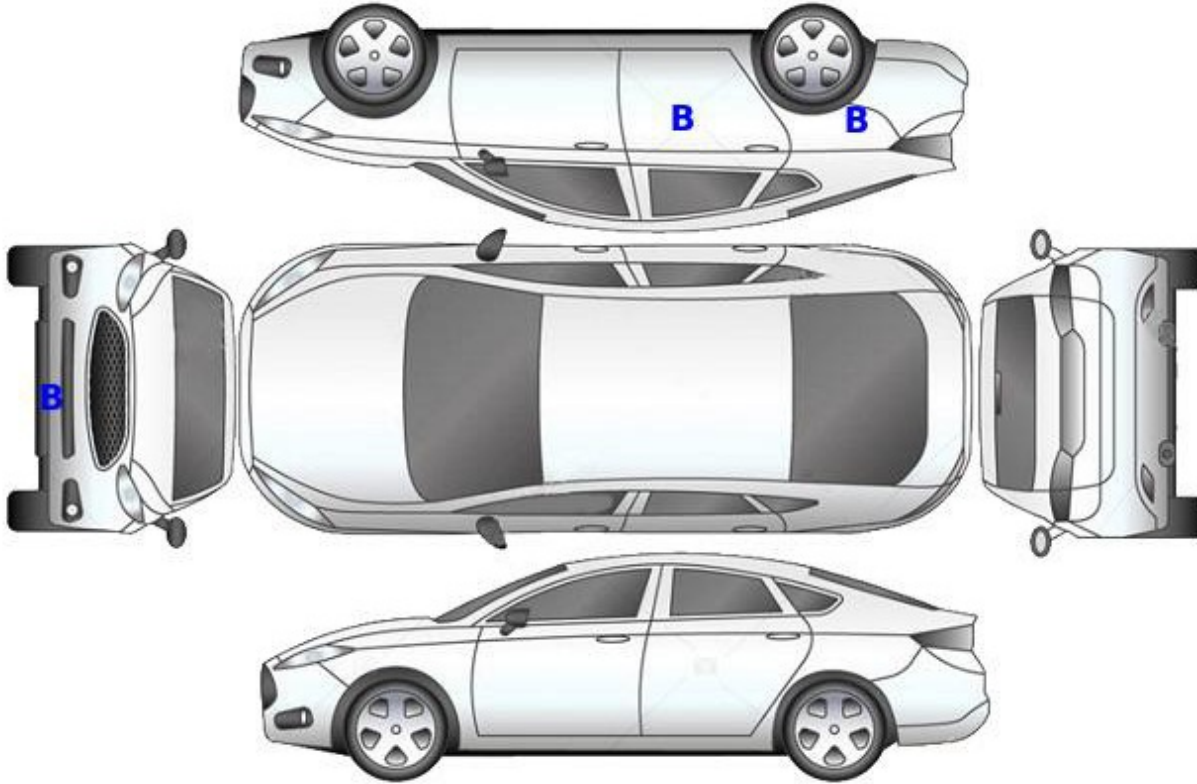

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33
Rapor No: 34-04-2211035
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-2211035 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.3 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	79	0
2. Aks	65	68	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	453	428	6
2. Aks	320	291	9
El Freni	169	107	37

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/19	102V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	275/40/19	105V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	245/45/19	102V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	275/40/19	105V	6 mm	4 Mevsim

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33
Rapor No: 34-04-2211035
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 447 NM	Teker Torku 291,98 NM	Teker Gücü 97,2 KW	Test Hızı 115 km/h
Ruhsat Verisi Güç 190 KW	Test Sonucu Güç 161,4 KW	Kayıp Güç 46,45 KW	Performans % 84,95

RPM (Devir/dk) Grafiği

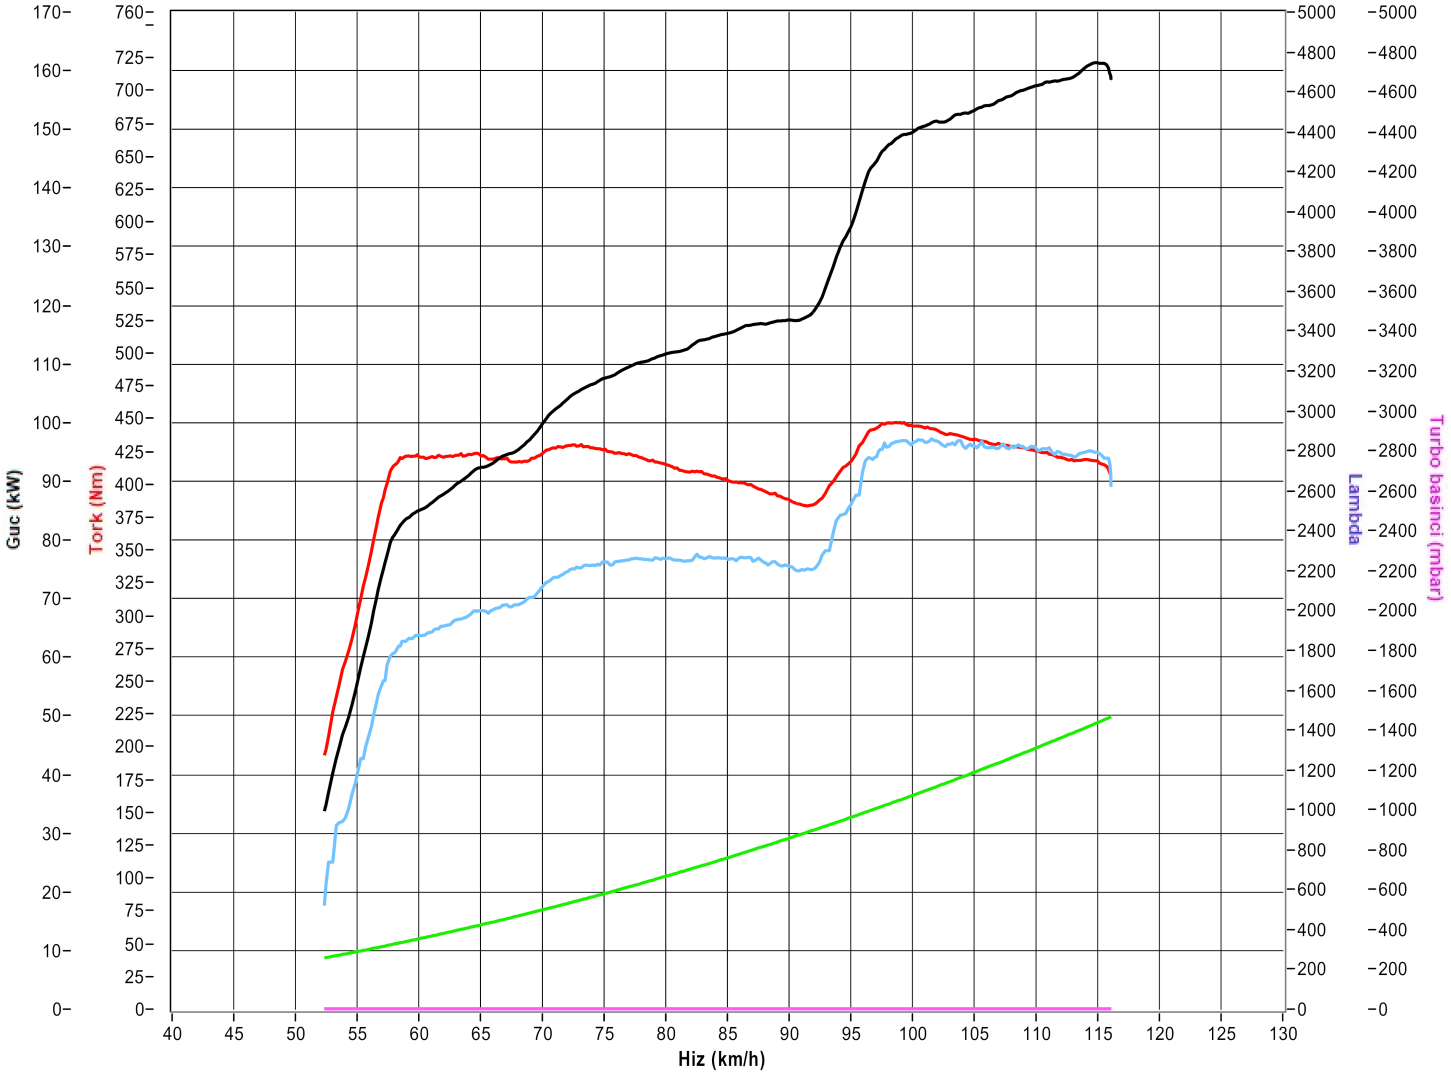

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-2211035 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ran; GUTMANN
SOLUTIONS

05.12.2023
Araç: BMW 730i G11
Motor kodu: 848 820 B
Üretim yılı: 15-18
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34HSD654
VIN: WBA7E0103GG660174 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 05.12.2023 10:23:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama IACSM Hava yastığı kum
anda ünitesi

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0

Konfor KAFAS Kamera tabanlı sürücü destek sis... 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0
Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0
Konfor HKFM Yukarı açılır arka kapı modülü 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor PMA__Park manevra asistanı 0
Konfor SAS Özel donanım sistemi kumanda ünitesi 0
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi 0
Konfor SWW Şerit değiştirme uyarısı 0
Konfor TRSV_C Panoramik kamera 0
Konfor LEM İç mekan aydınlatması elektronik 0
Konfor SMBF ön yolcu koltuk kumanda ünitesi 0

Konfor SPN MVL Ön sol koltuk pnömatik kumand... 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0

Süspansiyon VDP Elektronik amortisör kontrolü 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
SesNideo AMP ses yükseltici 0
SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0
SesNideo TCB Telematik kumanda ünitesi 0
SesNideo VM Video modülü O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33
Rapor No: 34-04-2211035
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33

Tramer Sorgulaması

WBA7E0103GG660174 şase nolu ve 34HSD654 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33
Rapor No: 34-04-2211035
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer

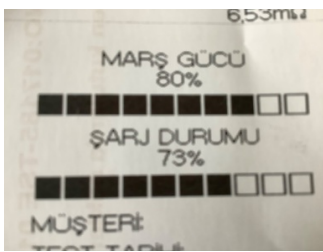

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Kaporta

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
C-direk, sağ - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapı eşiği lokal boyalı.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.12.2023 16:33 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-2211035 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2023 16:33
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası