



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Açe Ekspertiz ve Danışmanlık Hiz. A.Ş
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3/1C Ataşehir/İstanbul
5114804300001 34750 Ataşehir 34-HYB-19859



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 20/11/2020 / 14:11 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-151783 Sayfa: 1 / 8

Full Plus Ekspertiz



34-AFD039

Eksper / imza



D-Expert



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 20/11/2020 / 14:11 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-151783 Sayfa: 2 / 8


Araç Bilgileri

Plaka	34-AFD039	Ruhsat Sahibi	Caretta otomotiv
Renk	Gri	Üretici	Volkswagen
Km	108527	Model	Jetta
Yakıt Cinsi	Benzin	Model Yılı	2017
Şase no	WVWZZZ16ZJM002707	Bir Sonraki Muayene Tarihi	05/11/2022

Yukarıda bilgileri yazılı aracın kontrolü TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Bayi personeli tarafından yapılmış olup Aşağıdaki sistemler kontrol edilmiştir.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| I. Kaporta Boya | VI. Direksiyon Sistemi |
| II. Fren Testi | VII. Egzos Sistemi |
| III. Yüreyen Aksam | VIII. Aydınlatma Sistemi |
| IV. Araç İç kontrolleri | IX. Yanal K. ve Süspansiyon Testi |
| V. OBD (Diagnostik Kontrol) | X. Dinometre Testi |

Kaporta Kontrolü (Değişmiş Boyanmış kontrolü)

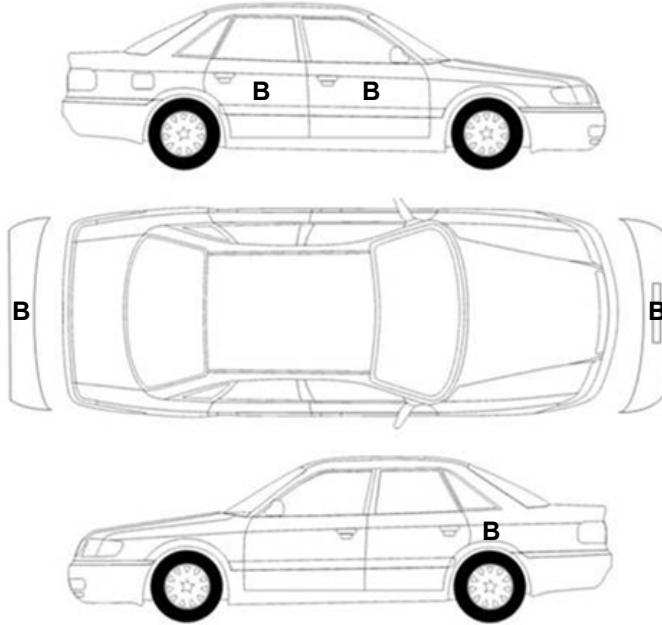

B Boyalı B/2Lokal boya D Değişmiş



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 20/11/2020 / 14:11 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-151783 Sayfa: 3 / 8


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-0,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	70	0
2. Aks	66	67	1

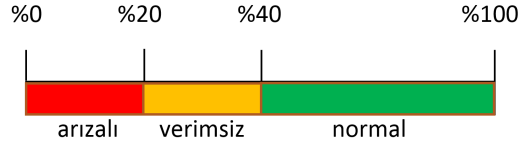

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilir değeri farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	252	244	3
2. Aks	220	238	7
El Freni	211	226	6

Fren değerleri elektronik rollerli fren test cihazı ile alınmıştır. Cihazın bakımı ve kalibrasyonu düzenli yapılmaktadır. Avrupa Birliği ölçüm metotları uygulanmaktadır. Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Diş Derinliği	Typ
1	225/45/17 91W	5,0mm / 5,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik
2	225/45/17 91W	5,0mm / 5,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik

M1 sınıfı araçlarda, yönetmeliğe göre, lastik diş derinliği minimum 1,6mm olmalıdır.



Aracın Geliř Tarihi / Saati: 20/11/2020 / 14:11 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-151783 Sayfa: 4 / 8

Dinamometre Ölüm Deđerleri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test hızı
0	0	0	0
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	0	0	0,0%
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 20/11/2020 / 14:11 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-151783 Sayfa: 5 / 8

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

20.11.2020

Araç: Volkswagen Jetta 1.4i 16V TSI BlueMotion

Motor kodu: CZCA

Üretim yılı: 14-

Kilometre durumu108520 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34—AFD039

VIN: WVVZZZ162JM002707 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 20.11.2020 14:23:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 9

Hata kodu 18951:

EMME SİSTEMİNDE SIZINTI

>SİSTEMDE HATALI HAVA

Hata kodu 19400:

Yakıt pompası

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 2838:

RAY BASINCI İZLE ME

>BASINÇ ÇOK DÜŞÜK

Hata kodu 10203:

Ateş almama

>TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu 10593:

YANMA SİLİNDİRİ 3

>TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu 10594:

YANMA SİLİNDİRİ 4

>TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu 10592:

YANMA SİLİNDİRİ 2

>TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu 4201:

Yakıt dolun seviyesi

bçok düşük dolun seviyesi.

Hata kodu 16433:

Takviye basınç regülatörü

>Mekanik arıza

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 1

Hata kodu 2746:

GÜNDÜZ SÜRÜŞ LAMBALARI

>HATALI FONKSİYON

Konfor Araç elektrik sistemi 2 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Konfor Ş_ürücü kapısı elektronik 0

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Park asistanı 2 0

Konfor Akü kontrolü 0

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Hırsızlık koruması MOTOR KİLİDİ 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği (!)

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 20/11/2020 / 14:11 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-151783 Sayfa: 6 / 8

Araç fotoğrafları



Çizik

Çamurluk, sağ arka

Çamurluk, sağ arka - Çizik

Vuruk

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sol - Ezik

Arka bölüm

Bagaj havuzu - Ezik

Arka bölüm

Arka sac/panel - Ezik

Diğer

Koltuklar, ön

Koltuk, sağ ön - deforme olmuş

Koltuklar, arka

Arka koltuk - deforme olmuş

Koltuklar, ön

Koltuk, sol ön - deforme olmuş



Elektrik donanımı/Pano
Akü > Test Sonucu



TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Açe Ekspertiz ve Danışmanlık Hiz. A.Ş
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3/1C Ataşehir/İstanbul
5114804300001 34750 Ataşehir 34-HYB-19859



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 20/11/2020 / 14:11 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-151783 Sayfa: 7 / 8

Tramer Sorgulaması



Araca ait tramer kaydı bulunmamaktadır.

Notlar: Araçta muhtelif yerlerinde noktasal ezikler ve çizikler mevcuttur. Arka kalüfer peteđi kırık. Bagaj içi sol bölme kapađı eksik. ARACIN ESP KAPATMA TUŞU OLMADIđI İÇİN DYNO TESTİ YAPILAMADI.



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 20/11/2020 / 14:11 Bayi no.: 34-05
Rapor No.: TR34-15-151783 Sayfa: 8 / 8

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmamış

Araç test sürüşü yapılmamış

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 29/04/2021 / 13:45

Müşteri Adı/Soyadı:

İmzası: