



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2022 10:28  
Rapor No: 34-04-1129733  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:59

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2022 10:28

# Full Plus Ekspertiz



## 34EEN921

Ekspert / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2022 10:28  
Rapor No: 34-04-1129733  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:59

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2022 10:28

## Araç Bilgileri

Plaka	34EEN921	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	25174	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SALEA7BN9L2033469	Motor Gücü	176 kw
Marka	Land Rover	Motor Hacmi	1999cc
Rengi	MAVİ METALİK BEYAZ	Model	Defender
Sonraki Muayene Tar.	2023-11-03	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

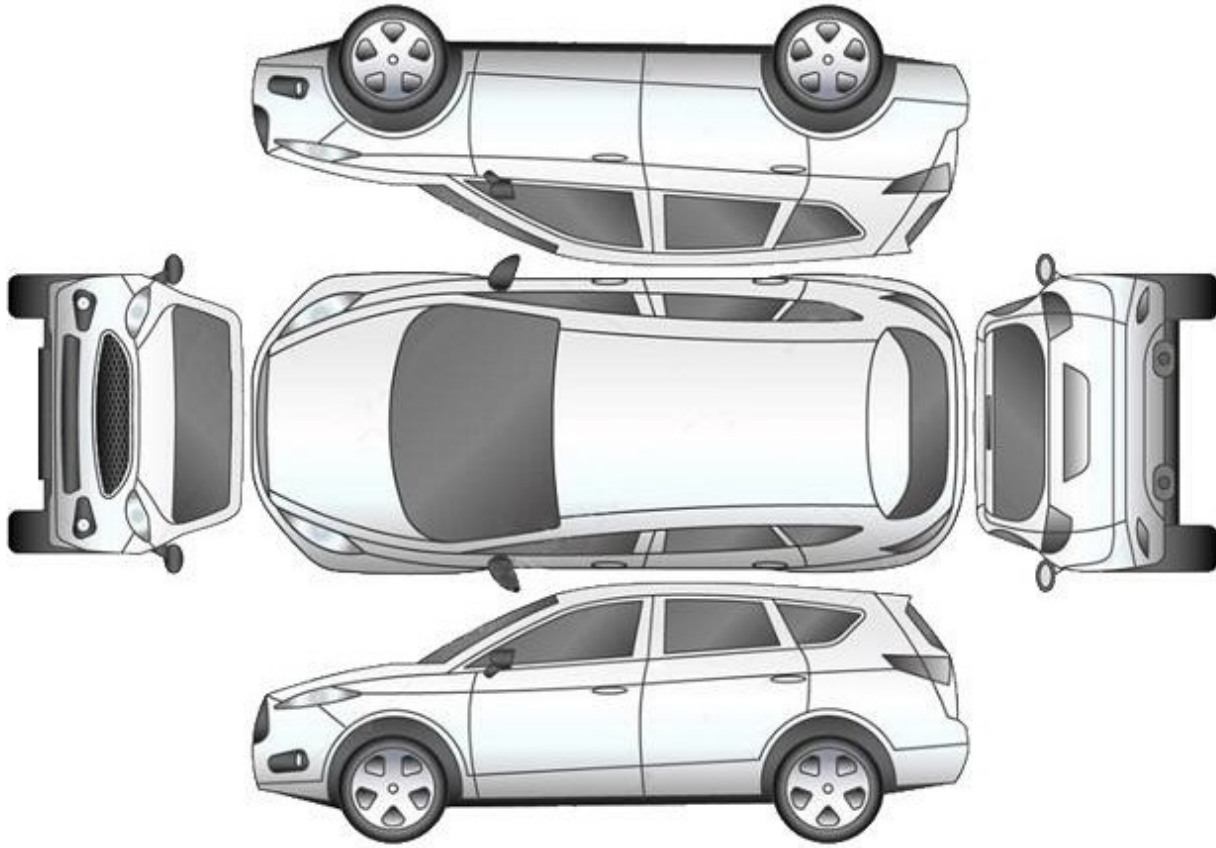

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2022 10:28  
Rapor No: 34-04-1129733  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:59

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2022 10:28

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2022 10:28  
Rapor No: 34-04-1129733  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:59

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2022 10:28


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.9 m/km	-4.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	85	2
2. Aks	77	78	1

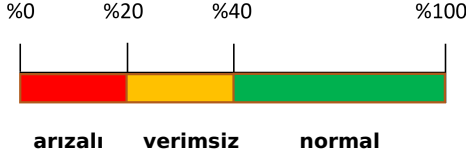

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	477	419	12
2. Aks	340	335	1
El Freni	244	248	2

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/60/R20	113V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	255/60/R20	113V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/60/R20	113V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/60/R20	113V	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2022 10:28  
Rapor No: 34-04-1129733  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:59

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2022 10:28

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
176	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2022 10:28  
Rapor No: 34-04-1129733  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:59

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2022 10:28

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian: GUTMANN  
SOLUTIONS

24.12.2022

Araç: Land—Rover Defender 2.2 16V TD—4 (L316)

Motor kodu: 22 4 DT

Üretim yılı: 12-16

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34EEN921

VIN: SALEA7BN9L2033469 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 24.12.2022 10:24:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor DEMS dizel motor kumanda ünitesi 1

Hata kodu B15C4:

Konfor IPC Gösterge panosu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

SALEA7BN9L2033469 şase nolu ve 34EEN921 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kcbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2022 10:28  
Rapor No: 34-04-1129733  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Ara Giriř Tarihi: 24.12.2022 09:59

Sayfa: 7/8  
Ara ıkıř Tarihi: 24.12.2022 10:28

## Ara Resimleri



## Diđer

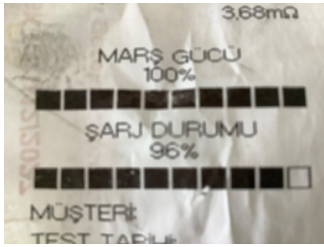

Elektrik donanımı/Pano, Ak >  
Test Sonucu

## Notlar

**Diđer notlar;**  
Mřteri iřteđi ile dyno testi yapılamamıřtır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.12.2022 10:28 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1129733 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2022 10:28  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası