

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.02.2024 11:53  
Rapor No: 34-04-1234546  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:32

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 26.02.2024 11:53

# Full Plus Ekspertiz



## 34BYP801

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.02.2024 11:53  
Rapor No: 34-04-1234546  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:32

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 26.02.2024 11:53

## Araç Bilgileri

Plaka	34BYP801	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	52874	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAUZKP017126	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Volkswagen
Renği	GRİ	Model	Golf
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-07	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

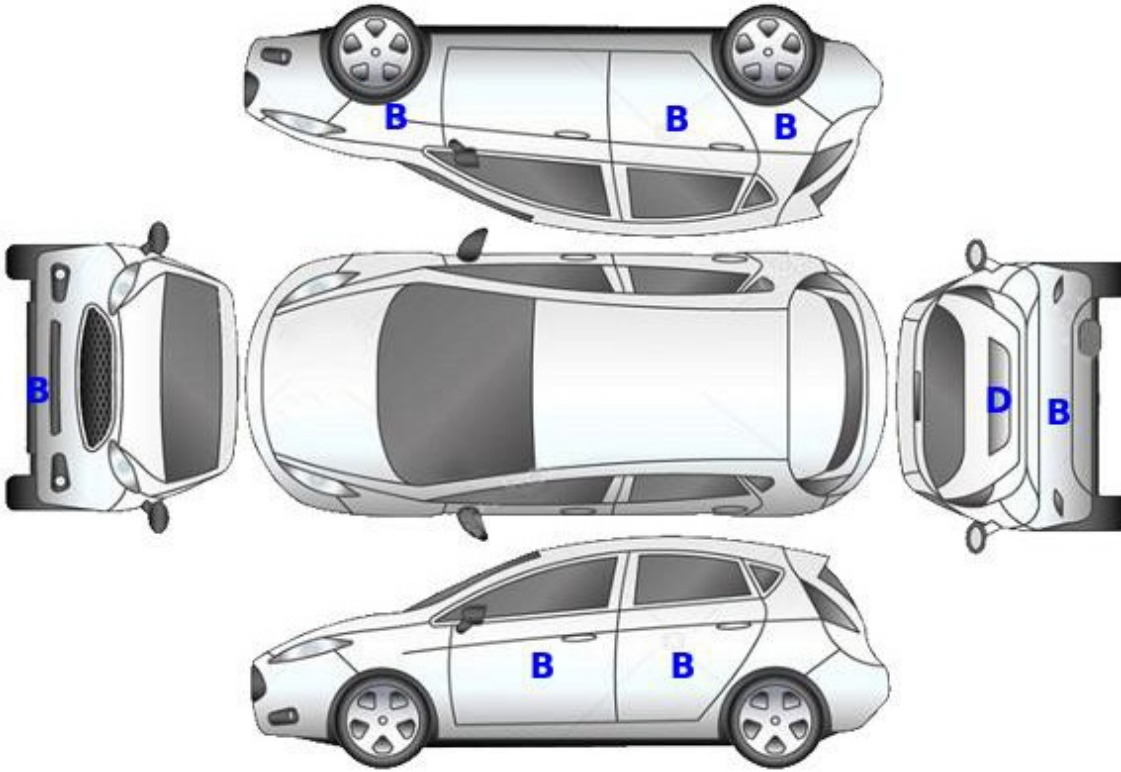

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.02.2024 11:53  
Rapor No: 34-04-1234546  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:32

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 26.02.2024 11:53

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.02.2024 11:53 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 34-04-1234546 Araç Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 26.02.2024 11:53  
Mersis No: 0005114804300001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	68	3
2. Aks	65	64	1

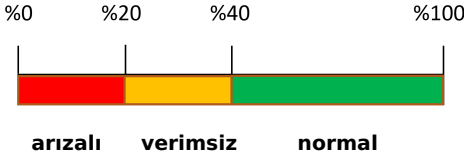

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	244	260	6
2. Aks	189	223	15
El Freni	153	171	10

### Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	195/65/15	91H	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	195/65/15	91H	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	195/65/15	91H	6 mm	4 Mevsim

Aęe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kųçųbakkalkųy Mah. Kayıřdaęı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.02.2024 11:53  
Rapor No: 34-04-1234546  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araę Giriř Tarihi: 26.02.2024 11:32

Sayfa: 5/8  
Araę ıkıř Tarihi: 26.02.2024 11:53

## Dinamometre lęım Deęerleri

lęülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gųcų	Test Hızı
199	162,16	63,9	134
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gųc	Test Sonucu Gųc	Kayıp Gųc	Performans %
85	86,6	13,17	100,00
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafięi

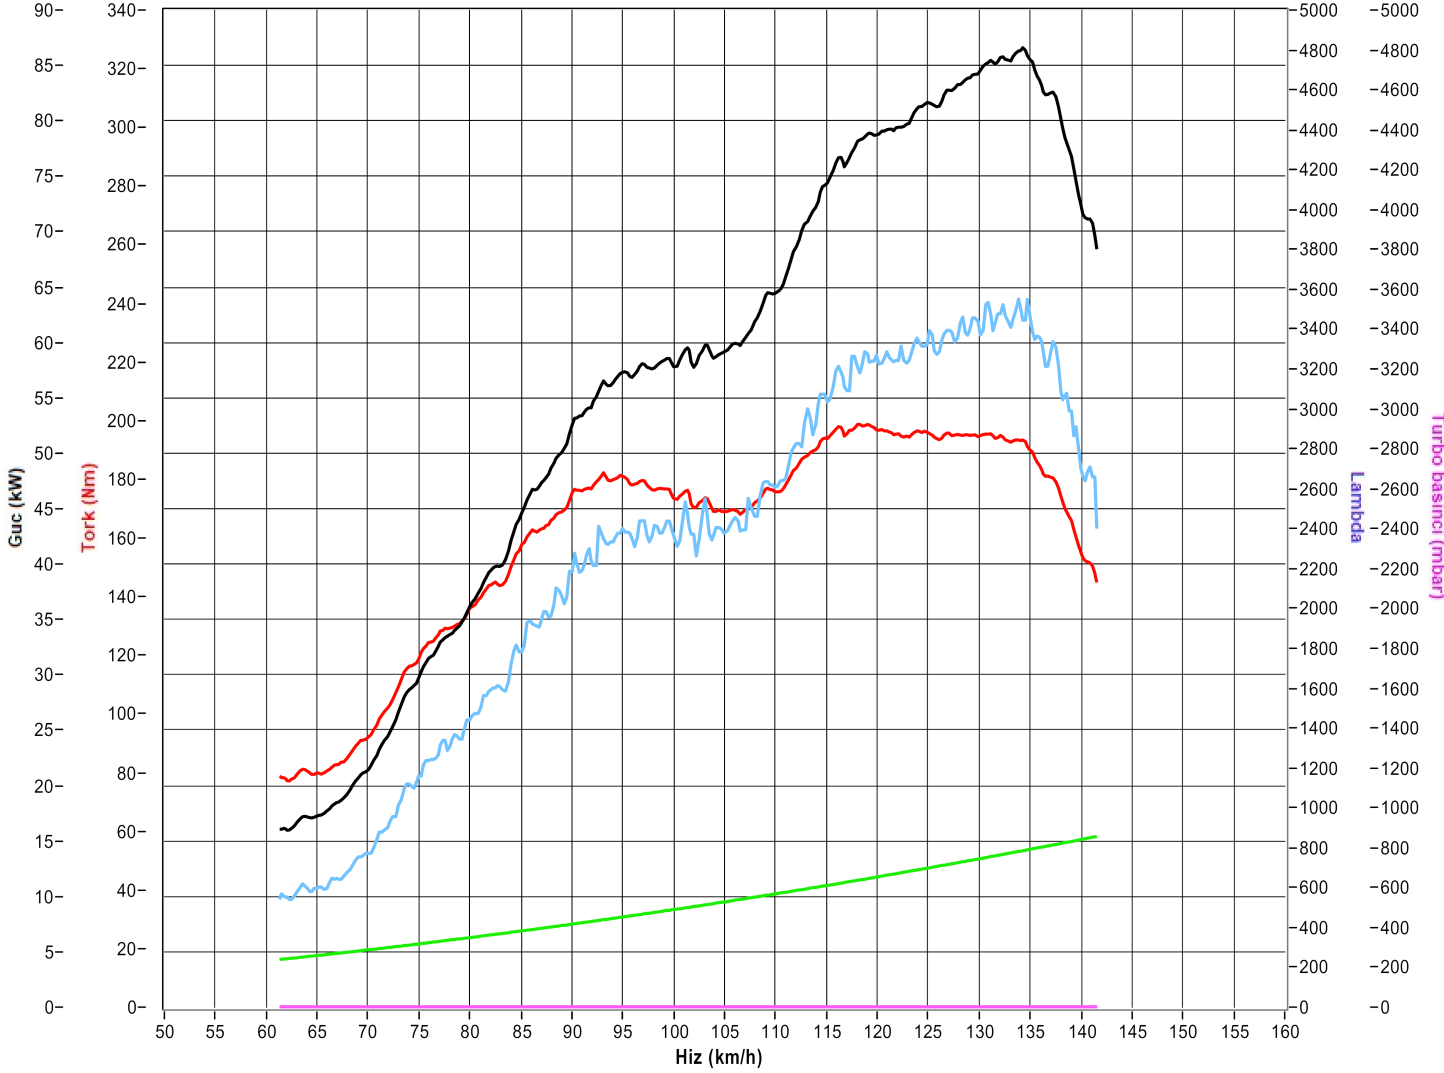

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.02.2024 11:53 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 34-04-1234546 Araç Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 26.02.2024 11:53  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN  
SOLUTIONS

26.02.2024

Araç: Volkswagen Golf7 1.0i 12V TSI BlueMotion

Motor kodu: DKRF

Üretim yılı: 18-20

Kilometre durumu:52874 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası: 34BYP801

VIN: WVVZZZAUZKP017126 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 26.02.2024 11:41:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor S\_ürücü kapısı elektronik 0

Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WVVZZZAUZKP017126 şase nolu ve 34BYP801 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.02.2024 11:53  
Rapor No: 34-04-1234546  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:32


Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 26.02.2024 11:53

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Diğer

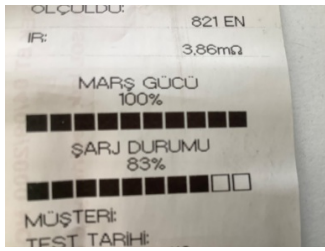

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ  
Kapı, sağ ön

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı  
Kapı, sağ ön - Rötüş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.02.2024 11:53 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1234546 Araç Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 26.02.2024 11:53  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası