



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43

Full Plus Ekspertiz



34BIE523

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07


Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43

Araç Bilgileri

Plaka	34BIE523	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	118894	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD2130051A473243	Motor Gücü	143 kw
Motor Hacmi	1950cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	SİYAH	Model	E
Sonraki Muayene Tar.	2021-04-24	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Station Wagon (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

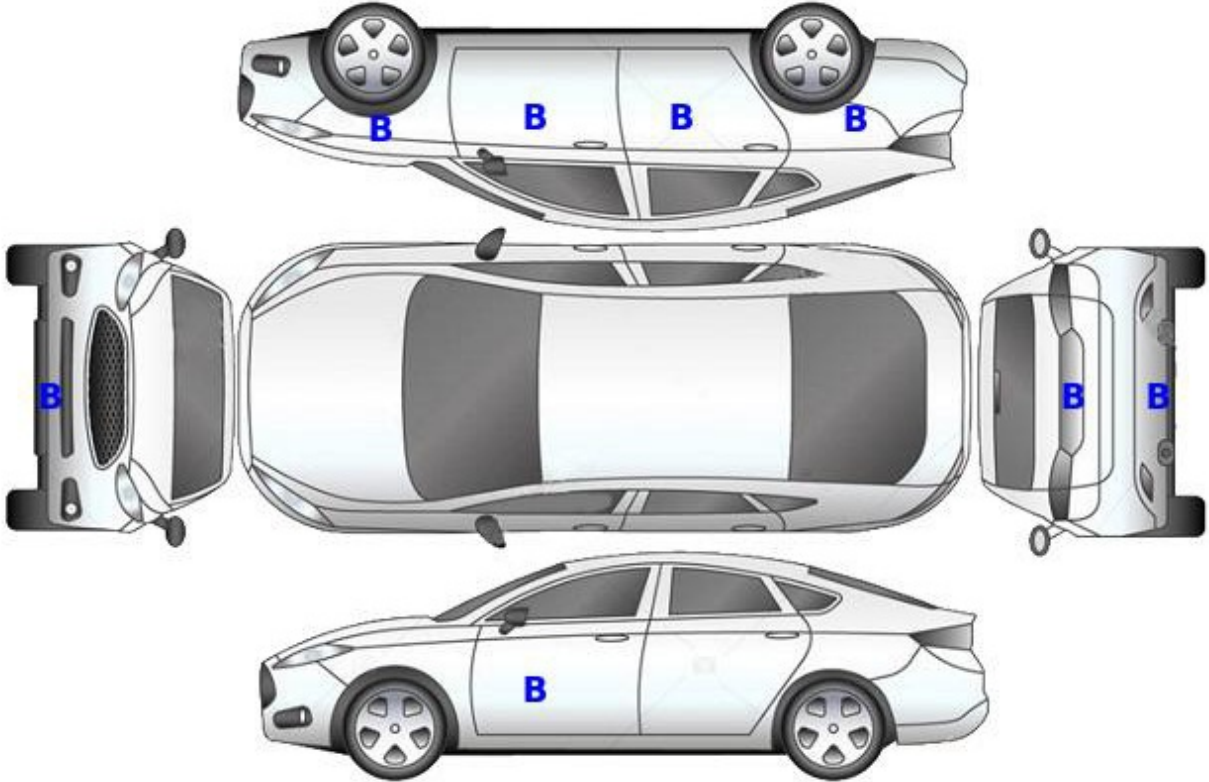

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizik var.
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	58	60	2
2. Aks	50	49	1

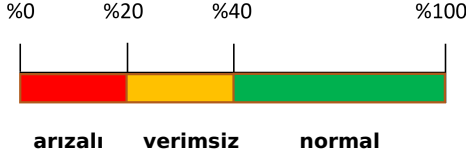

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	429	443	3
2. Aks	339	328	3
El Freni	288	252	12

Verimlilik

85

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	97W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	97W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	97W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	97W	6 mm	Yazlık

Parça

Jant kapağı seti

Hasar

Çizik



Rapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 483 NM	Teker Torku 361,59 NM	Teker Gücü 126,7 KW	Test Hızı 93 km/h
Ruhsat Verisi Güç 143 KW	Test Sonucu Güç 134 KW	Kayıp Güç 47,21 KW	Performans % 93,71

RPM (Devir/dk) Grafiği

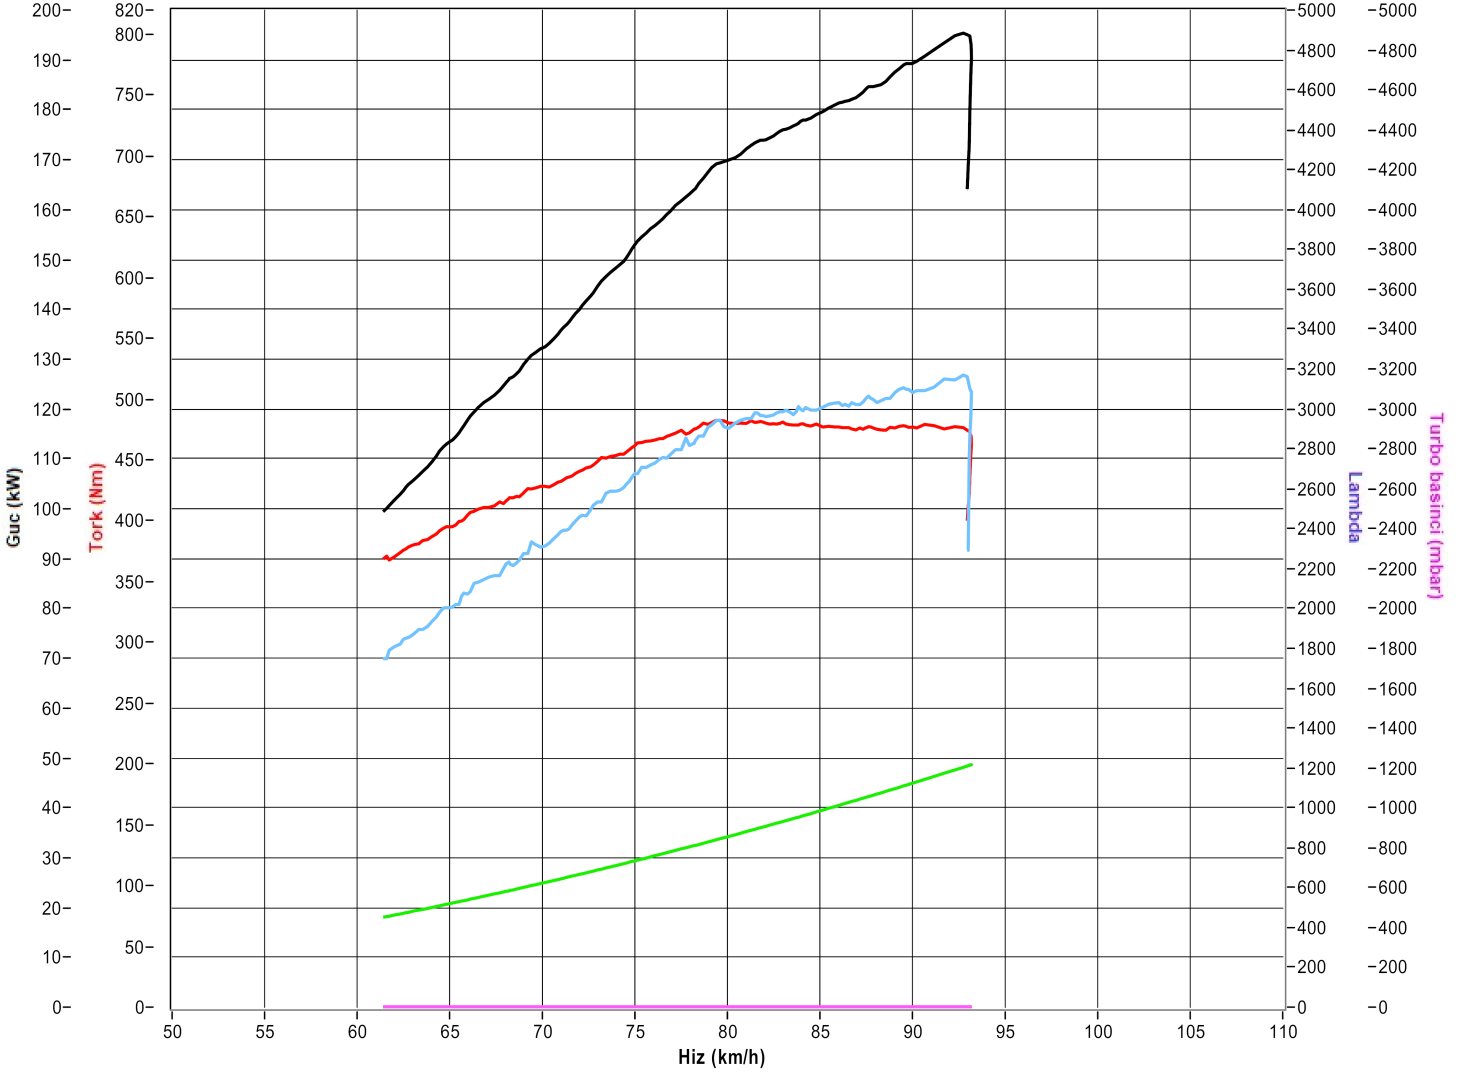



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SOLUTIONS

12.08.2021

Araç: Mercedes E 220 d 2.016V CDI (213) 4x4

Motor kodu: 654.920

Üretim yılı: 16-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34BIE523

VIN: WDD2130051A473243 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 12.08.2021 12:18:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel motor 0

Motor SCR: Egzoz gazı redüksiyon O*

Motor FSCU yakıt pompası 0

Motor PTCU: Güç aktarma organları O*

ABS ESP/EFB OBD O*

Hava yastığı SRS hava yastığı kumanda ünitesi O*

Hava yastığı RevGUS VL ön sol geri gelebilen kemer
to... O*

Hava yastığı RevGUS VR ön sağ geri gelebilen kemer
t... O*

AIC sistemi KLA Klima O*

Güvenlik ABA: Aktif fren asistanı O*

Konfor KI (Komb_i_instrument): Gösterge panosu O*

Konfor SAM ön: Ön merkezi elektrik kumanda ü.. O*

Konfor SAM arka araç elektrik sistemi kumanda... O

*

Konfor TPAD: Touchpad O*

Konfor PSD: Panoramik tavan O*

Konfor SG-SW—L sol far kumanda ünitesi 0

Konfor SG-SW—R sağ far kumanda ünitesi 0

Konfor AML ortam aydınlatması O*

Konfor ESE sürücü koltuğu ayarı O

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor ESE yolcu koltuğu ayarı

Konfor PARK: Park asistanı D*

Konfor TSG VL sol kapı kumanda ünitesi D*

Konfor TSG VR ön sağ kapı kumanda ünitesi D*

Konfor TSG HL arka sol kapı kumanda ünitesi D*

Konfor TSG HR arka sağ kapı kumanda ünitesi D*

Konfor DBE dijital OBD D*

Konfor EZS dijital OBD D*

Konfor MRM direksiyon sütunu kumanda ünitesi

Konfor KG anahtarsız giriş D*

Şanzıman Şanzıman

Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon

SesNideo Audio/Comand

SesNideo Telematik H ERM ES

SesNideo ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko.

..

SesNideo ZAN OBD

Lastik basıncı kontrolü RDK OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

**D-Expert****TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43**Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.01.2021	Hayır	Carpma	Hayır	0	
08.06.2020	Hayır	Carpma	Hayır	0	
20.05.2020	Hayır	Çarpisma	Hayır	413	TL
23.10.2019	Hayır	Çarpisma	Hayır	0	
25.09.2019	Hayır	Çarpisma	Hayır	0	
20.06.2019	Hayır	KTT-Carpma	Hayır	0	
09.12.2018	Hayır	Çarpma	Hayır	4209.98	TL



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43

Araç Resimleri



Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezik çizik var. Sol ön paspas deforme.

Diđer notlar;

Aracın altı kapalı olduğundan tam kontrol yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.08.2021 12:43
Rapor No: 34-05-1027339
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:07

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2021 12:43

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası