



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Rapor No: 34-04-1121347  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:56

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 15:44

# Full Plus Ekspertiz



## 34BTG181

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Rapor No: 34-04-1121347  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:56

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 15:44

## Araç Bilgileri

Plaka	34BTG181	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	108744	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ3CZJE235294	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Volkswagen
Rengi	SİYAH	Model	Passat
Sonraki Muayene Tar.	2023-07-03	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

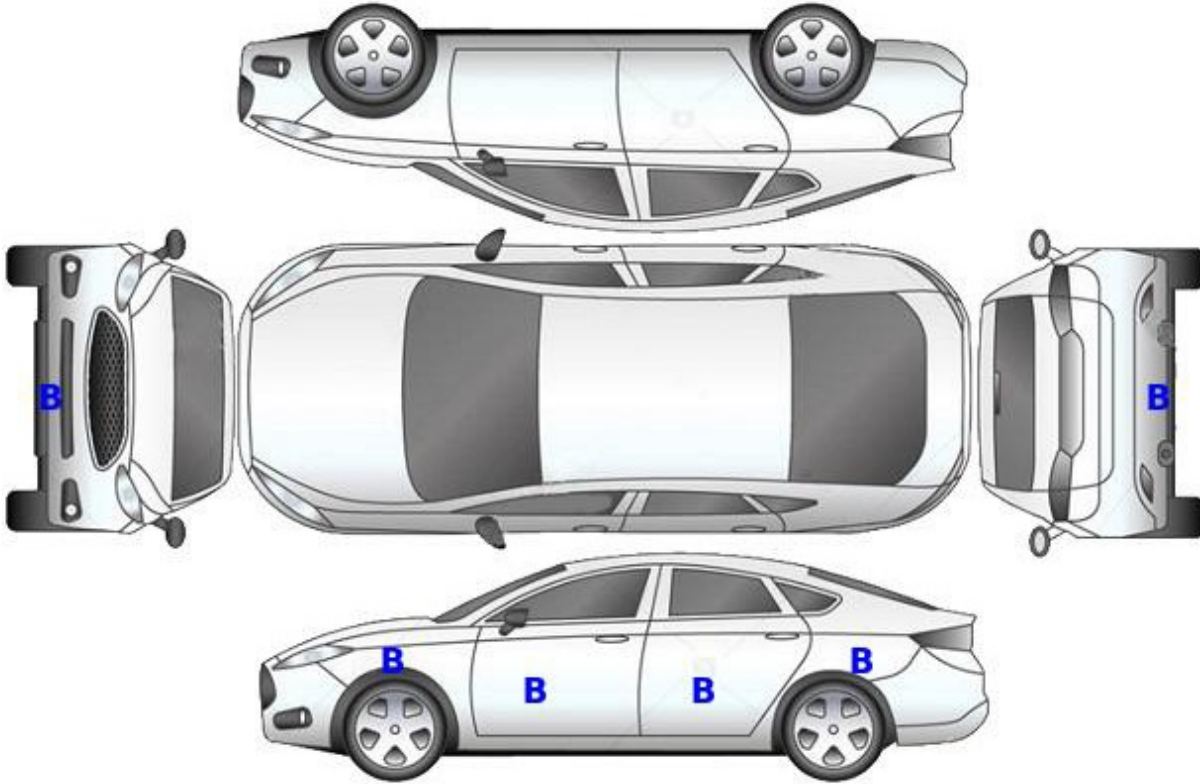

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Rapor No: 34-04-1121347  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:56

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 15:44

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Rapor No: 34-04-1121347  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:56

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 15:44


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.6 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	67	5
2. Aks	63	62	1

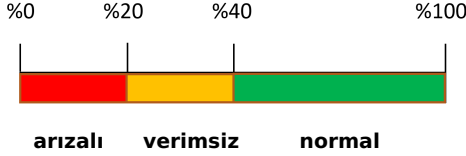

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	346	389	11
2. Aks	175	216	19
El Freni	63	80	21

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	98V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	225/50/17	98V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	225/50/17	98V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	225/50/17	98V	6 mm	4 Mevsim



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Rapor No: 34-04-1121347  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 18.11.2022 14:56

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkıř Tarihi: 18.11.2022 15:44

## Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 177 NM	Teker Torku 110,77 NM	Teker Gücü 37,2 KW	Test Hızı 107 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 71,3 KW	Kayıp Güç 26,26 KW	Performans % 81,02

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

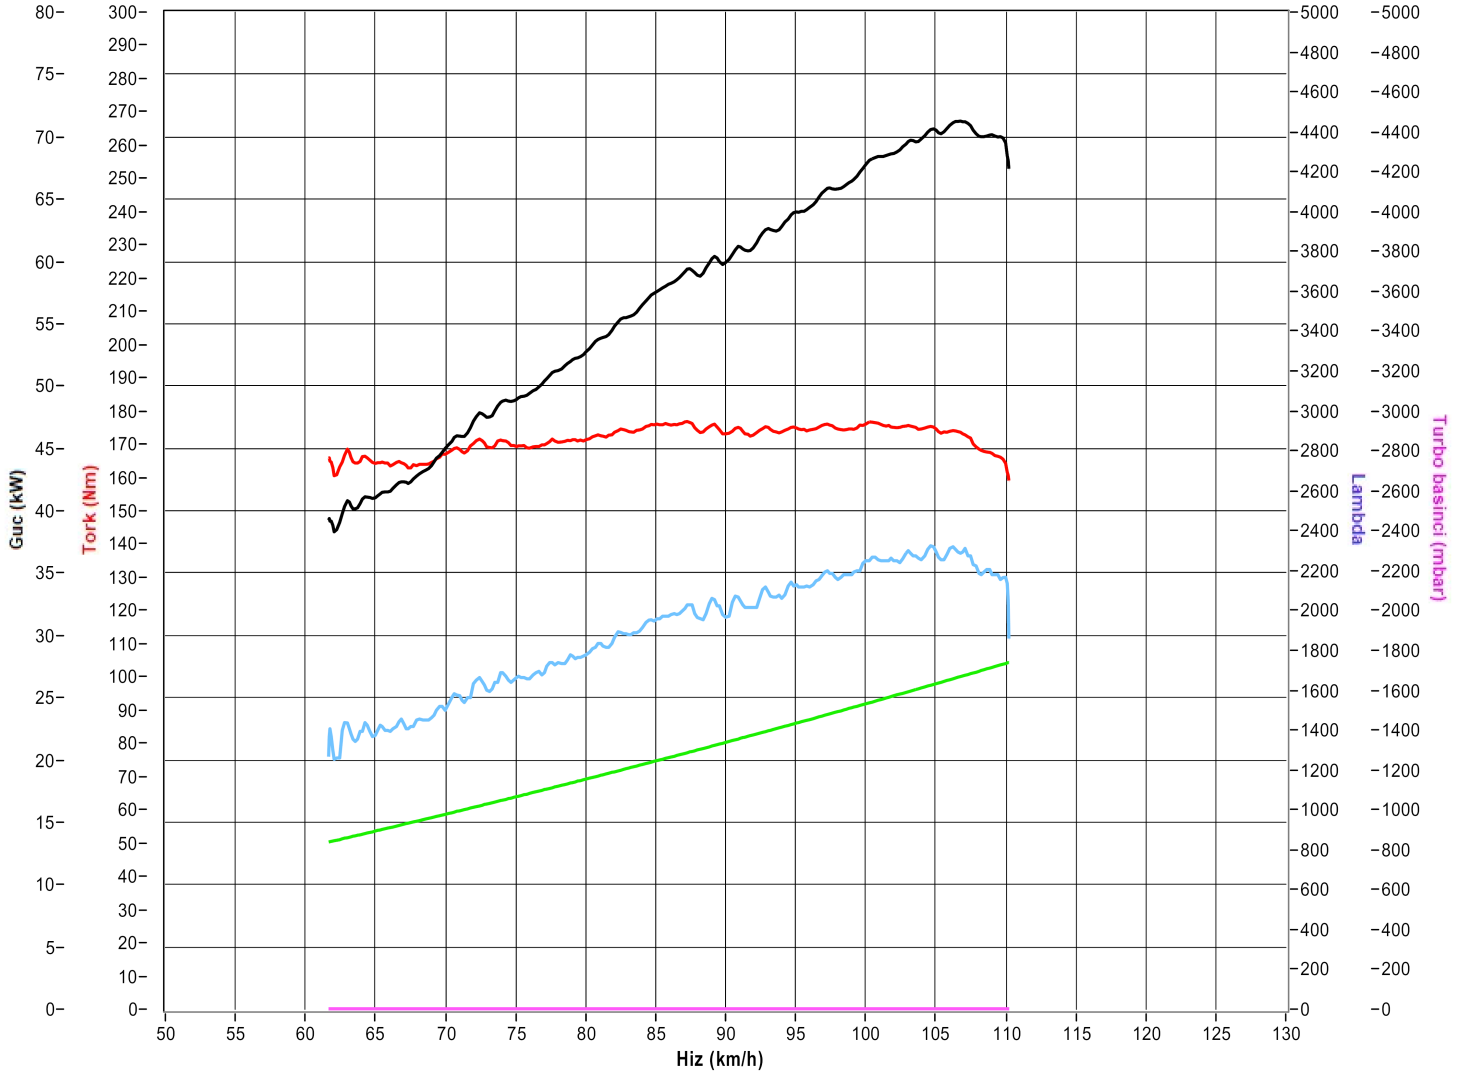



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık  
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Rapor No: 34-04-1121347  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 18.11.2022 14:56

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkıř Tarihi: 18.11.2022 15:44

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN  
SOLUTIONS

18.11.2022

Araç: Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion

Motor kodu: DCXA

Üretim yılı: 14-18

Kilometre durumu108744 (kumanda ünitesinden okunan

)

Lisans numarası: 34BTG181

VIN: WVWZZZ3CZJE235294 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 18.11.2022 15:11:16/Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniđi I 0

ABS Fren elektroniđi 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor ř\_ürücü kapısı elektronik 0

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

řanzıman řanzıman elektroniđi 0

Hırsızlık koruması Eriřim ve start sistemi arayüzü

0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniđi 4

Hata kodu 513: \_\_ \_\_

YUKSEK SES HOPARLORU ARKA SAĐ

>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu 518: \_\_ \_\_

YUKSEK SES HOPARLORU ON SAĐ

>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu 523: \_\_ \_\_

YUKSEK SES HOPARLORU ON SOL

>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu 528: \_\_ \_\_

YUKSEK SES HOPARLORU ARKA SOL

>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Rapor No: 34-04-1121347  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:56

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 15:44

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.11.2020		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
15.10.2019		ERP-Carpma	Hayır	750	TL
20.08.2019		Carpma	Hayır	5239.23	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kcbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Rapor No: 34-04-1121347  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Ara Giriř Tarihi: 18.11.2022 14:56

Sayfa: 8/9  
Ara ıkıř Tarihi: 18.11.2022 15:44

## Ara Resimleri



## Diđer

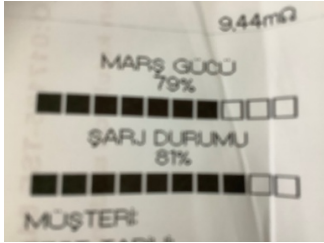

Elektrik donanımı/Pano, Ak >  
Test Sonucu

### Para Grubu

řanzıman  
Motor kaputu

### Para ve Hasar

Vites topuzu - Deforme Olmuř  
Motor kaputu - Rtř

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapađı sol n kapı sol arka kapı civatalarında iřlem var. Tavanda ve bagaj kapađında noktasal boyasız onarım yapılmıř. Sol n ve arka kapı i diř boyalı. Ara genel mikron deđeri 180 - 210 sađ n kapı mikron deđeri 90 - 120 arasındadır.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.11.2022 15:44 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-04-1121347 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 15:44  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası