



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 11:42
Rapor No: 34-04-1039107
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:47

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 11:42

Full Plus Ekspertiz



34BFT220

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 11:42
Rapor No: 34-04-1039107
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:47

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 11:42

Araç Bilgileri

Plaka	34BFT220	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	115936	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VZT6GF6J1059003	Motor Gücü	100 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Insignia
Sonraki Muayene Tar.	2022-10-15	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

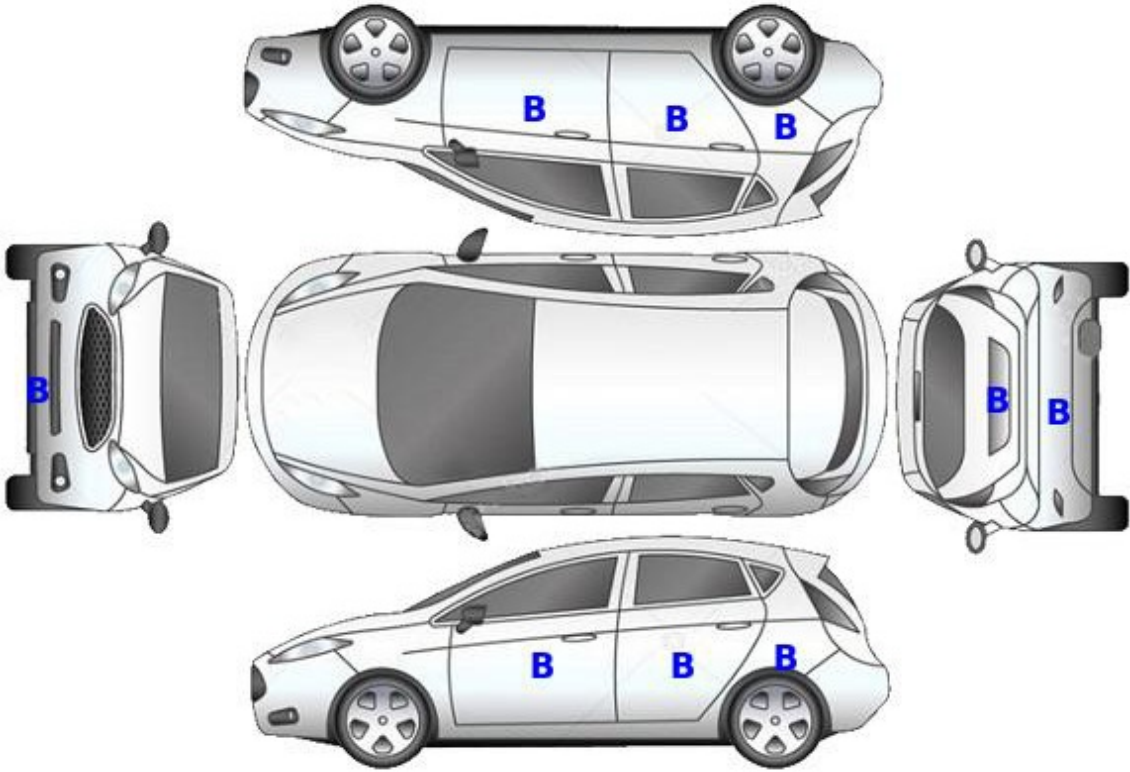

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 11:42
Rapor No: 34-04-1039107
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:47

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 11:42

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 11:42
Rapor No: 34-04-1039107
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:47

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 11:42

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	75	4
2. Aks	66	62	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	324	349	7
2. Aks	175	218	20
El Freni	179	199	10

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/28	100W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/18	100W	6 mm	Yazlık

Parça

Jant kapağı seti

Hasar

Çizik



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 11:42
Rapor No: 34-04-1039107
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:47

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 11:42

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 298 NM	Teker Torku 215,2 NM	Teker Gücü 67 KW	Test Hızı 110 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 104,5 KW	Kayıp Güç 26,01 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği

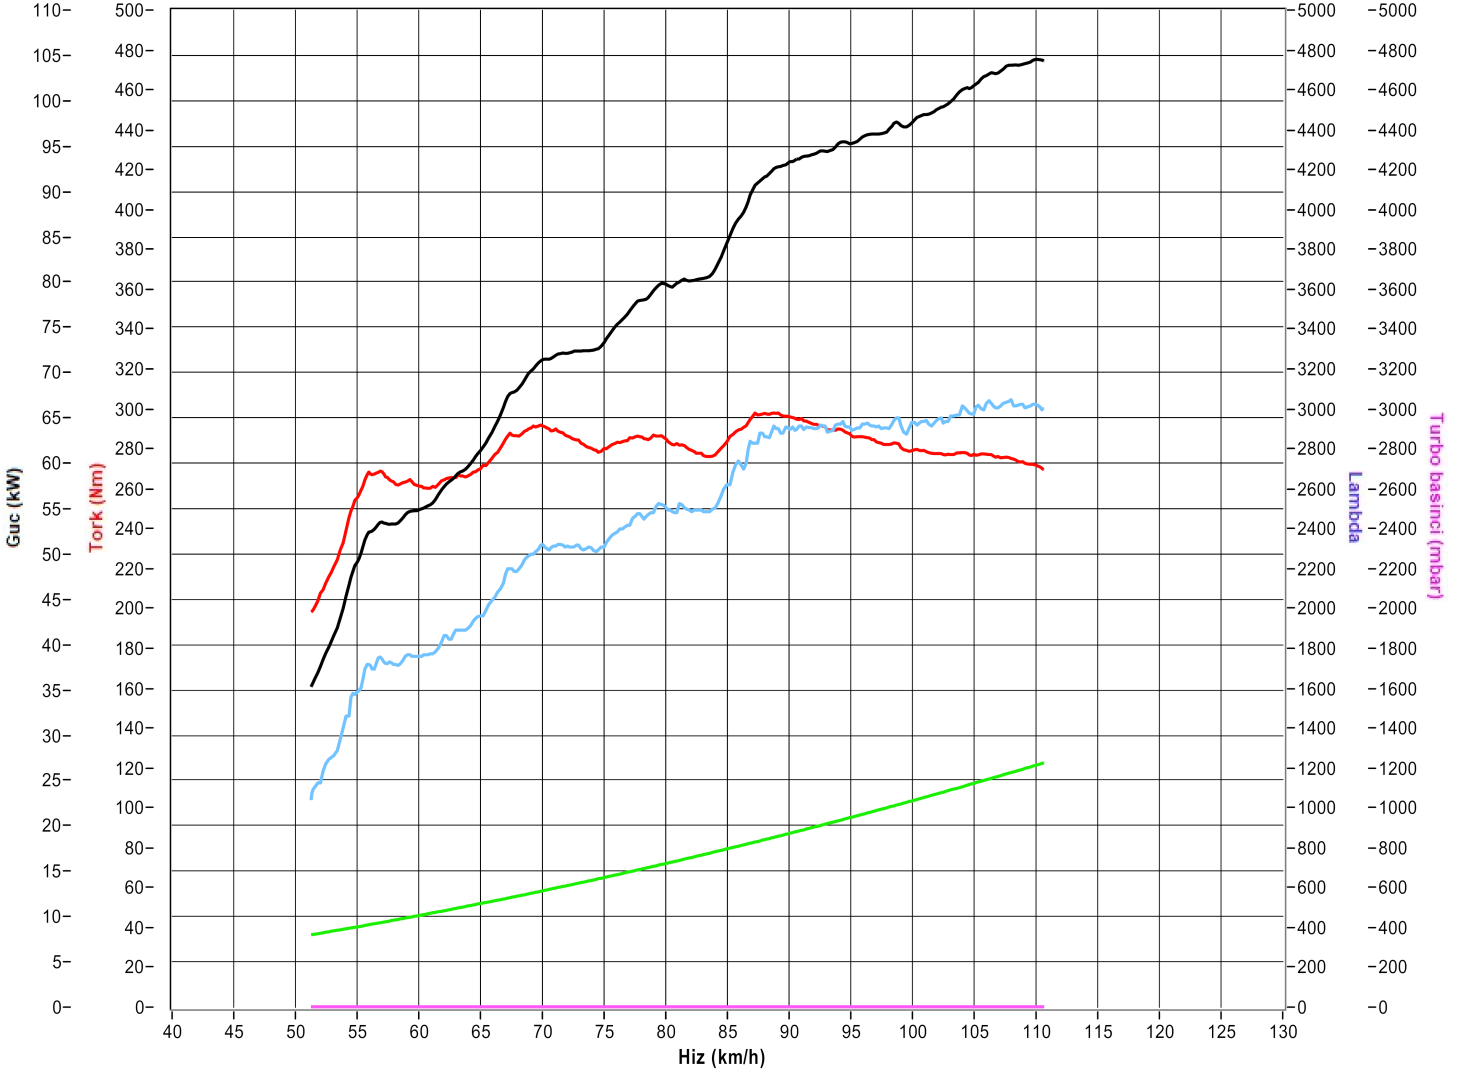



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 11:42
Rapor No: 34-04-1039107
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:47

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 11:42

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

06.11.2021
Araç: Opel/VauxhallInsignia—B 1.616V CDTI Grand Sp
ort
Motor kodu: B 16 DTH (LVL)
Üretim yılı: 17-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BFT220
VIN: WOVZT6GF6J1059003 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 06.11.2021 11:09:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0
ABS ABS/ESP 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0
AIC sistemi Klima sistemi kontrol ünitesi 0

Konfor Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0
Konfor Gerilim stabilizatör 0

Konfor Ön kamera sistemi 0
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 0
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Direksiyon kilidi 0
Konfor Park desteği 1

Hata kodu BO959:
Arka sol merkez park yardım sensörü
>HATALI FONKSİYON

Konfor Far 0

Konfor ANAHTARSIZ ERIŞİM SİSTEMİ 0
Konfor EOCM Aktif sürücü emniyeti kumanda ün... 0

Şanzıman Otomatik şanzıman O*

Direksiyon Servo direksiyon 0
SesNideo RADYO 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.08.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	18385.09	TL
04.05.2019		Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 11:42
Rapor No: 34-04-1039107
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:47

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 11:42

Araç Resimleri



Diğer

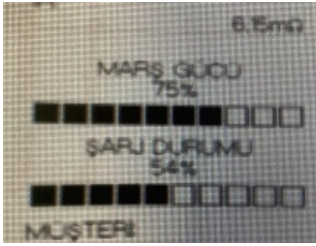

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Arka bölüm	Arka sac/panel - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Döşemeler/Kapaklar	Tavan döşemesi - Delinmiş
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Ezik
Arka bölüm	Arka sac/panel - Standart Dışı Onarım
Döşemeler/Kapaklar	A-direk iç kaplaması, sağ - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön tampon sol sis çerçevesi nikelajı çatlak. Sol çamurlukta 4cm çapında boyasız onarım var. Bagaj kapağı içi lokal boyalı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 11:42
Rapor No: 34-04-1039107
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:47

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 11:42

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiğı gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeğı yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası