



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58

Full Plus Ekspertiz



34GC0192

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58

Araç Bilgileri

Motor Gücü	90 kw	Kapı Sayısı	4 Kapı
Şanzıman Tipi	Otomatik	Plaka	34GC0192
Model Yılı	2011	Motor Hacmi	1390cc
Yakıt Cinsi	Benzin	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİC LTD ŞTİ
Sonraki Muayene Tar.	2022-09-14	KM	119580
Araç Tipi	Sedan	Rengi	GRİ REFLEKS GÜMÜŞ
Marka	Volkswagen	Şase	WVWZZZ3CZBP311609
Model	Passat		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

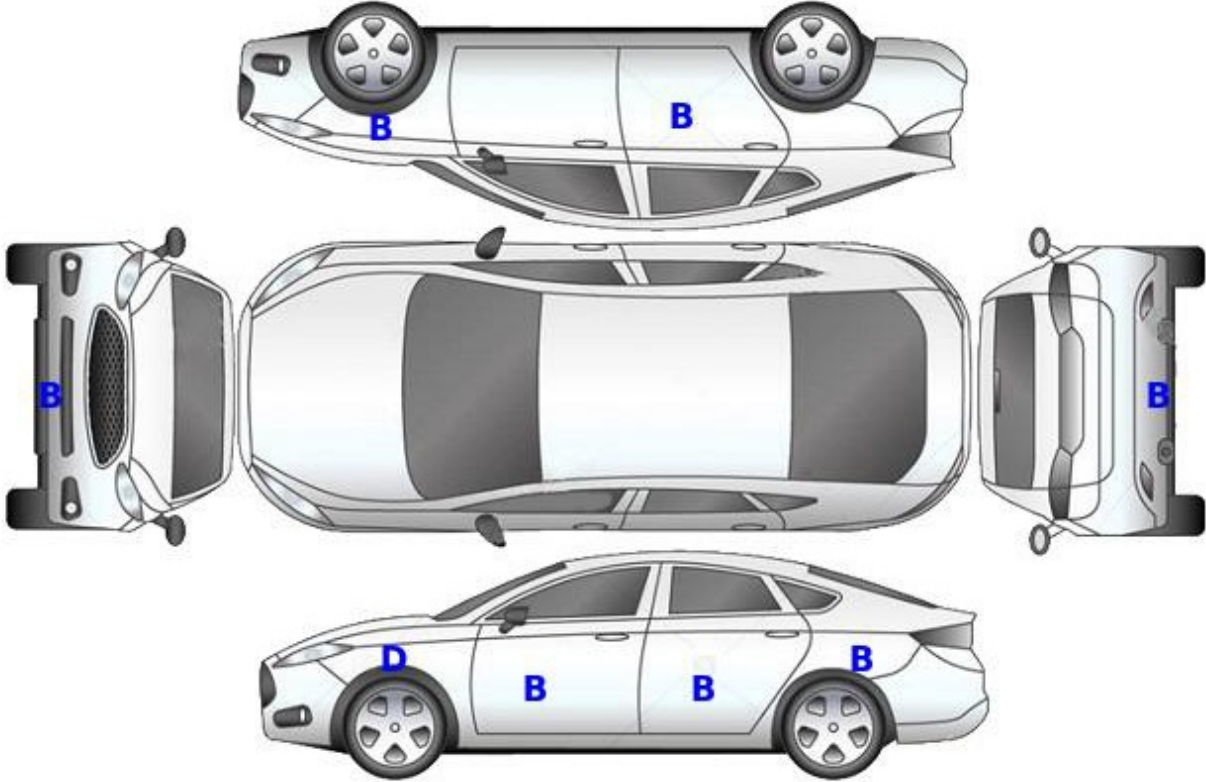

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	
Araç Koltukları	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	
Araç İç Donanımı	BAKIM GEREKLİ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	61	1
2. Aks	66	64	2

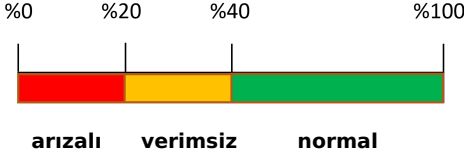

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	325	289	11
2. Aks	227	220	3
El Freni	99	116	15

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/17	2354517	5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/45/17	97W	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/17	2354517	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/45/17	2354517	5 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 239 NM	Teker Torku 174,68 NM	Teker Gücü 57 KW	Test Hızı 112 km/h
Ruhsat Verisi Güç 90 KW	Test Sonucu Güç 87,3 KW	Kayıp Güç 20,7 KW	Performans % 97,00

RPM (Devir/dk) Grafiği

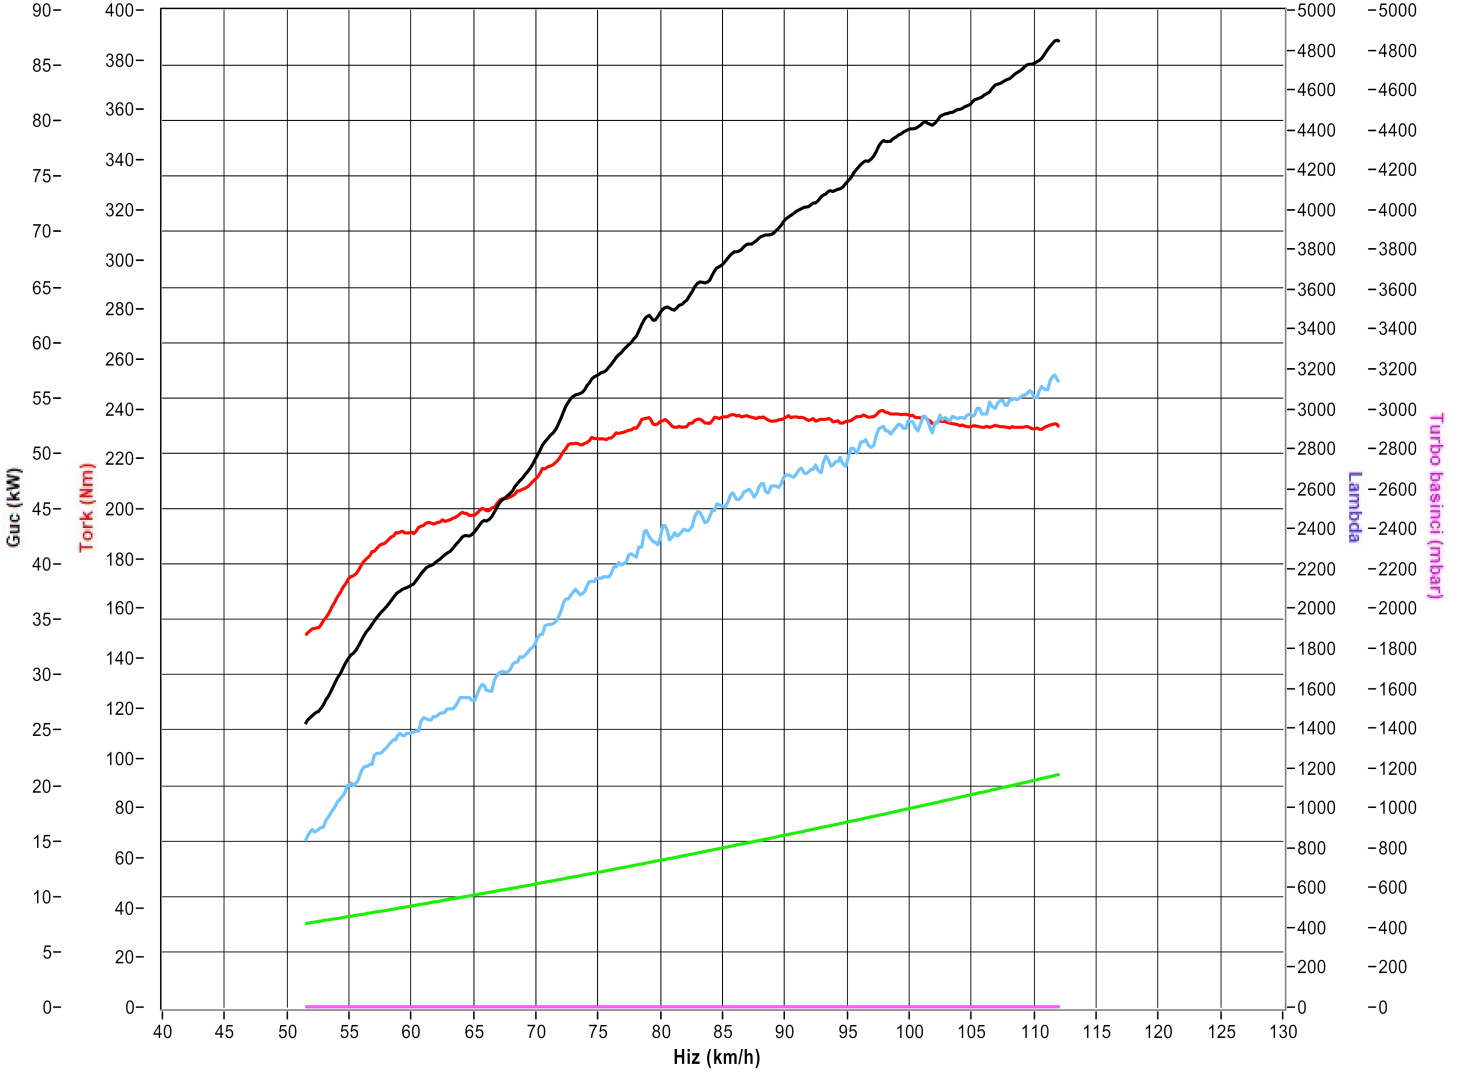



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

01.02.2021
Araç: Volkswagen Passat 1.4i 16V TSI BlueMotion
Motor kodu: CAXA
Üretim yılı: 07—14
Kilometre durumu119580 (kumanda ünitesinden okunan
)
Lisans numarası: 34GC0192
VIN: WVVZZZBCZBP311609 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 01 .02.2021 10:22:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 4

Hata kodu 11913:

—
ÇALIŞTIR-DURDUR SİSTEMİ
>Çalıştırma prosedürü çok uzun

Hata kodu 5528:
MOTOR E_C_U'SU KİLİTLİ _ _ _ _ _
>IMMOBİLİZERDEN HATALI SINYAL GELİYOR YA DA HIÇ Sİ
NYAL GELMİYOR

Hata kodu 18118:
YAKIT KARIŞIMI
>HATALI KOMBİNASYON

Hata kodu 4044:

—
SİKİŞTİRMA BASINCI REGULASYONU
>KONTROL ARALIĞININ ALTINDA KALIN DI

ABS Fren elektroniği 0
ABS El freni 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 2

Hata kodu 9479185:
Hava kalite sensörü sinyal kablosu
VARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 9479189:
Hava kalite sensörü sinyal kablosu
VARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Merkezi konfor modülü 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 3

Hata kodu 1496:
SİS FARI SOL LAM BASI
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

>HATALI FO N KŞİYO N

Hata kodu 1500:

SİS FARI SAĞ LAMBASI
>HATALI FONKSİYON

Hata kodu 2746:
GUNDUZ SURUŞ LAMBALARI
>HATALI FONKSİYON

Konfor Araç elektrik sistemi 2 0
Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Park asistanı 2 0

Konfor S_ürücü kapısı elektronik 0
Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0
Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 1

Hata kodu 470:
VERİ YOLU
>SİSTEM, TEK TELLİ ÇALIŞMADA

Konfor Akü kontrolü 0
Şanzıman Şanzıman_elektroniği 0
Hırsızlık koruması MOTOR KILIDI 1

Hata kodu 1176:
ANAHTAR
>ANAHTAR ARIZASI

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0
SesNideo Radyo ayarlayıcı 1

Hata kodu 875:
SAĞ ON TWEETER HOPARLORU _ _ _
- R22
>HATALI FONKSİYON
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.05.2018	Evet	ERP-Çarpisma	Hayır	629	TL
03.01.2018	Evet	ERP-Çarpisma	Hayır	3469.13	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tavan	Tavan, sol kenar - Boyalı
Tavan	Tavan - Boyası Atmış
Farlar	Far, sol - Çizik
Taban	Taban halısı - Yanık Deliği
Döşemeler/Kapaklar	Tavan döşemesi - Yanık Deliği

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde noktasal ezikler ve çizikler mevcut. Araçta dolu onarım işlemi var . Kalirüfer peteği kırık. Arka koltuk sol kilit açma kolu kırık. Aracın altında sürtünmeye bağlı defermasyon mevcuttur.Aracın alt sol koruyucu sökülüş yok. Sol kapı direk bakalitleri ezik var.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 29.04.2021 14:58
Rapor No: 34-05-2013268
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:55

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2021 14:58

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası