



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.10.2021 16:39  
Rapor No: 34-04-1036646  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:22

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2021 16:39

# Full Plus Ekspertiz



## 01ND809

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.10.2021 16:39  
Rapor No: 34-04-1036646  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:22

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2021 16:39

## Araç Bilgileri

Plaka	01ND809	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	115609	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA5A1105FGF18354	Motor Gücü	125 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1592cc
Rengi	BEYAZ METALİK	Model	5 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2022-09-28	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

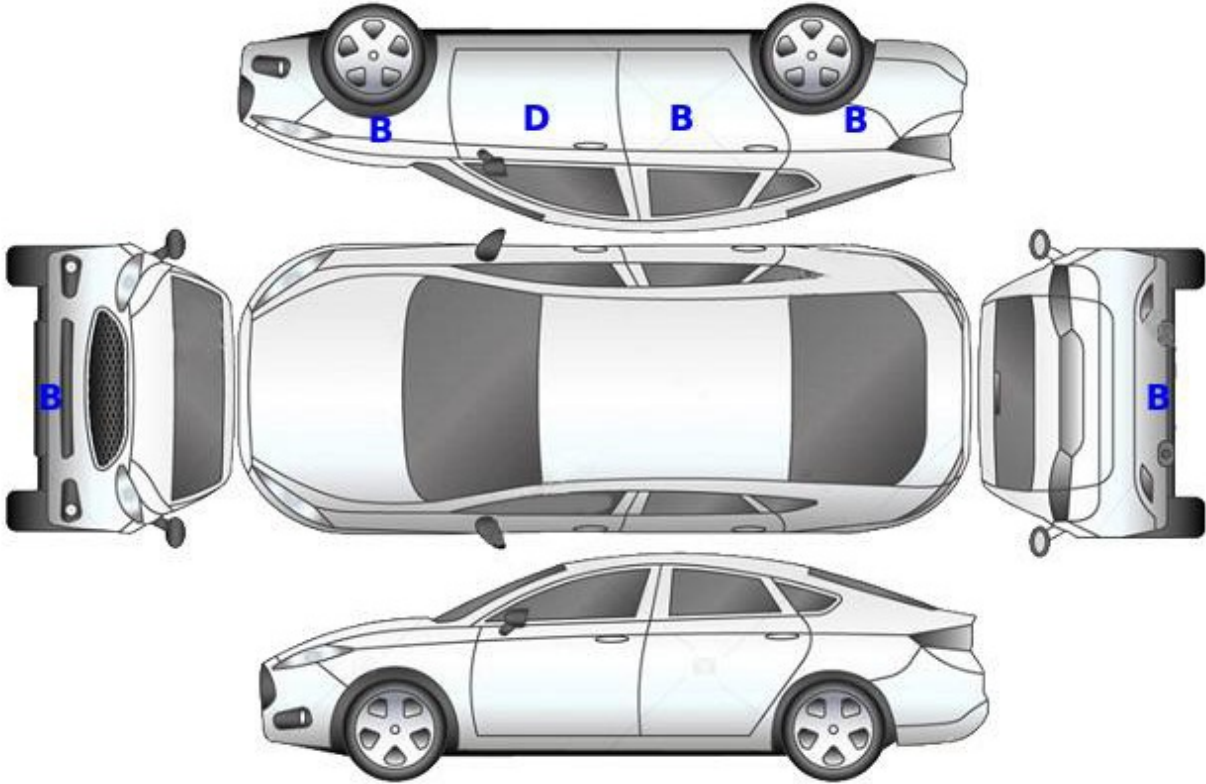

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBULRapor Tarihi: 20.10.2021 16:39  
Rapor No: 34-04-1036646  
Mersis No: 0005114804300001Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:22Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2021 16:39**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		Sol ön koltuk ufak yanık izi.
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt Bakalitlerde Deformasyon ve kırık var
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.10.2021 16:39  
Rapor No: 34-04-1036646  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:22

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2021 16:39


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	59	2
2. Aks	66	66	0

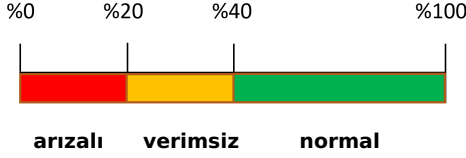

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	288	311	8
2. Aks	245	289	15
El Freni	192	241	20

### Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	97V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/17	97V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/17	97V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/17	97V	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.10.2021 16:39  
Rapor No: 34-04-1036646  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:22

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2021 16:39

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 221 NM	Teker Torku 152,61 NM	Teker Gücü 84 KW	Test Hızı 108 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 121,5 KW	Kayıp Güç 24,14 KW	Performans % 97,20

## RPM (Devir/dk) Grafiği

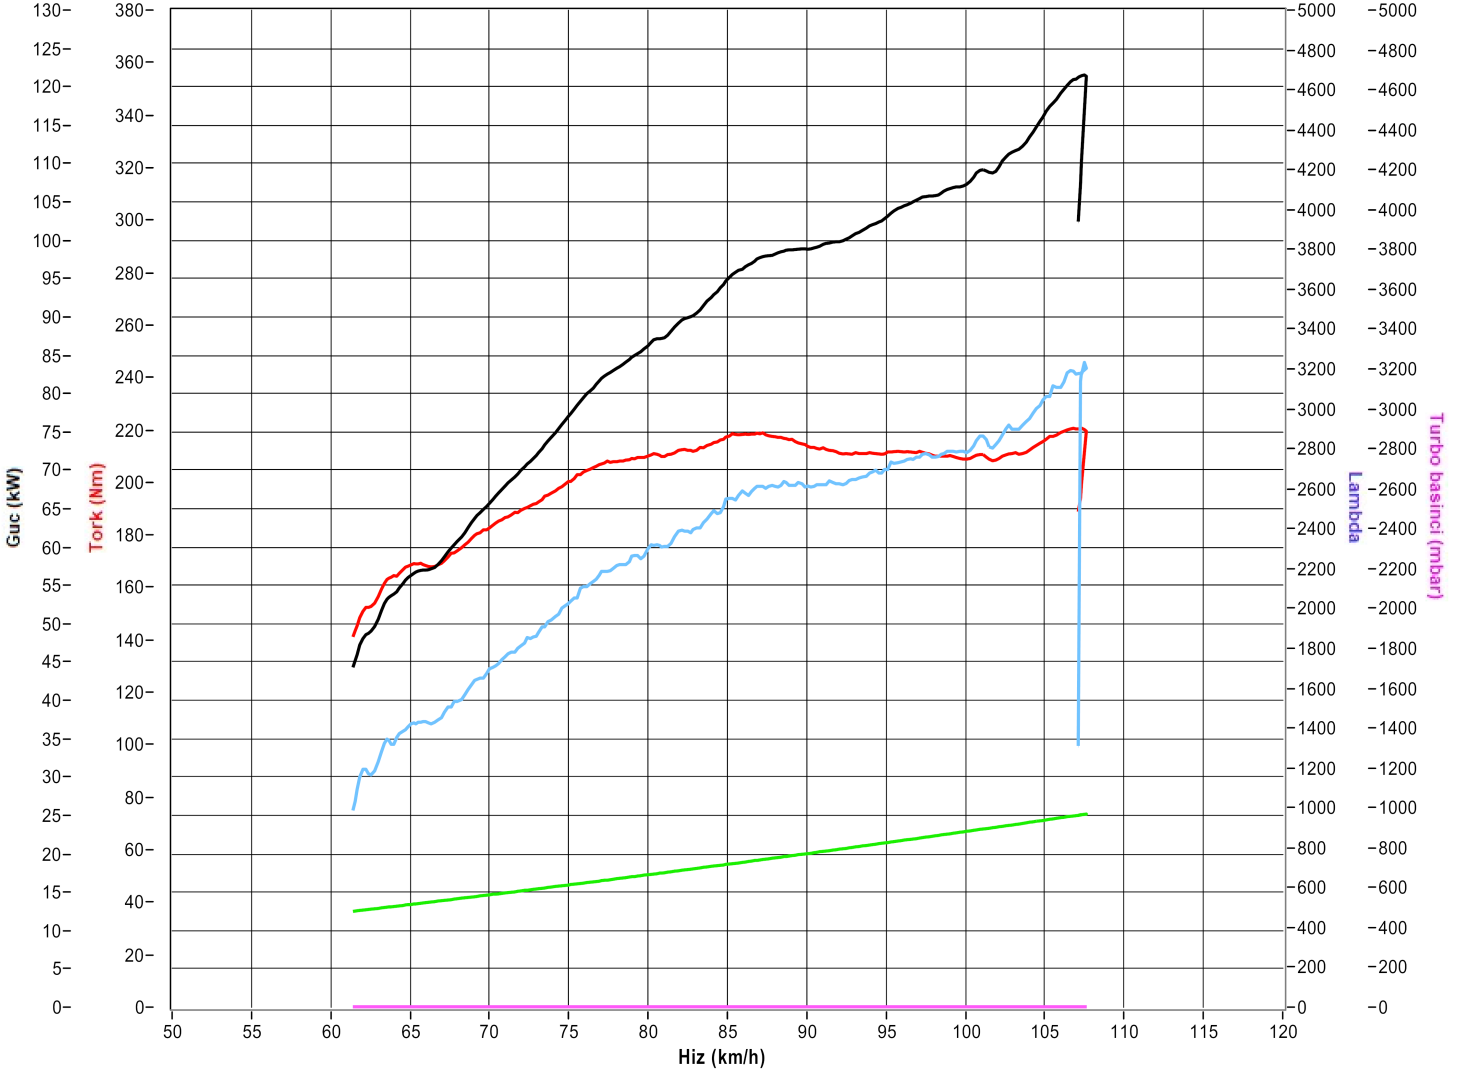



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.10.2021 16:39  
Rapor No: 34-04-1036646  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:22

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2021 16:39

## OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

20.10.2021  
Araç: BMW 520i F10  
Motor kodu: N20 816 A  
Üretim yılı: 13-17  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 01ND809  
VIN: WBA5A1105FGF18354 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 20.10.2021 15:56:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
Motor DME Motor kumanda ünitesi 0  
Motor EKPS Yakıt pompası kumanda ünitesi 0  
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0  
ABS EMF Park freni kumanda ünitesi 0  
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0  
Konfor ICM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ü.. 0  
Konfor FRM Ön araç elektrik sistemi kumanda ü.. 0  
Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0  
Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor SZL Direksiyon sütunu anahtarlama ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0  
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0

Konfor PDC Park asistanı 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0  
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi 0  
Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü  
0  
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo CIC Bilgi-eğlence kumanda ünitesi 0

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0  
Lastik basıncı kontrolü RDC lastik basıncı kontrol  
ü kumanda üni... 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WBA5A1105FGF18354 şase nolu ve 01ND809 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.10.2021 16:39  
Rapor No: 34-04-1036646  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:22

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2021 16:39

### Araç Resimleri



### Diğer

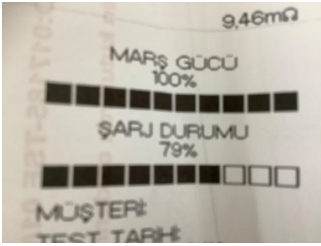

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Arka bölüm	Arka sac/panel - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Koltuklar, ön	Koltuk, sol ön - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş
Taban	Taban halısı - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

### Notlar

#### Hasarlar ile ilgili notlar;

Alt koruma bakalitlerinde kırık ve deformasyon var. Sağ ön çamurluk civatalarında işlem var.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.10.2021 16:39  
Rapor No: 34-04-1036646  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:22

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2021 16:39

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası