



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.09.2021 16:09  
Rapor No: 34-04-3030739  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:20

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2021 16:09

# Full Plus Ekspertiz



## 34AAF903

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.09.2021 16:09  
Rapor No: 34-04-3030739  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:20

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2021 16:09

## Araç Bilgileri

Plaka	34AAF903	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	91248	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	KMHCT41UGHU340128	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1582cc	Marka	Hyundai
Rengi	BEYAZ	Model	Accent Blue
Sonraki Muayene Tar.	2022-07-13	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

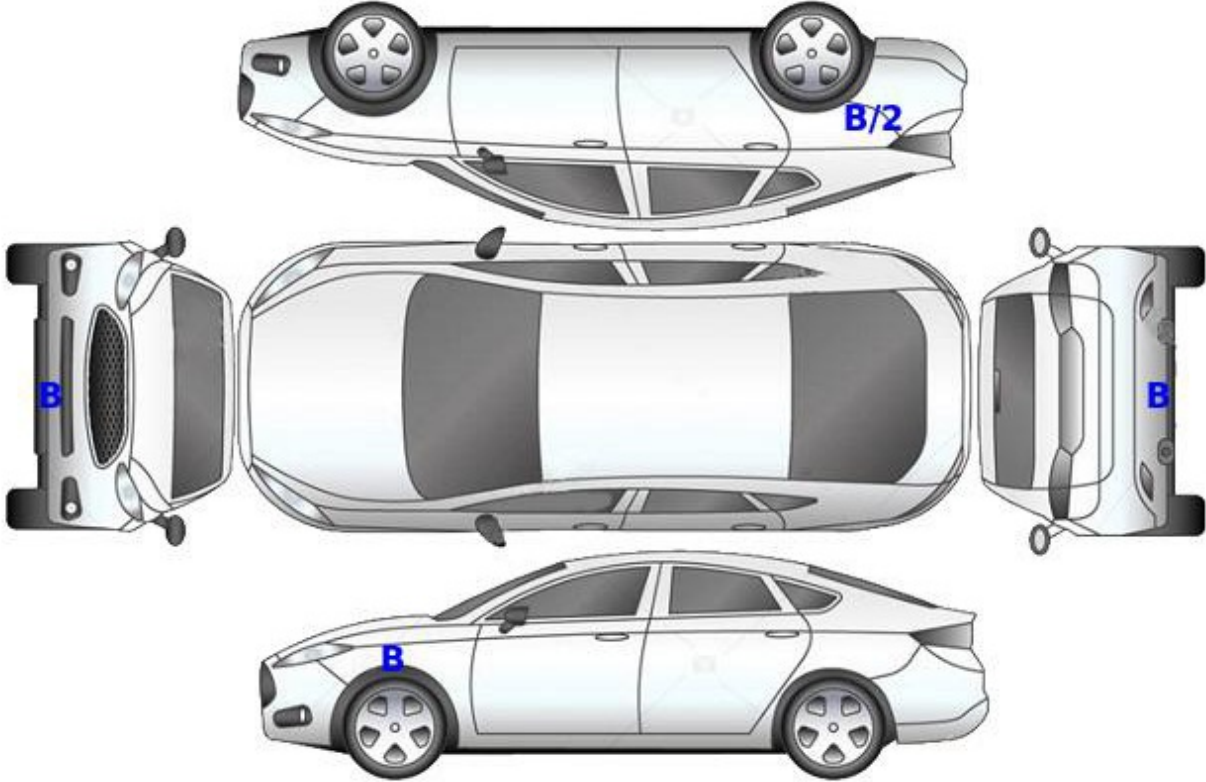

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.09.2021 16:09  
Rapor No: 34-04-3030739  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:20

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2021 16:09

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.09.2021 16:09  
Rapor No: 34-04-3030739  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:20

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2021 16:09

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-4.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	69	5
2. Aks	65	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	182	163	10
2. Aks	199	184	7
El Freni	170	132	22

### Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/50/16	88H	6 mm	Kışlık
Sol Arka	195/50/16	88H	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/50/16	88H	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/50/16	88H	6 mm	Kışlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.09.2021 16:09  
Rapor No: 34-04-3030739  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:20

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2021 16:09

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.09.2021 16:09  
Rapor No: 34-04-3030739  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:20

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2021 16:09

## OBD Genel Arıza Tarama

(&n; GUTMANN  
SOLUTIONS

09.09.2021  
Araç: Hyundai Elantra (MD) 1.6 16V CRDi  
Motor kodu: D 4 FB  
Üretim yılı: 13-15  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 34AAF903  
VIN: KMHCT41UGHU340128 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 09.09.2021 15:05:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0

ABS ABS anti blokaj sistemi (CAN 2008'den iti... 0

Direksiyon EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon  
0

Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontro  
l sistemi (CAN) 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.03.2018	Hayır	Çarpma	Hayır	1466.29	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.09.2021 16:09  
Rapor No: 34-04-3030739  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:20

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2021 16:09

## Araç Resimleri



## Diğer

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

SOL ÖN ÇAMURLUK AYAR İŞLEM. SAĞ ÖN ÇAMURLUK SOL ARKA KAPI SOL ARKA ÇAMURLUK BOYASIZ ONARIM VAR. TAVANDA DERİN ÇİZİK MEVCUT.

### Diğer notlar;

JANTLAR ÇİZİK DEFORME. TAVANDA DERİN ÇİZİK MEVCUT. ÖN TAMPON TAMİRLİ.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.09.2021 16:09  
Rapor No: 34-04-3030739  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:20

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2021 16:09

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta stepne yok.

Araçta lastik tamir seti yok.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası