



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160879  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:38

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.04.2023 13:13

# Full Plus Ekspertiz 4x4



## 35SN767

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160879  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:38

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.04.2023 13:13

## Araç Bilgileri

Plaka	35SN767	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	106679	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YV1LF68BCJ1337913	Motor Gücü	173 kw
Marka	Volvo	Motor Hacmi	1969cc
Rengi	GRİ	Model	XC90
Sonraki Muayene Tar.	2024-11-14	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

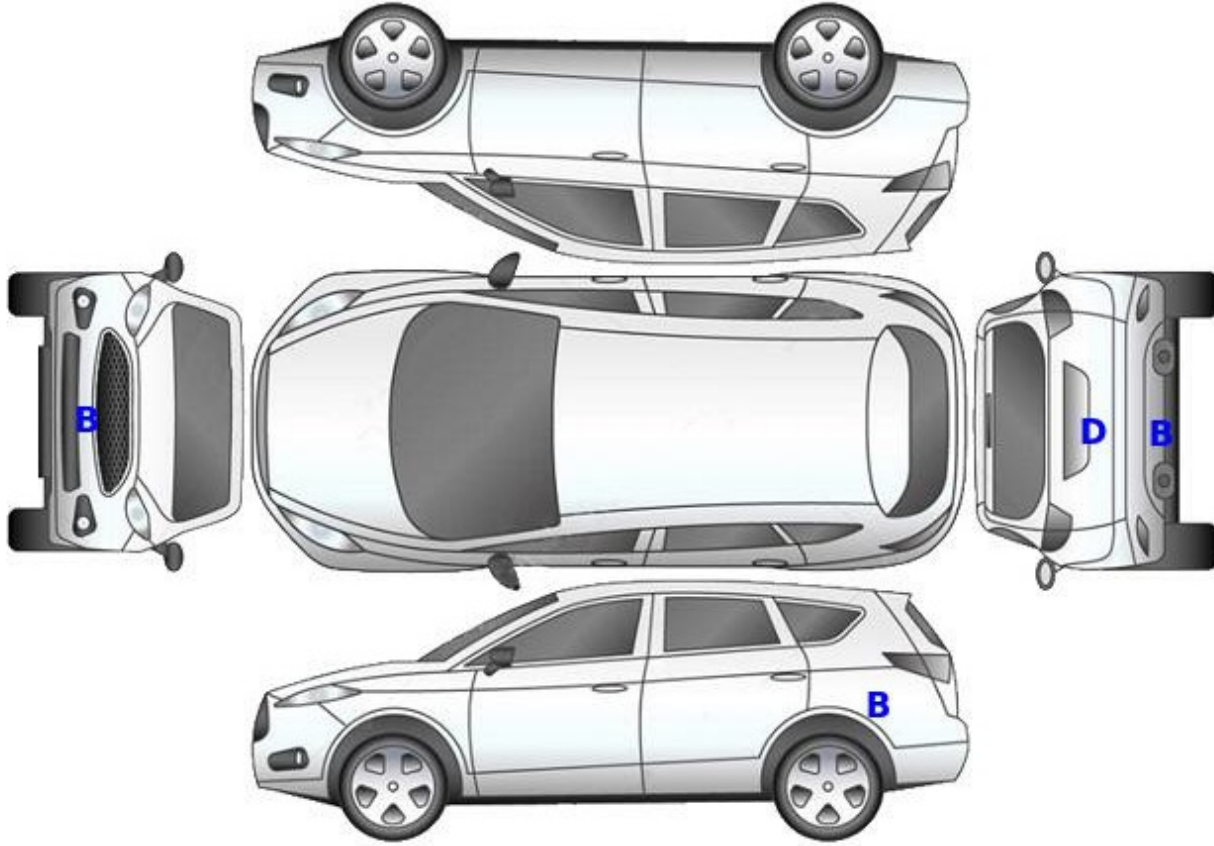

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160879  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:38

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.04.2023 13:13

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160879  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:38

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.04.2023 13:13


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	75	3
2. Aks	64	66	2

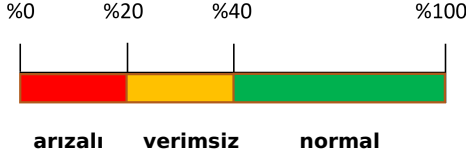

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	414	430	4
2. Aks	412	397	4
El Freni	175	206	15

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/45/20	110V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	275/45/20	110V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/45/20	110V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/45/20	110V	6 mm	Yazlık



Açe Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Küçükbakkalköy Mah. Kayıřdađı Cad.  
Flora İř Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160879  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriř Tarihi: 27.04.2023 12:38

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkıř Tarihi: 27.04.2023 13:13

## Dinamometre Ölçüm Deđerleri

Ölçülen Motor Torku 497 NM	Teker Torku 288,04 NM	Teker Gücü 98 KW	Test Hızı 102 km/h
Ruhsat Verisi Güç 173 KW	Test Sonucu Güç 174,8 KW	Kayıp Güç 57,57 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

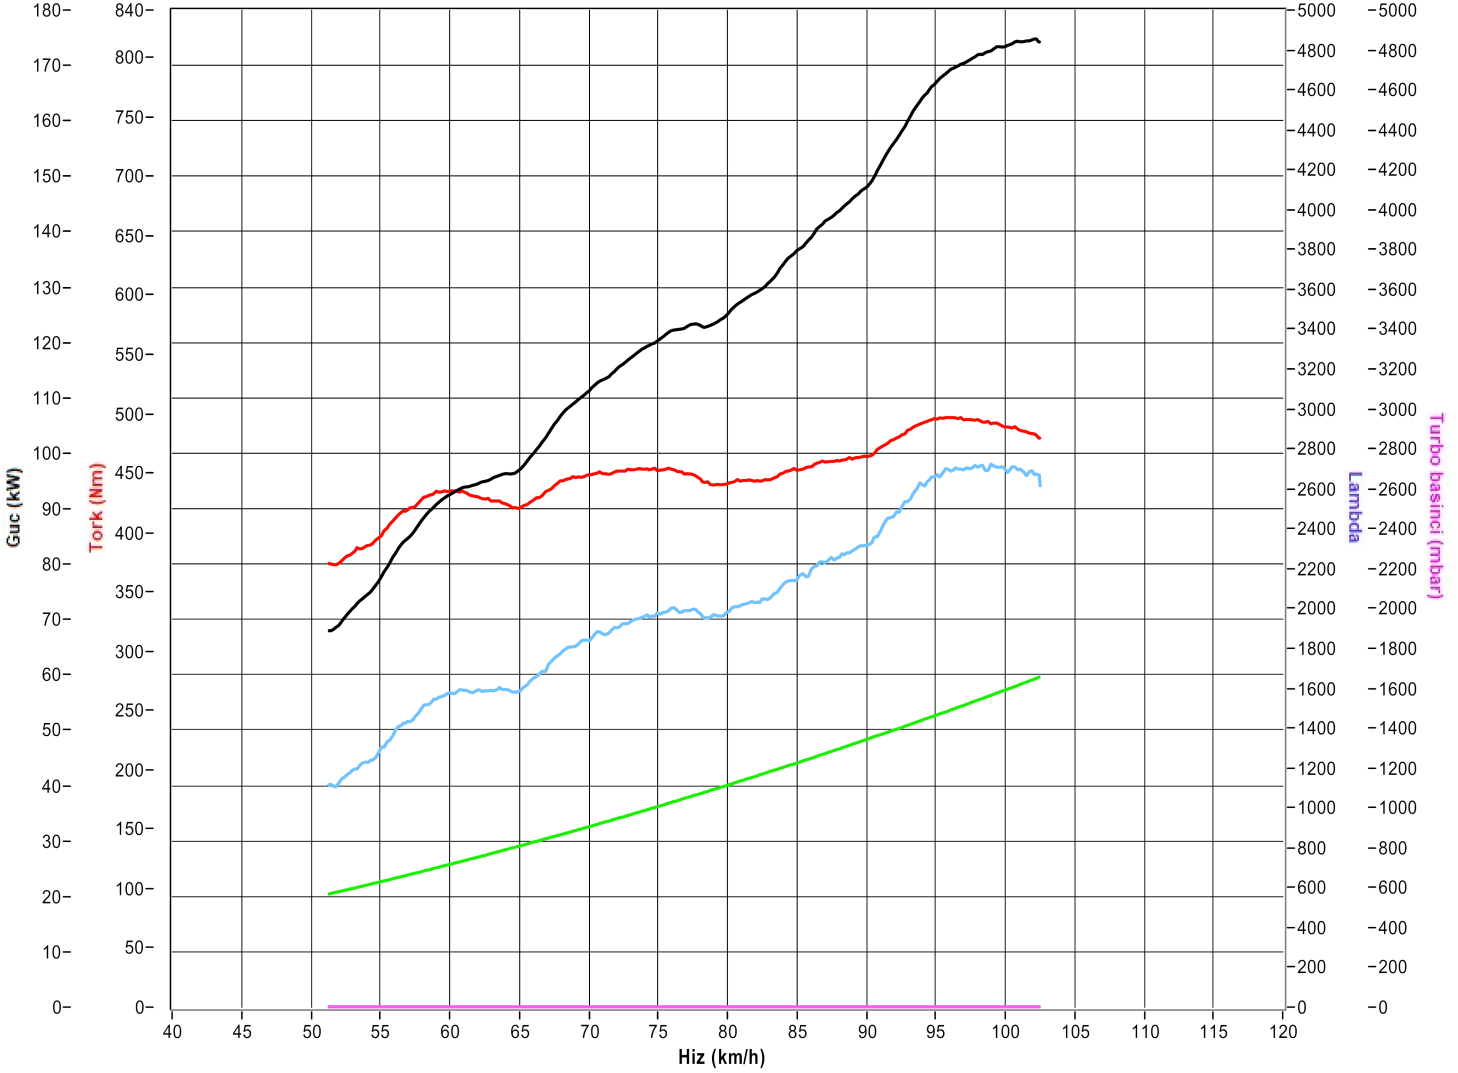



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160879  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:38

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.04.2023 13:13

## OBD Genel Arıza Tarama

(&n: GUTMANN  
'SOLUT IONS

27.04.2023  
Araç: Volvo XC90 BS 2.0 16V CDI AWD  
Motor kodu: D 420 T2  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 35SN767  
VIN: YV1LF68BCJ1337913 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 27.04.2023 12:53:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Dizel motor 2\*

Hata kodu P1061:  
Turboşarj destek sistemi  
>SİSTEMDE SIZINTI

Hata kodu P06\_IA:  
MOTOR ECU'SU  
>Dahili hata: Tork hesaplaması hatalıdır.  
ABS SAS Direksiyon Açısı Sensörü O  
ABS ABS BCM O  
ABS VDDM Sürüş dinamiği kontrolü kumanda... 0  
Hava yastığı ZAE Airbag O\*  
Hava yastığı RML Emniyet kemeri ön sol O  
Hava yastığı RMR Emniyet kemeri ön sağ O  
AIC sistemi CCM Klima kontrolü O\*  
Güvenlik ASDM Aktif radar ve kamera izleme ku... O  
\*

Konfor DIM Gösterge panosu O\*  
Konfor CEM Merkezi elektrik modülü O  
Konfor DDM sürücü kapısı modülü O\*  
Konfor PDM yolcu kapısı modülü O\*  
Konfor PSMD Sürücü koltuğu modülü O\*  
Konfor PSMP Yolcu koltuğu kumanda ünitesi O\*  
Konfor SODL Yan tarafta engel algılama sol O  
Konfor SODL Yan tarafta engel algılama sağ O  
Konfor SCL Direksiyon sütunu kilitleme aktüatörü O

Konfor VCM Araçla iletişim kumanda ünitesi O\*  
Konfor OHC Tavan kontrol ünitesi O

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PAM Park asistanı  
Konfor POT Yukarı açılır arka kapı modülü CO

Konfor WAM Panoramik kamera sistemi  
Şanzıman Şanzıman O\*  
Şanzıman DEM Diferansiyel elektronik modülü O  
Süspansiyon Aktif şasi  
Direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon  
SesNideo SES MODÜLÜ D\*  
SesNideo Infotainment (haber-eğlence) D\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160879  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:38

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.04.2023 13:13

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.03.2021		ERP-Diger	Hayır	2943	TL
18.02.2021		ERP-Çarpma	Hayır	3432.21	TL
15.09.2020		ERP-Diger	Hayır	58473	TL
11.06.2019		ERP-Diger	Hayır	22557.75	TL





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Rapor No: 34-04-1160879  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:38

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.04.2023 13:13

## Araç Resimleri



## Diğer

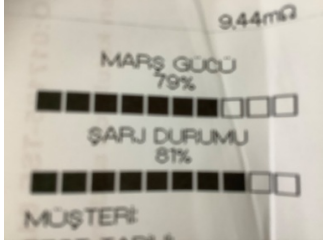

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Arka bölüm  
Çamurluk, sağ  
Camlar

### Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Değişmiş  
Çamurluk, sağ - Rötüş  
Ön cam - Taş Vuruğu

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;  
Sağ ön çamurlukta boyasız onarım var.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdađı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.04.2023 13:13 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-04-1160879 Araç Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:38 Araç Çıkış Tarihi: 27.04.2023 13:13  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliđini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiđi gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olađan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluđunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeđi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliđini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası