



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.03.2022 14:18
Rapor No: 34-04-2057282
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:24

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2022 14:18

Full Plus Ekspertiz



34EVJ101

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 24.03.2022 14:18
Rapor No: 34-04-2057282
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:24

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2022 14:18

Araç Bilgileri

Plaka	34EVJ101	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	227473	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SALLMAM24AA308983	Motor Gücü	200 kw
Marka	Land Rover	Motor Hacmi	3630cc
Rengi	KAHVERENGİ	Model	Range Rover
Sonraki Muayene Tar.	2023-01-23	Model Yılı	2010
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

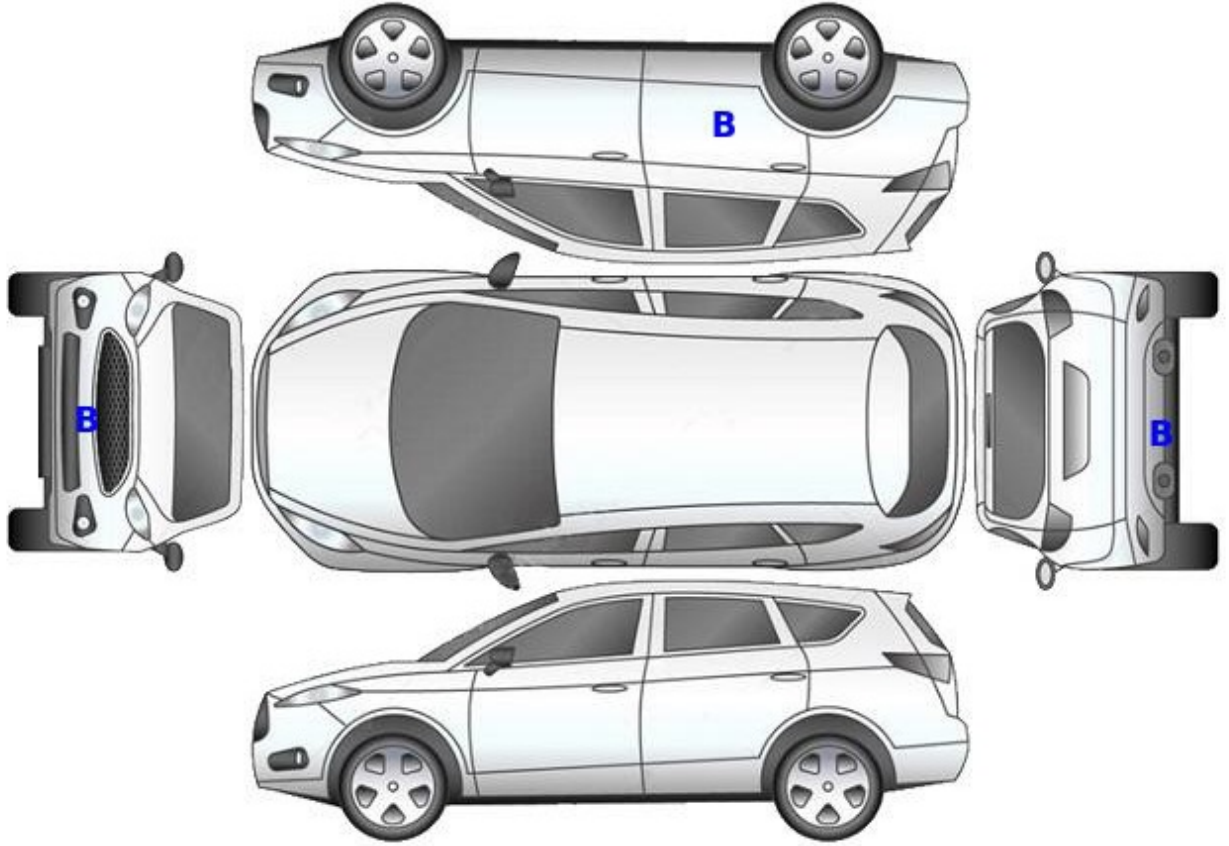Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Ae Ekspertiz Danıřmanlık Hiz. A.ř Kkbakkalky Mah. Kayıřdađı Cad.
Flora İř Merkezi No:3/1C ATAřEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.03.2022 14:18
Rapor No: 34-04-2057282
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Ara Giriř Tarihi: 24.03.2022 13:24

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 24.03.2022 14:18

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Dřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yrr Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensrleri		
Ara Altı		
Ak		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.03.2022 14:18
Rapor No: 34-04-2057282
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:24

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2022 14:18

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	-2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	83	1
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	277	290	4
2. Aks	105	118	11
El Freni	305	229	25

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/55/20	110V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	255/55/20	110V	5 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	225/55/20	110V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	255/55/20	110V	5 mm	4 Mevsim

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.03.2022 14:18
Rapor No: 34-04-2057282
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:24

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2022 14:18

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
200	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.03.2022 14:18
Rapor No: 34-04-2057282
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:24

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2022 14:18

OBD Genel Arıza Tarama

(an: GUTMANN
SOLUTIONS

24.03.2022

Araç: Land—Rover Range Rover 3.6 32V TD—V8 (L322)

Motor kodu: 36 8 DT

Üretim yılı: 06—09

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34EVJ101

VIN: SALLMAM24AA308983 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 24.03.2022 13:34:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

SALLMAM24AA308983 şase nolu ve 34EVJ101 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.03.2022 14:18
Rapor No: 34-04-2057282
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:24

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2022 14:18

Araç Resimleri



Diğer

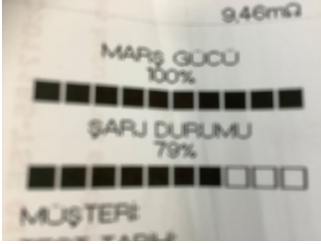

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Çamurluk, sol arka	Çamurluk, sol arka - Rötüş
Farlar	Far bağlantı ayağı, sol - Standart Dışı Onarım
Camlar	Ön cam - Taş izi
Motor kaputu	Motor kaputu - Taş izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapı civatalarında işlem var.

Diğer notlar;

Araçın esp sistemi tam kapanmadığından DYNO testi yapılmadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.03.2022 14:18
Rapor No: 34-04-2057282
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:24

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2022 14:18

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası