



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2021 13:42
Rapor No: 34-04-1034596
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:17

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2021 13:42

Full Plus Ekspertiz



34BIJ317

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

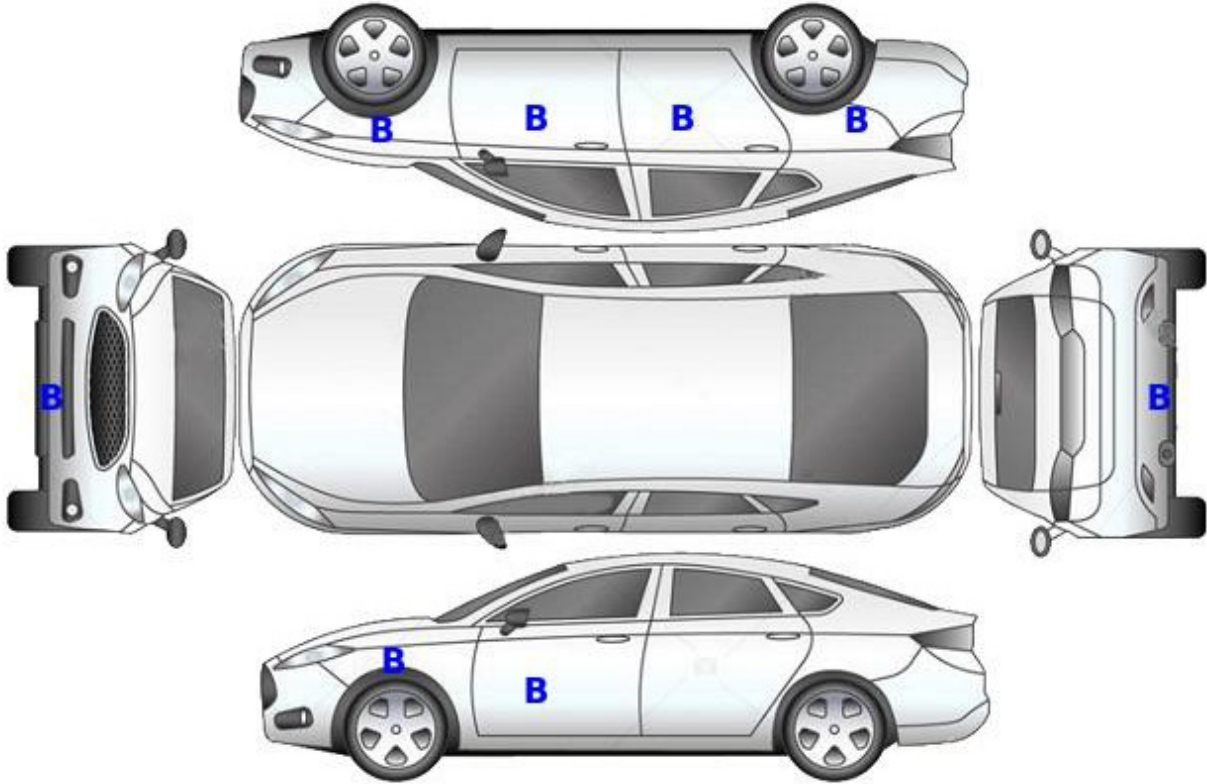
Rapor Tarihi: 07.10.2021 13:42
Rapor No: 34-04-1034596
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:17

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2021 13:42

Araç Bilgileri

Plaka	34BJJ317	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	77224	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA8E3104JEH81078	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	BMW
Rengi	SİYAH METALİK	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2023-04-19	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2021 13:42
Rapor No: 34-04-1034596
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:17

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2021 13:42

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2021 13:42
Rapor No: 34-04-1034596
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:17

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2021 13:42

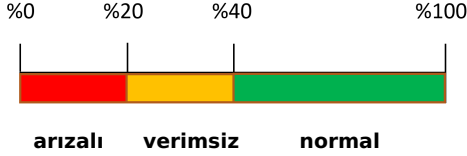
Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	-0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	57	0
2. Aks	55	51	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	323	321	1
2. Aks	261	245	6
El Freni	308	302	2

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	91Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/18	95Y	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	91Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/18	95Y	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

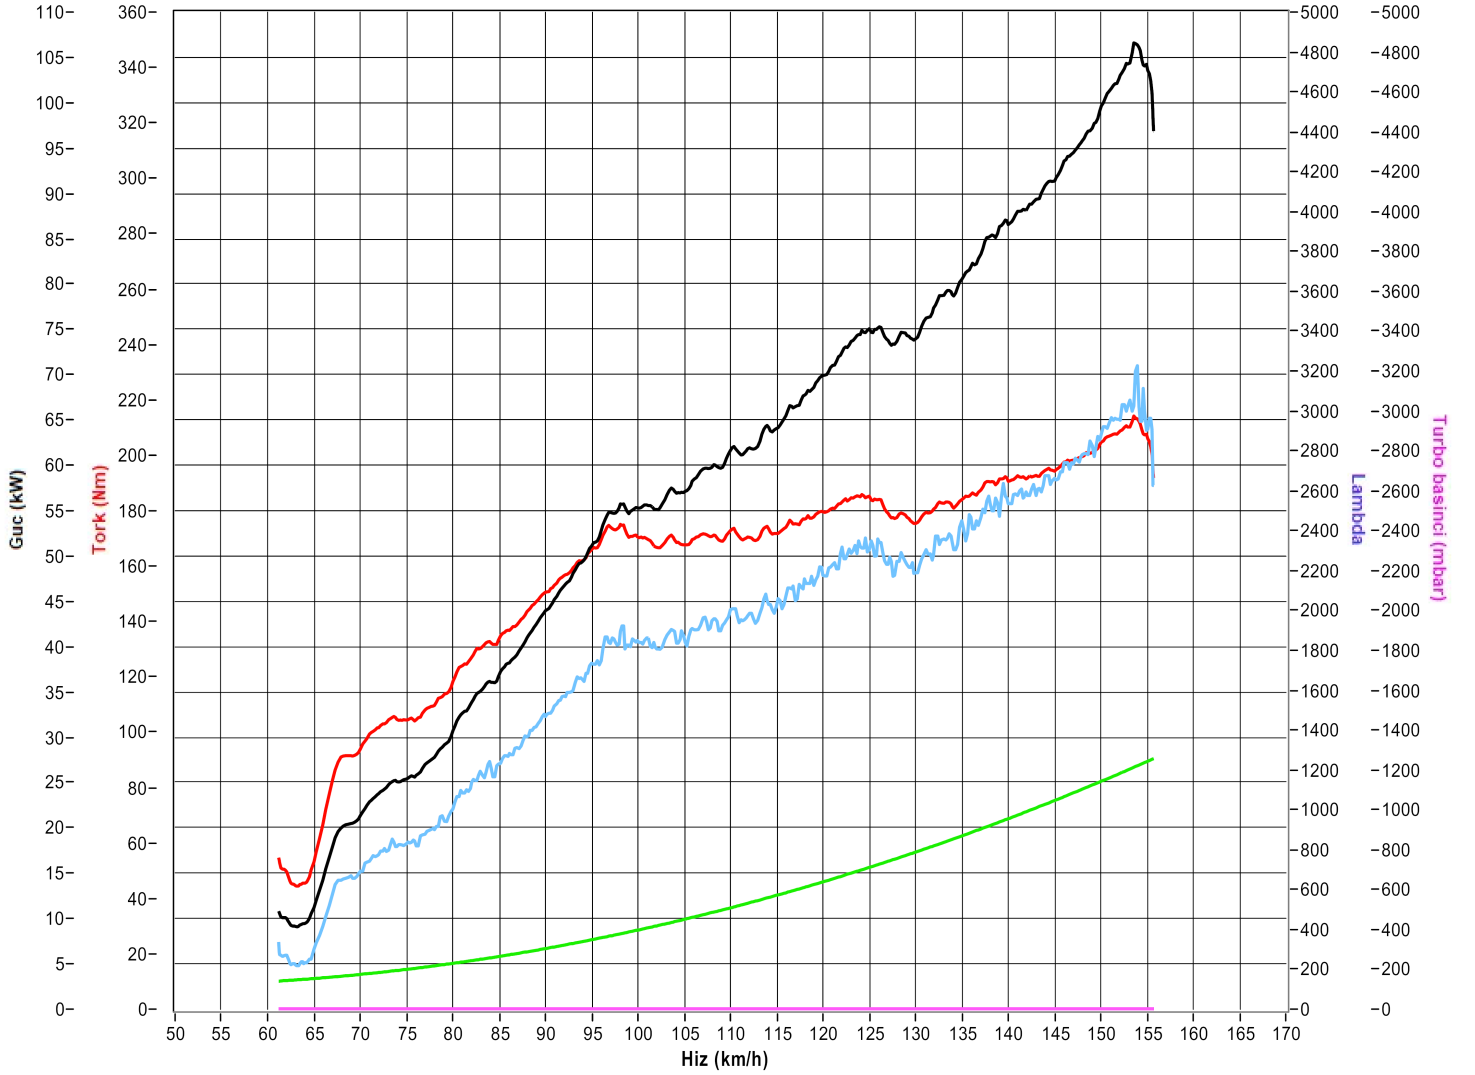
Rapor Tarihi: 07.10.2021 13:42
Rapor No: 34-04-1034596
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:17

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2021 13:42

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
214	142,56	71	154
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	106,6	23,87	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2021 13:42
Rapor No: 34-04-1034596
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:17

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2021 13:42

OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN
SO U IONS

07.10.2021
Araç: BMW 318i F30
Motor kodu: 838 B15 A
Üretim yılı: 15-19
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34BJ317
VIN: WBA8E3104JEH81078 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 07.10.2021 11:45:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi o

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü
Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi
AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0000

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi o

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi
Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi
Konfor KAFAS ön kamera kumanda ünitesi
Konfor TRSVC Panoramik kamera 0000
Konfor SMFA sürücü koltuk kumanda ünitesi
Konfor FLE-L Sol far elektroniği
Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 000

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi
Şanzıman GWS Vites şalteri kumanda ünitesi OO
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi
SesNideo HU Kontrol yüzeyi
Hella Gutmann Solutions GmbH _1_ mega macs PC

SesNideo CBX-eCall Acil çağrı modülü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WBA8E3104JEH81078 şase nolu ve 34BJ317 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2021 13:42
Rapor No: 34-04-1034596
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:17

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2021 13:42

Araç Resimleri



Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Camlar	Ön cam - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

SAĞ ARKA KAPI İÇİ LOKAL BOYA VARDIR. ALT MUHAFAZA DEFORME. ARAÇ GENELİNDE EZİKLER VE ÇİZİKLER MEVCUT.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.10.2021 13:42
Rapor No: 34-04-1034596
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:17

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2021 13:42

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası