



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.10.2021 14:26  
Rapor No: 34-04-1037738  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:56

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2021 14:26

# Full Plus Ekspertiz



## 34GP6283

Eksper / İmza



34-HYB-19859



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.10.2021 14:26  
Rapor No: 34-04-1037738  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:56

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2021 14:26

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |  |
|----------------------|-------------------|---------------|--|
| Plaka                | 34GP6283          | Şanzıman Tipi | Otomatik                                     |
| KM                   | 93761             | Yakıt Cinsi   | Benzin                                       |
| Şase                 | WMWXM5107F3A18159 | Motor Gücü    | 100 kw                                       |
| Marka                | Mini              | Motor Hacmi   | 1499cc                                       |
| Rengi                | BEYAZ SIYAH       | Model         | Cooper                                       |
| Sonraki Muayene Tar. | 2022-07-27        | Model Yılı    | 2015   |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi | YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED<br>ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |  |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

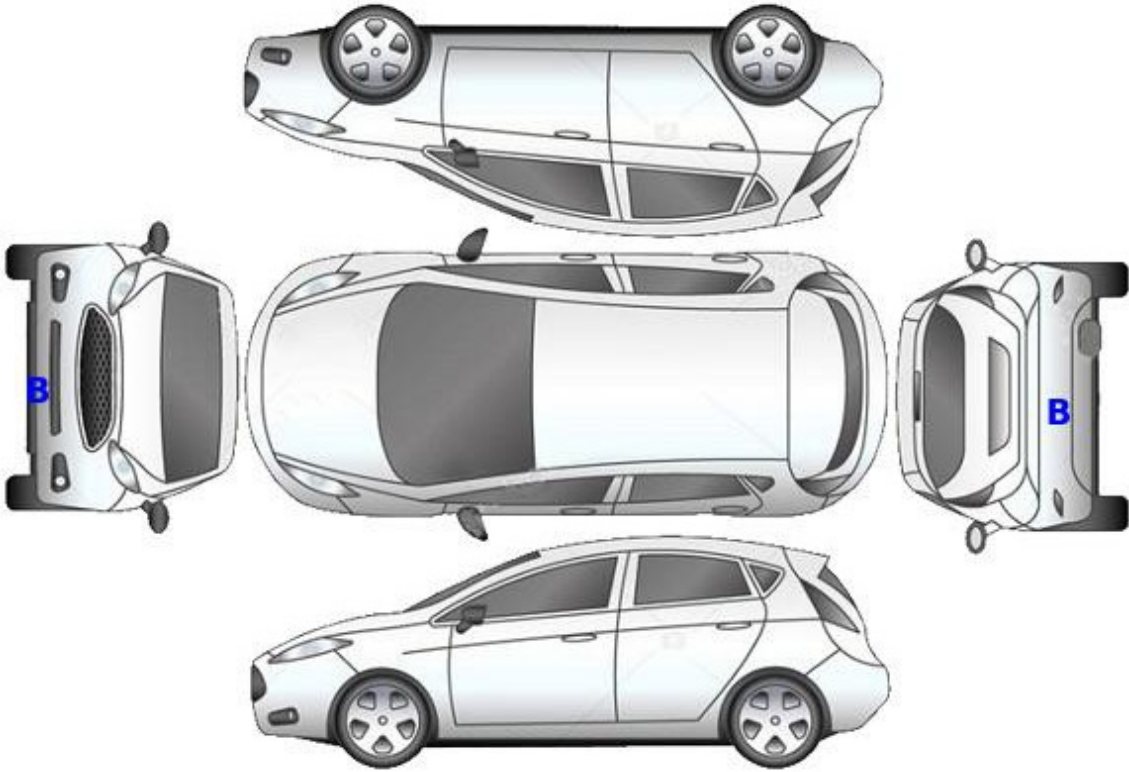

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.10.2021 14:26  
Rapor No: 34-04-1037738  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:56

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2021 14:26

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı               |       |        |
| Araç Koltukları                   |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri |       |        |
| Araç İç Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri      |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| Şanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Araç Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |



Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.10.2021 14:26  
Rapor No: 34-04-1037738  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:56

Sayfa: 4/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2021 14:26


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA    |
|-----------|---------|
| -1.8 m/km | -3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 68      | 65      | 3        |
| 2. Aks | 64      | 66      | 2        |

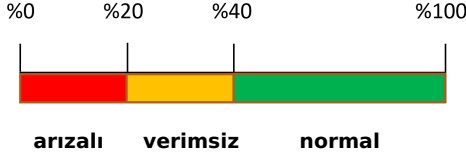

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 303 | 306 | 1         |
| 2. Aks                     | 146 | 168 | 13        |
| El Freni                   | 127 | 129 | 2         |

### Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 175/65/15 | 84H                | 6 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 175/65/15 | 84H                | 6 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 175/65/15 | 84H                | 6 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 175/65/15 | 84H                | 6 mm          | Yazlık |



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.10.2021 14:26  
Rapor No: 34-04-1037738  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:56

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2021 14:26

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                                |                            |                       |                        |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>-NM     | Teker Torku<br>-<br>NM     | Teker Gücü<br>-<br>KW | Test Hızı<br>-<br>km/h |
| Ruhsat Verisi Güç<br>100<br>KW | Test Sonucu Güç<br>-<br>KW | Kayıp Güç<br>-<br>KW  | Performans %<br>--     |

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.10.2021 14:26  
Rapor No: 34-04-1037738  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:56

Sayfa: 6/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2021 14:26

## OBD Genel Arıza Tarama

(&? GUTMANN  
SOLUTIONS

27.10.2021

Araç: Mini Cooper 1.5i F56

Motor kodu: 838 A15A

Üretim yılı: 13-17

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34GP6283

VIN: WMWXM5107F3A18159 (kumanda ünitesinden okunan  
)

Test edilmiş: 27.10.2021 14:00:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

Motor DME Motor kumanda ünitesi 0

ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0

Hava yastığı ACSM Hava yastığı kumanda ünitesi 0

AIC sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 2

Hata kodu DTC E71470:

Elektrikli akü yükleme yönetimi ile CAN iletişimi

>Mesaj "Yüksek voltaj şarj bağlantısı durumu" eksi  
k.

Hata kodu DTC E71472:

Elektrikli tahrik güç elektroniğine CAN—Bus/bağlan  
tı

>"Şarj durumu" mesajı eksik.

Konfor KOMBI Gösterge panosu 0

Konfor ZGM Merkezi Gateway kumanda ünitesi 0

Konfor BDC Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0

Konfor FLE-L Sol far elektroniği 0

Konfor FLE-R Sağ far elektroniği 0

Konfor FZD Sürgülü tavan kumanda ünitesi 0

Konfor CON Bilgi-eğlence kontrol ünitesi 0

Konfor PMA Park manevra asistanı 0

Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 0

Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0

SesNideo HU-H Kontrol yüzeyi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WMWXM5107F3A18159 şase nolu ve 34GP6283 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.10.2021 14:26  
Rapor No: 34-04-1037738  
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:56

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2021 14:26

### Araç Resimleri



### Diğer

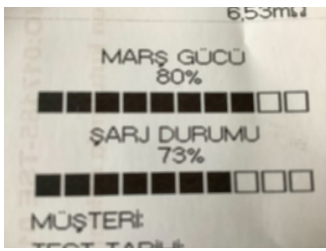

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Notlar

#### Diğer notlar;

Araç ESP sistemini tam kapatmadığından DYNO testi yapılamadı.



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.  
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 27.10.2021 14:26  
Rapor No: 34-04-1037738  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:56

Sayfa: 8/8  
Araç Çıkış Tarihi: 27.10.2021 14:26

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası