



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:19
Rapor No: 34-04-1039082
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:34

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:19

Full Plus Ekspertiz



16APV953

Eksper / İmza



34-HYB-19859

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:19
Rapor No: 34-04-1039082
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:34

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:19

Araç Bilgileri

Plaka	16APV953	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	119626	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD1760121J634952	Motor Gücü	80 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	A
Sonraki Muayene Tar.	2022-05-27	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

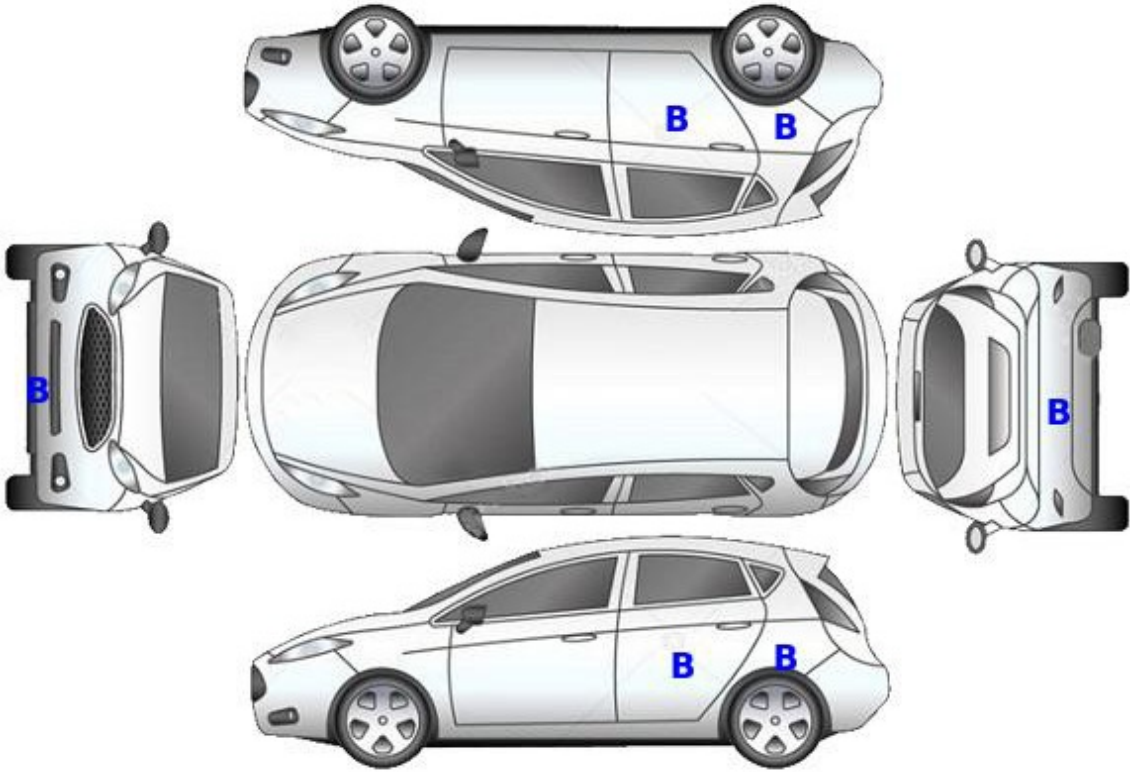Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:19
Rapor No: 34-04-1039082
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:34

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik çizik var.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Taban halısı yakıcı mad zarar görmüş.
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizik var.
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt bakalitlerde sürtünmeye bağlı deformasyon var.
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:19

Rapor No: 34-04-1039082

Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404

Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:34

Sayfa: 4/8

Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:19


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.2 m/km	-2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	60	1
2. Aks	60	63	3

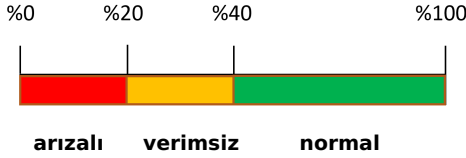

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	289	335	14
2. Aks	203	218	7
El Freni	49	85	43

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık

Parça	Hasar
Jant kapağı seti	Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL


Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:19
Rapor No: 34-04-1039082
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:34

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:19

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
169	101,96	40,7	106
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	69,8	21,42	87,25
KW	KW	KW	

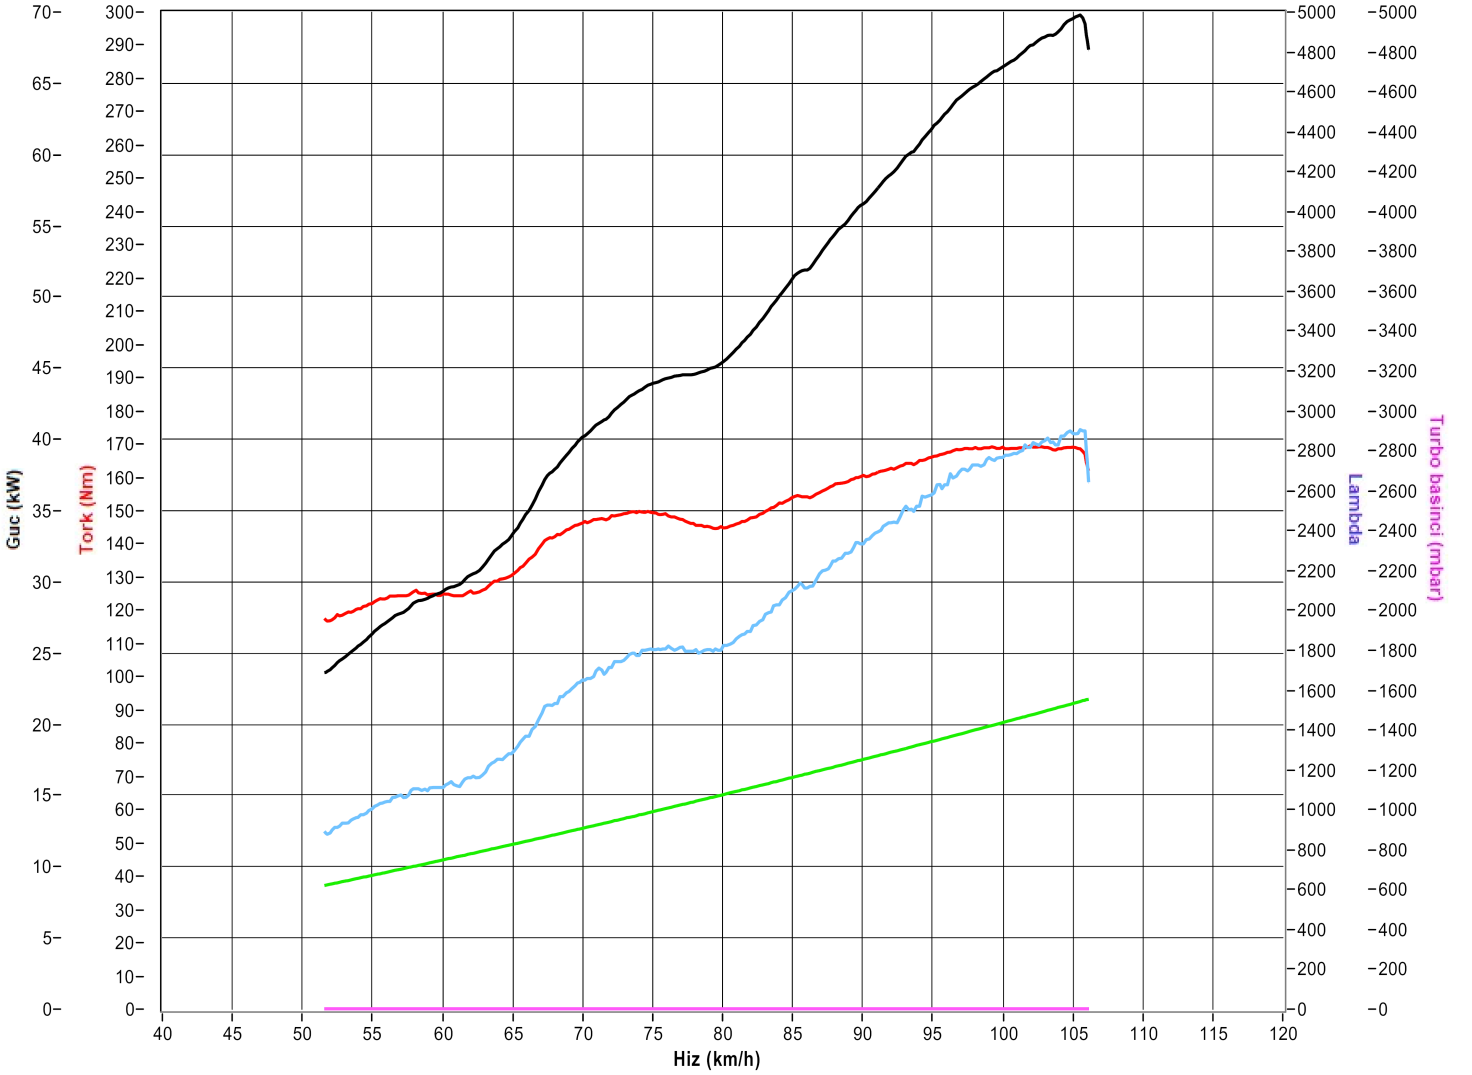RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:19
Rapor No: 34-04-1039082
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:34

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:19

OBD Genel Arıza Tarama

(an: GUTMANN
SOLUTIONS

06.11.2021
Araç: Mercedes A 180 d (177)
Motor kodu: 608.915 (K9K)
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 16APV953
VIN: WDD1760121J634952 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 06.11.2021 09:51:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor 0
Motor PTCU: Güç aktarma organları O*
Motor FSCU yakıt pompası O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman DKG Çift debriyajlı şanzıman OBD 0
SesNideo Telematik HERMES O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.03.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	0	TL
25.07.2020		Çarpisma	Hayır	3090.96	TL
30.09.2018		ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	14922.98	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:19
Rapor No: 34-04-1039082
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:34

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:19

Araç Resimleri



Diğer

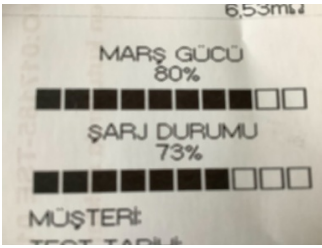

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Taban	Taban halısı - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.11.2021 10:19
Rapor No: 34-04-1039082
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:34

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2021 10:19

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası