

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.09.2023 14:03
Rapor No: 34-04-1190614
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:28

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2023 14:03

Full Plus Ekspertiz



34KT0623

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.09.2023 14:03
Rapor No: 34-04-1190614
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:28

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2023 14:03

Araç Bilgileri

Plaka	34KT0623	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	168861	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZ8V2EA069708	Motor Gücü	77 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Audi
Rengi	BEYAZ	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2024-10-14	Model Yılı	2013
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	YEDİTEPE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

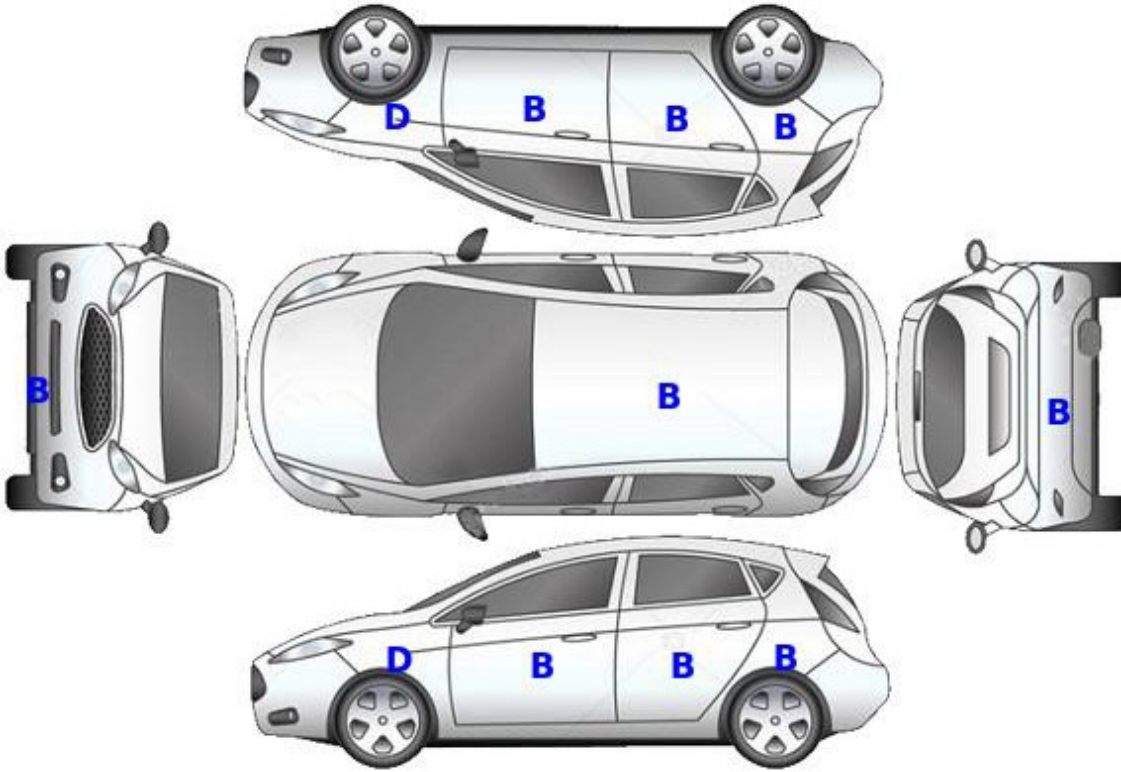

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.09.2023 14:03
Rapor No: 34-04-1190614
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:28

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2023 14:03

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.09.2023 14:03 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-04-1190614 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2023 14:03
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.1 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	69	1
2. Aks	64	64	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	321	291	9
2. Aks	180	181	0
El Freni	123	117	4

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	205/55/16	91V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	205/55/16	91V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	205/55/16	91V	6 mm	4 Mevsim

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.09.2023 14:03
Rapor No: 34-04-1190614
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:28

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2023 14:03

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
185	90,88	33,1	111
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	71,2	30,27	92,47
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

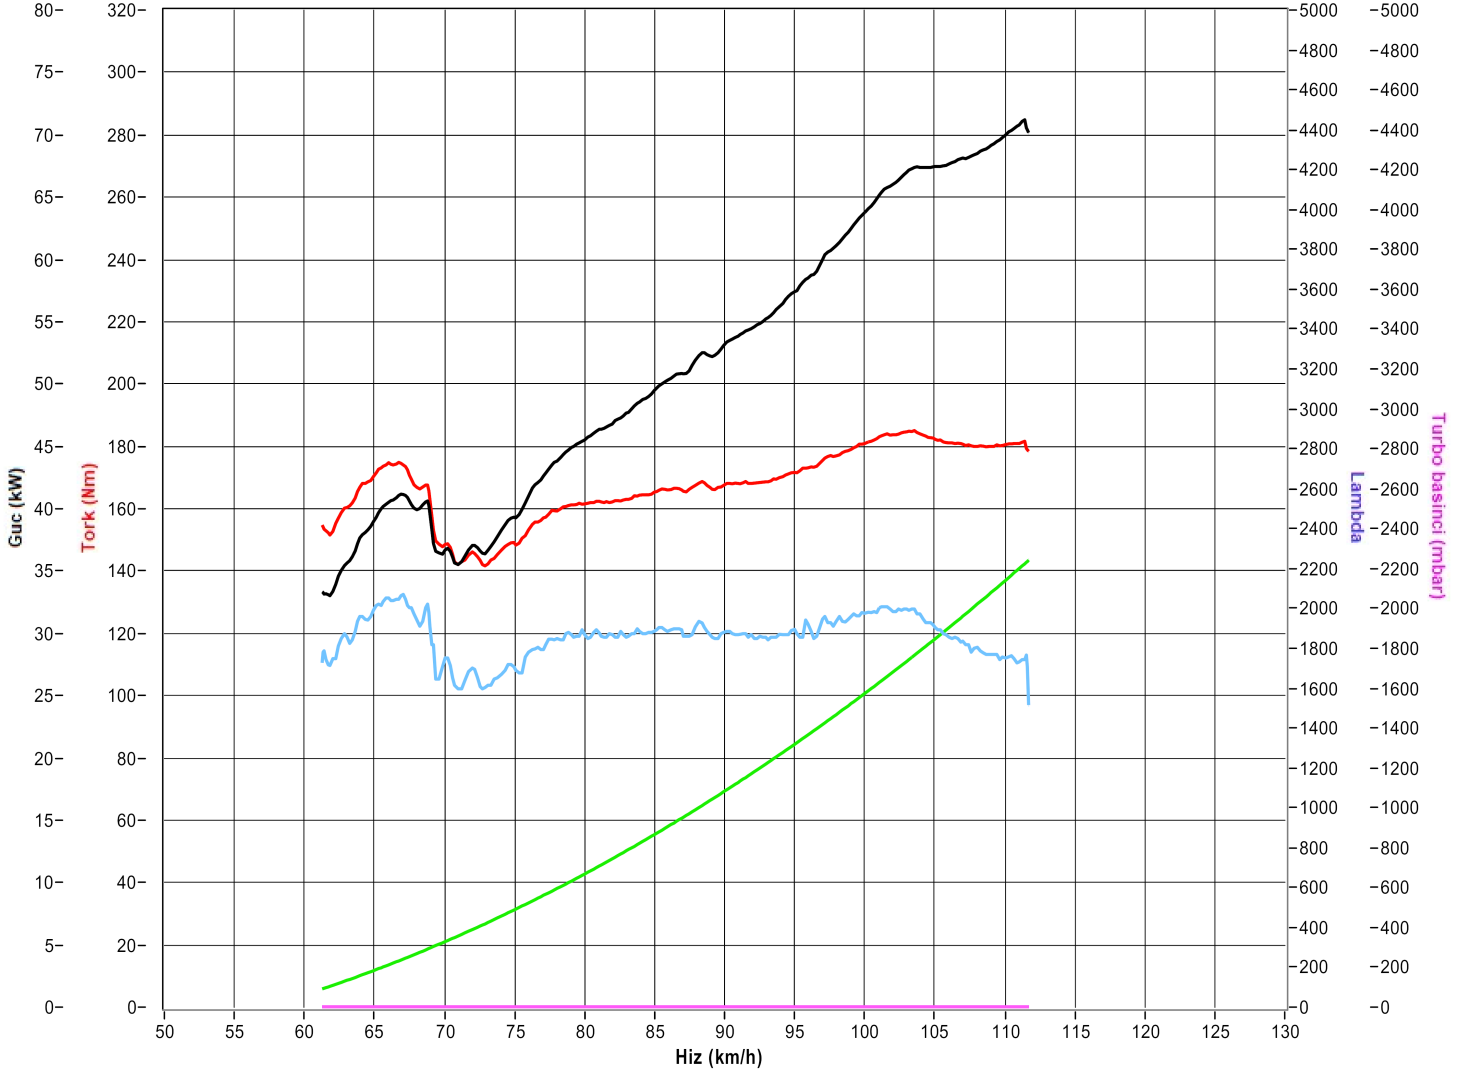

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	08.09.2023 14:03	Bayi No:	3404	Sayfa:	6/10
Rapor No:	34-04-1190614	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2023 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	08.09.2023 14:03
Mersis No:	0005114804300001				

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
"SOLUTIONS

08.09.2023
Araç: Audi A3 1.6 16V TDI Sportback
Motor kodu: CLHA
Üretim yılı: 12-14
Kilometre durumu168861 (kumanda ünitesinden okunan
)
Lisans numarası: 34KT0623
VIN: WAUZZZ8V2EA069708 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 08.09.2023 13:38:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0
AIC sistemi AIC/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Sürücü kapısı elektroniği 0
Konfor Yolcu kapısı elektroniği 0
Konfor Kapı elektroniği arka sol 0
Konfor Kapı elektroniği arka sağ 0
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

SesNideo Bilgi elektroniği 1

Hata kodu 528: ____
YUKSEK SES HOPARLORU ARKA SOL
>Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.09.2023 14:03 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-04-1190614 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2023 14:03
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.09.2018		ERP-Çarpma	Hayır	1250	TL
28.08.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	488	TL
02.04.2017		Park Halinde Çarpilma	Hayır	1536	TL
30.09.2015		ERP-Çarpisma	Hayır	1736.65	TL
23.06.2015		ERP-Park Halinde Çarpilma	Hayır	2222.3	TL
23.06.2015		ERP-Çarpisma	Hayır	541.44	TL

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.09.2023 14:03
Rapor No: 34-04-1190614
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:28

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2023 14:03

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
İlave parçalar, ön	Ön panjur - Çatlak
Kapı, sol ön	Kapı, sol ön - Noktasal Ezik
Döşemeler/Kapaklar	Tavan döşemesi - Standart Dışı Onarım
Döşemeler/Kapaklar	A-direk iç kaplaması, sol - Standart Dışı Onarım

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	08.09.2023 14:03	Bayi No:	3404	Sayfa:	9/10
Rapor No:	34-04-1190614	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2023 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	08.09.2023 14:03
Mersis No:	0005114804300001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastiklerde deformasyon var.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol kapı civatalarında işlem var. Motor ve turboda terleme var.

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@d-expert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	08.09.2023 14:03	Bayi No:	3404	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-04-1190614	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2023 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	08.09.2023 14:03
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası